

耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会

第14回 山地・ダム・河道・河口海岸ワーキンググループ

問題・課題評価資料【ダム領域】

---

目次

問題・課題評価シート【ダム領域】 .....1  
【課題NO.9】貯水池末端部治水安全度 .....2  
【課題NO.10】利水容量 .....13  
【課題NO.11】取水機能の維持 .....20  
【課題NO.12】放流設備機能の維持 .....26  
【課題NO.13】利水設備機能の維持 .....26  
【課題NO.14】生物生息生育環境の変化 .....32  
【課題NO.15】生物生息空間の連続性 .....46  
ダム領域の総合評価 .....52

---

令和8年3月16日

問題・課題評価シート【ダム領域】

領域	総合土砂管理上の問題・課題	モニタリング項目	説明頁	主従関係	ワーキング時点での事務局案			ワーキンググループの評価								
					評価結果の概要	個別評価		総合評価	事務局案に対する意見等	個別評価※1		評価※2				
						方向性	状態			方向性	状態					
ダム領域	(9)貯水池末端部(貯水池への河川流入部)治水安全度	12.ダム堆砂	2		7ダムの貯水池末端部の治水安全度に関する総合評価の結果、方向性は「維持傾向」、状態は「普通状態」と評価される。	B	b	△								
	(10)利水容量	12.ダム堆砂	13		7ダムの利水容量に関する総合評価の結果、方向性は「維持傾向」、状態は「普通状態」と評価される。	B	b	△								
	(11)取水機能の維持	12.ダム堆砂	20		7ダムの取水機能の維持に関する総合評価の結果、方向性は「維持傾向」、状態は「良い状態」と評価される。	B	a	○								
	(12)放流設備機能の維持	27.流木処理実績	26		(参考:令和6年度評価)基準年と比較すると「良い状態」と評価される。	-	a	○	【ダム領域目標】土砂移動の連続性を回復させ、ダムの適切な運用・管理により川の機能の再生を目指す。  【評価コメント】令和7年度は、漁獲量(内水面)に関して「悪化傾向」、また、ヒアリング(漁獲量(内水面)、河床材料)、魚類に関して「悪い状態」の評価があったが、その他の項目は概ね「普通状態」が維持されていることから、ダム領域は総合的に「△」と評価される。							
		19.写真観測(ダム流木到達状況)	28		今年度調査未実施のため、今回WGでの評価対象外	-	-									
	(13)利水設備機能の維持	27.流木処理実績	26		(参考:令和6年度評価)基準年と比較すると「良い状態」と評価される。	-	a	○		【ダム領域評価:『△』】						
		19.写真観測(ダム流木到達状況)	28		今年度調査未実施のため、今回WGでの評価対象外	-	-									
	(14)生物生息生育環境の変化	1.水質	33		今年度調査未実施のため、今回WGでの評価対象外	-	-	×			【評価コメント】令和7年度は、漁獲量(内水面)に関して「悪化傾向」、また、ヒアリング(漁獲量(内水面)、河床材料)、魚類に関して「悪い状態」の評価があったが、その他の項目は概ね「普通状態」が維持されていることから、ダム領域は総合的に「△」と評価される。					
		6.魚類	40		全体の種数・個体数に大きな変化がみられないことから「維持傾向」と評価される。魚類の状態は、指標種のアユ・カマツカの個体数割合から「悪い状態」と評価される。	B	c									
		7.底生動物	—		令和3年度から調査取りやめとなったことから評価対象外	-	-									
		8.附着藻類	—		令和3年度から調査取りやめとなったことから評価対象外	-	-									
		30.ヒアリング	43		ヒアリングは評価対象外(点数化しない)	-	-									
		6.漁獲量(内水面)	44		(参考:令和6年度評価)漁獲量の方向性は、至近3年間と比較すると「悪化傾向」と評価される。漁協ヒアリングの結果、総合的に「悪い状態」と評価される。	C	c									
	(15)生物生息空間の連続性	2.河床材料	47		河床材料の粒度分布は、大きな変化が見られないことから、方向性は「維持傾向」と評価される。漁協ヒアリングの結果、複数の漁協から「悪い状態」の回答を得たことから「悪い状態」と評価される。	B	c	×				【評価コメント】令和7年度は、漁獲量(内水面)に関して「悪化傾向」、また、ヒアリング(漁獲量(内水面)、河床材料)、魚類に関して「悪い状態」の評価があったが、その他の項目は概ね「普通状態」が維持されていることから、ダム領域は総合的に「△」と評価される。				
		6.魚類	49		全体の種数・個体数に大きな変化がみられないことから「維持傾向」と評価される。魚類の状態は、指標種のアユ・カマツカの個体数割合から「悪い状態」と評価される。	B	c									
7.底生動物		—		令和3年度から調査取りやめとなったことから評価対象外	-	-										

着色凡例

	: 治水面 (防災面)
	: 利水面 (水利用面)
	: 環境面

個別評価凡例

【方向性】 A : 改善傾向, B : 維持傾向, C : 悪化傾向  
 【状態】 a : 良い状態, b : 普通状態, c : 悪い状態

評価凡例

○ : 問題なく良いレベル  
 △ : 普通のレベル  
 × : 問題があり悪いレベル

※1 ワーキングでの個別評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。  
 ※2 ワーキングでの問題・課題に対する評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。

## 【課題No.9】貯水池末端部（貯水池への河川流入部）治水安全度

各問題・課題に対する指標概説書	
問題・課題	(9) 貯水池末端部（貯水池への河川流入部）治水安全度
指標名	堆砂形状の比較等
モニタリング項目	12. ダム堆砂
実施主体	九州電力（株）
実施時期	出水期終了後（10～1月）
場所(範囲)	ダム貯水池（上椎葉、岩屋戸、塚原、山須原、西郷、大内原、諸塚）
<p>【評価の概要】</p> <p>■貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の治水安全度は、各ダムの堆砂測量結果（中央河床高）より貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の堆砂状況を把握し、経年変化に着目して評価する。また、諸塚中心部（山須原ダム上流）については、計画流量を流した場合の計算水位について、経年変化と計画高水位に着目して評価する。</p>	

## 1. ダム堆砂(No.12)

## (1) 調査概要

ダム貯水池の堆砂形状、堆砂量、利水容量の経年変化を把握することを目的として、全ダム貯水池にて、1回/年の堆砂測量を実施している。

堆砂測量は、平成15年度以降、マルチビームにより行なっている。

## (2) 貯水池末端部（貯水池への河川流入部）治水安全度に係るダム堆砂の評価

## ①方向性評価

貯水池末端部（貯水池への河川流入部）における堆砂の方向性評価は、図9-1～5及び図9-8～10に示すとおり、各ダムの河床縦断面図及び貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の平均河床高を用いて、至近3年間（令和4年度～令和6年度）との比較により評価する。また、山須原ダム上流（諸塚中心部）については、図9-7に示すとおり、計画流量を流した場合の計算水位の経年変化に着目して評価する。

## ②状態評価

貯水池末端部（貯水池への河川流入部）における堆砂の状態評価は、図9-1～5及び図9-8～10に示すとおり、各ダムにおける背水被害の影響の有無に着目して評価する。また、山須原ダム上流（諸塚中心部）については、図9-7に示すとおり、計画流量を流した場合の計算水位と計画高水位に着目して評価する。

なお、平成17年台風14号被害が特に大きかった山須原ダム上流（諸塚中心部）及び通砂運用が実施されている西郷ダム、大内原ダムについては、堆砂量の変化が大きくなることが想定されることから、重み付けをして評価する。また、ダム通砂運用が実施されている山須原ダム、西郷ダム、大内原ダムについては、貯水池末端部の治水安全度の参考情報としてダム通砂により想定される河床高を示す。

<上椎葉ダムの評価>

① 方向性：上椎葉ダム貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と比較して大きな変化はみられないことから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】

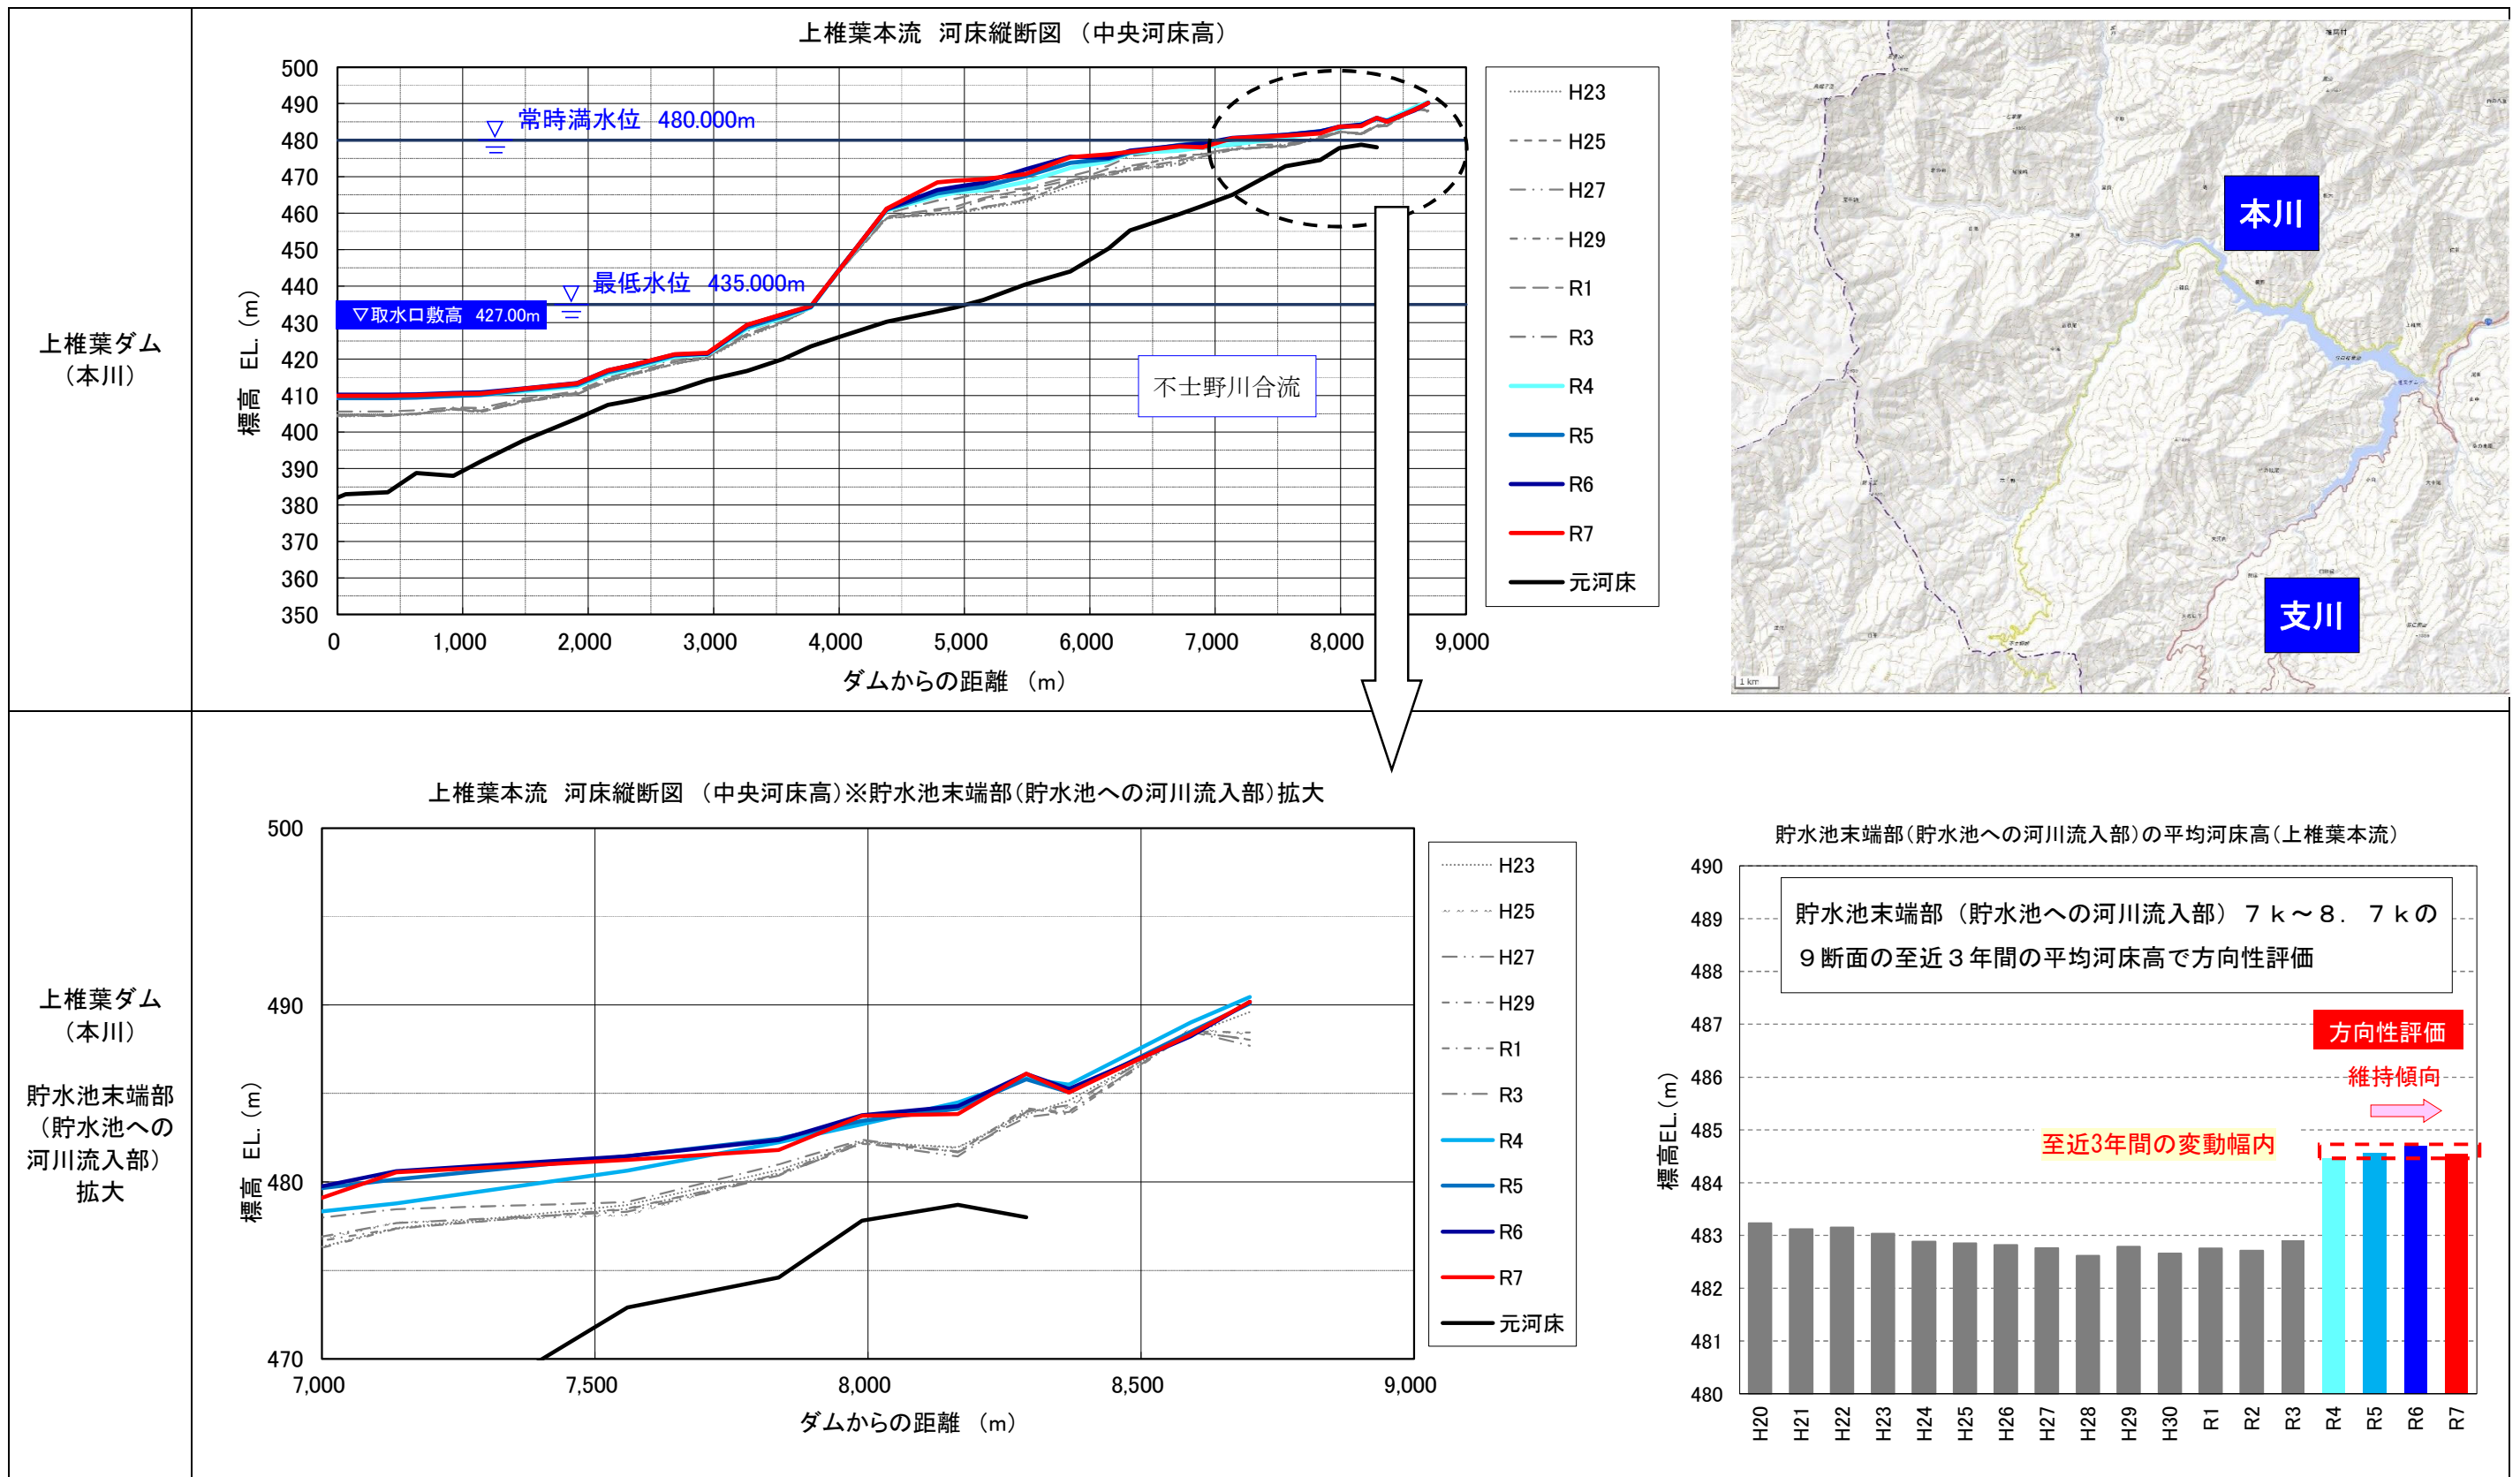


図9-1 ダム貯水池の堆砂形状（上椎葉ダム（本川））

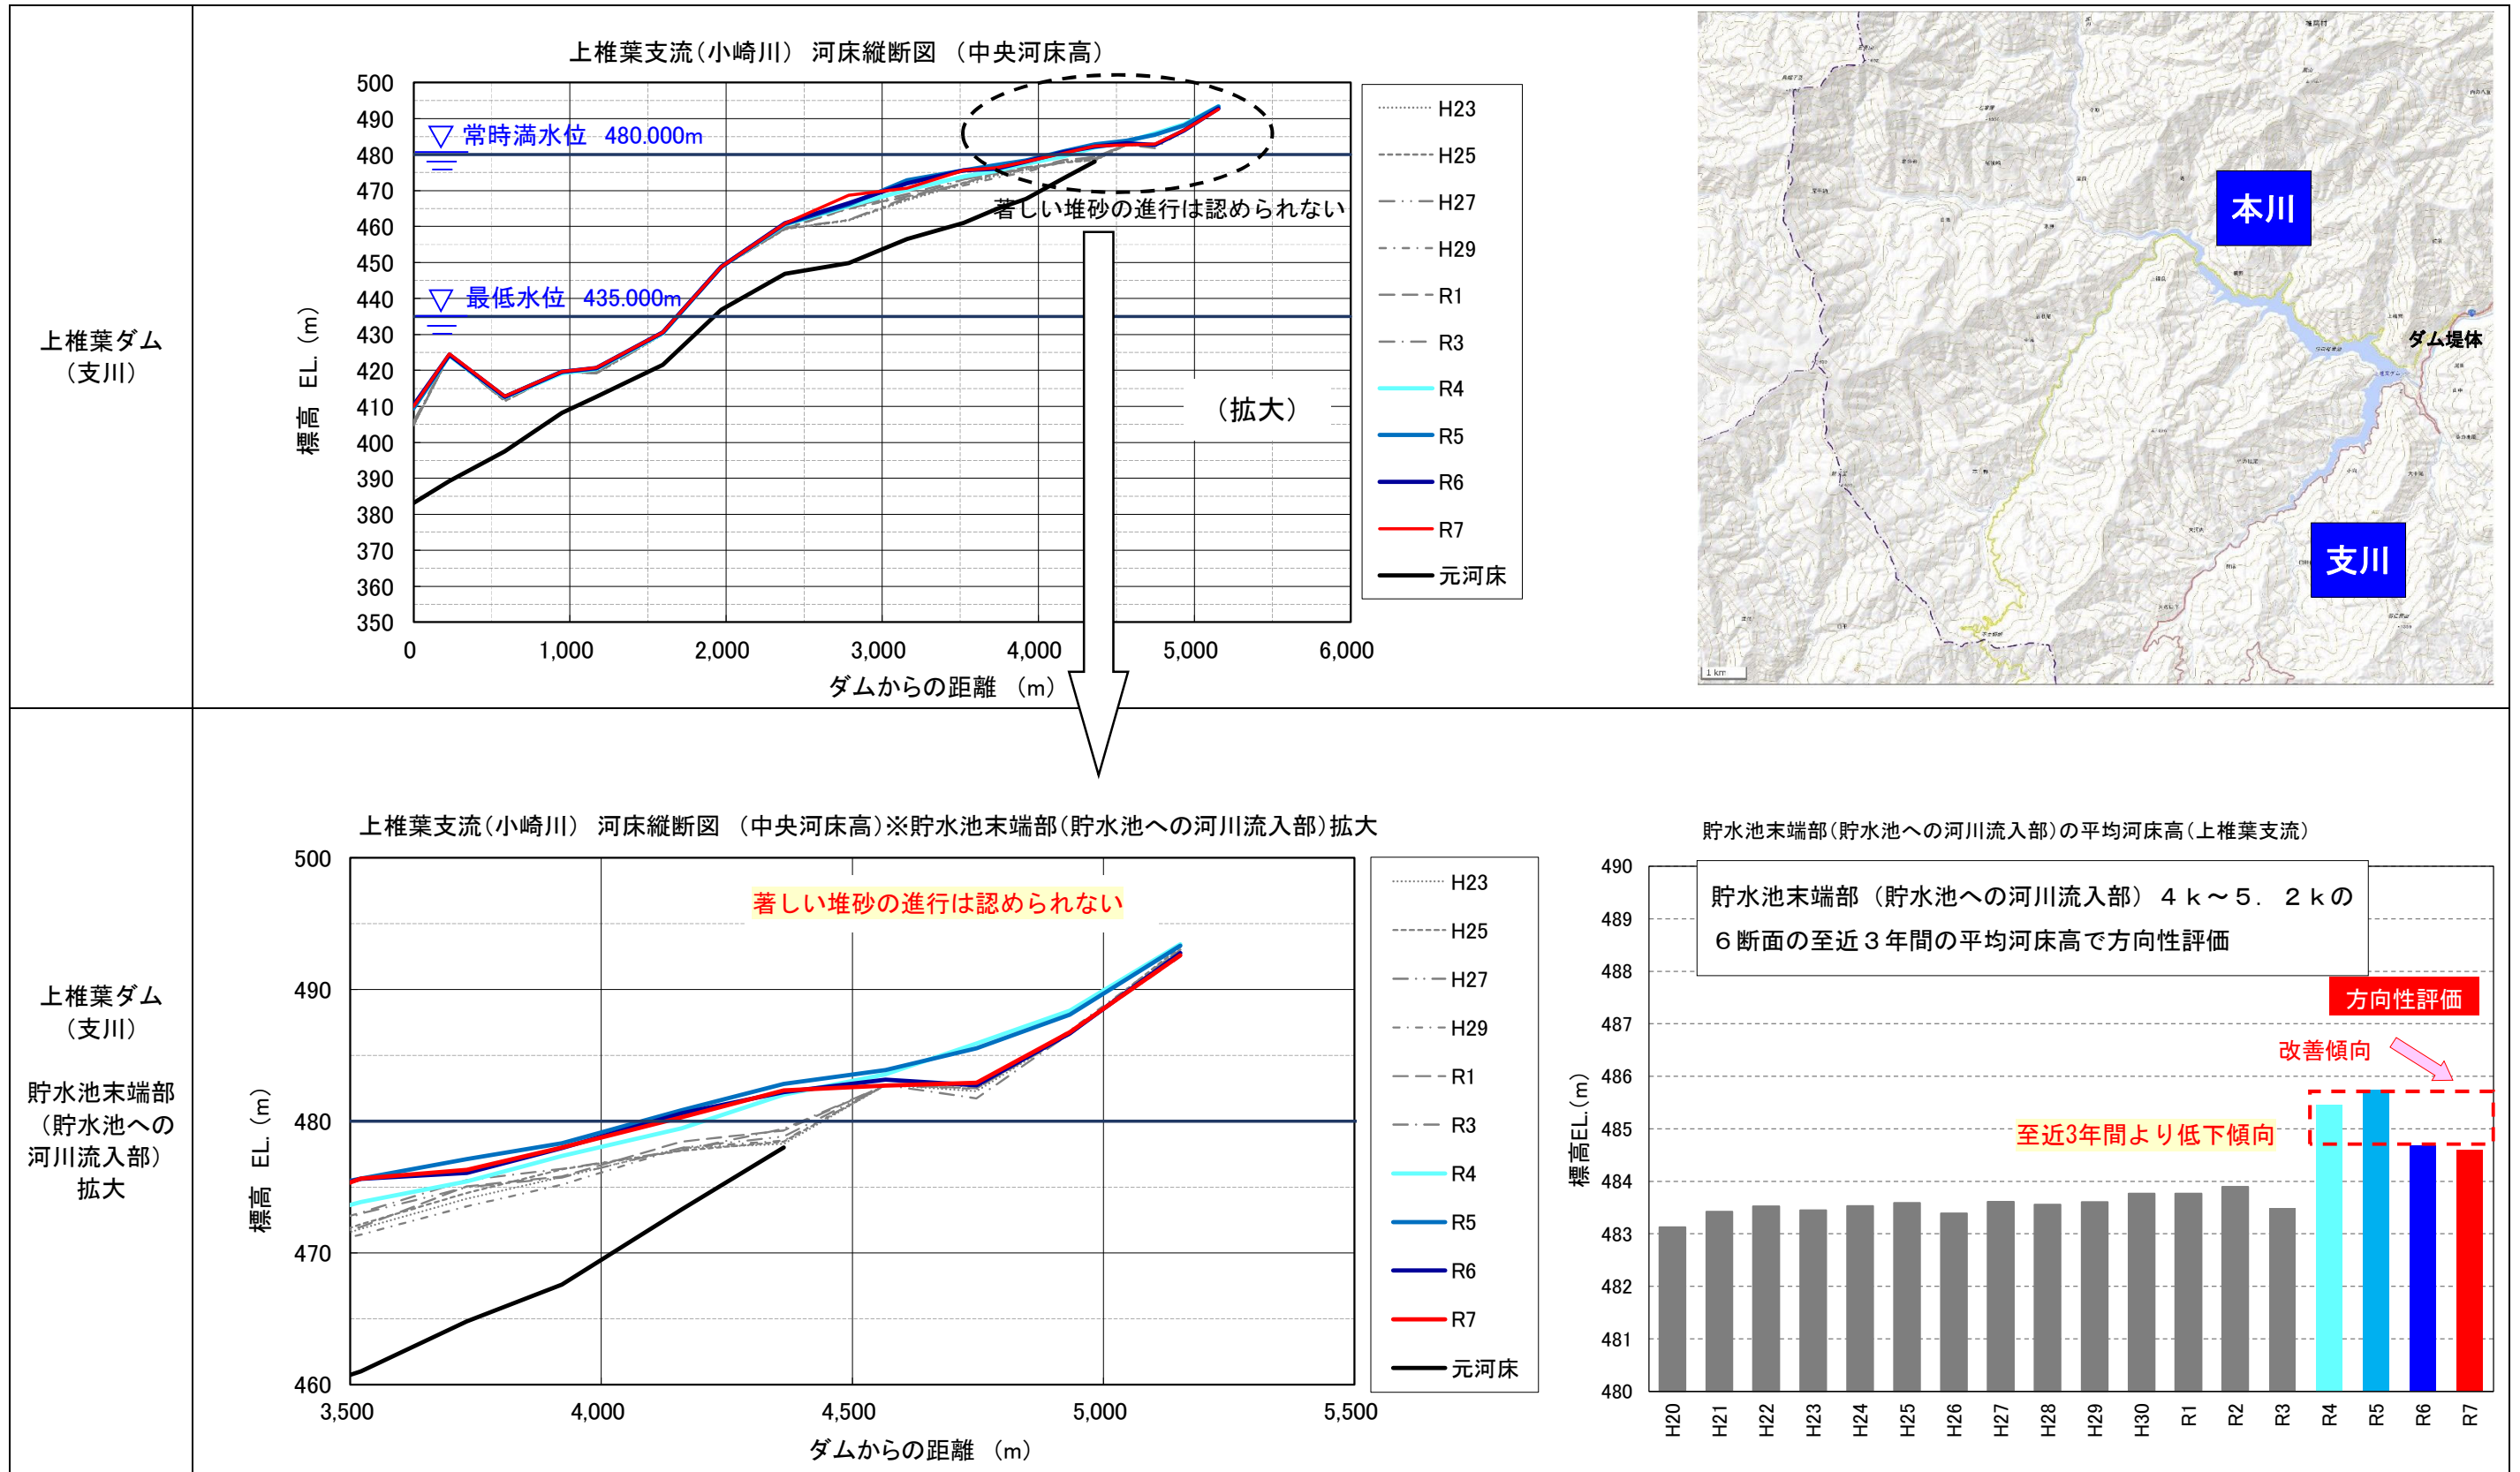


図9-2 ダム貯水池の堆砂形状 (上椎葉ダム (支川))

＜岩屋戸ダムの評価＞

① 方向性：岩屋戸ダム貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と比較して大きな変化はみられないことから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】

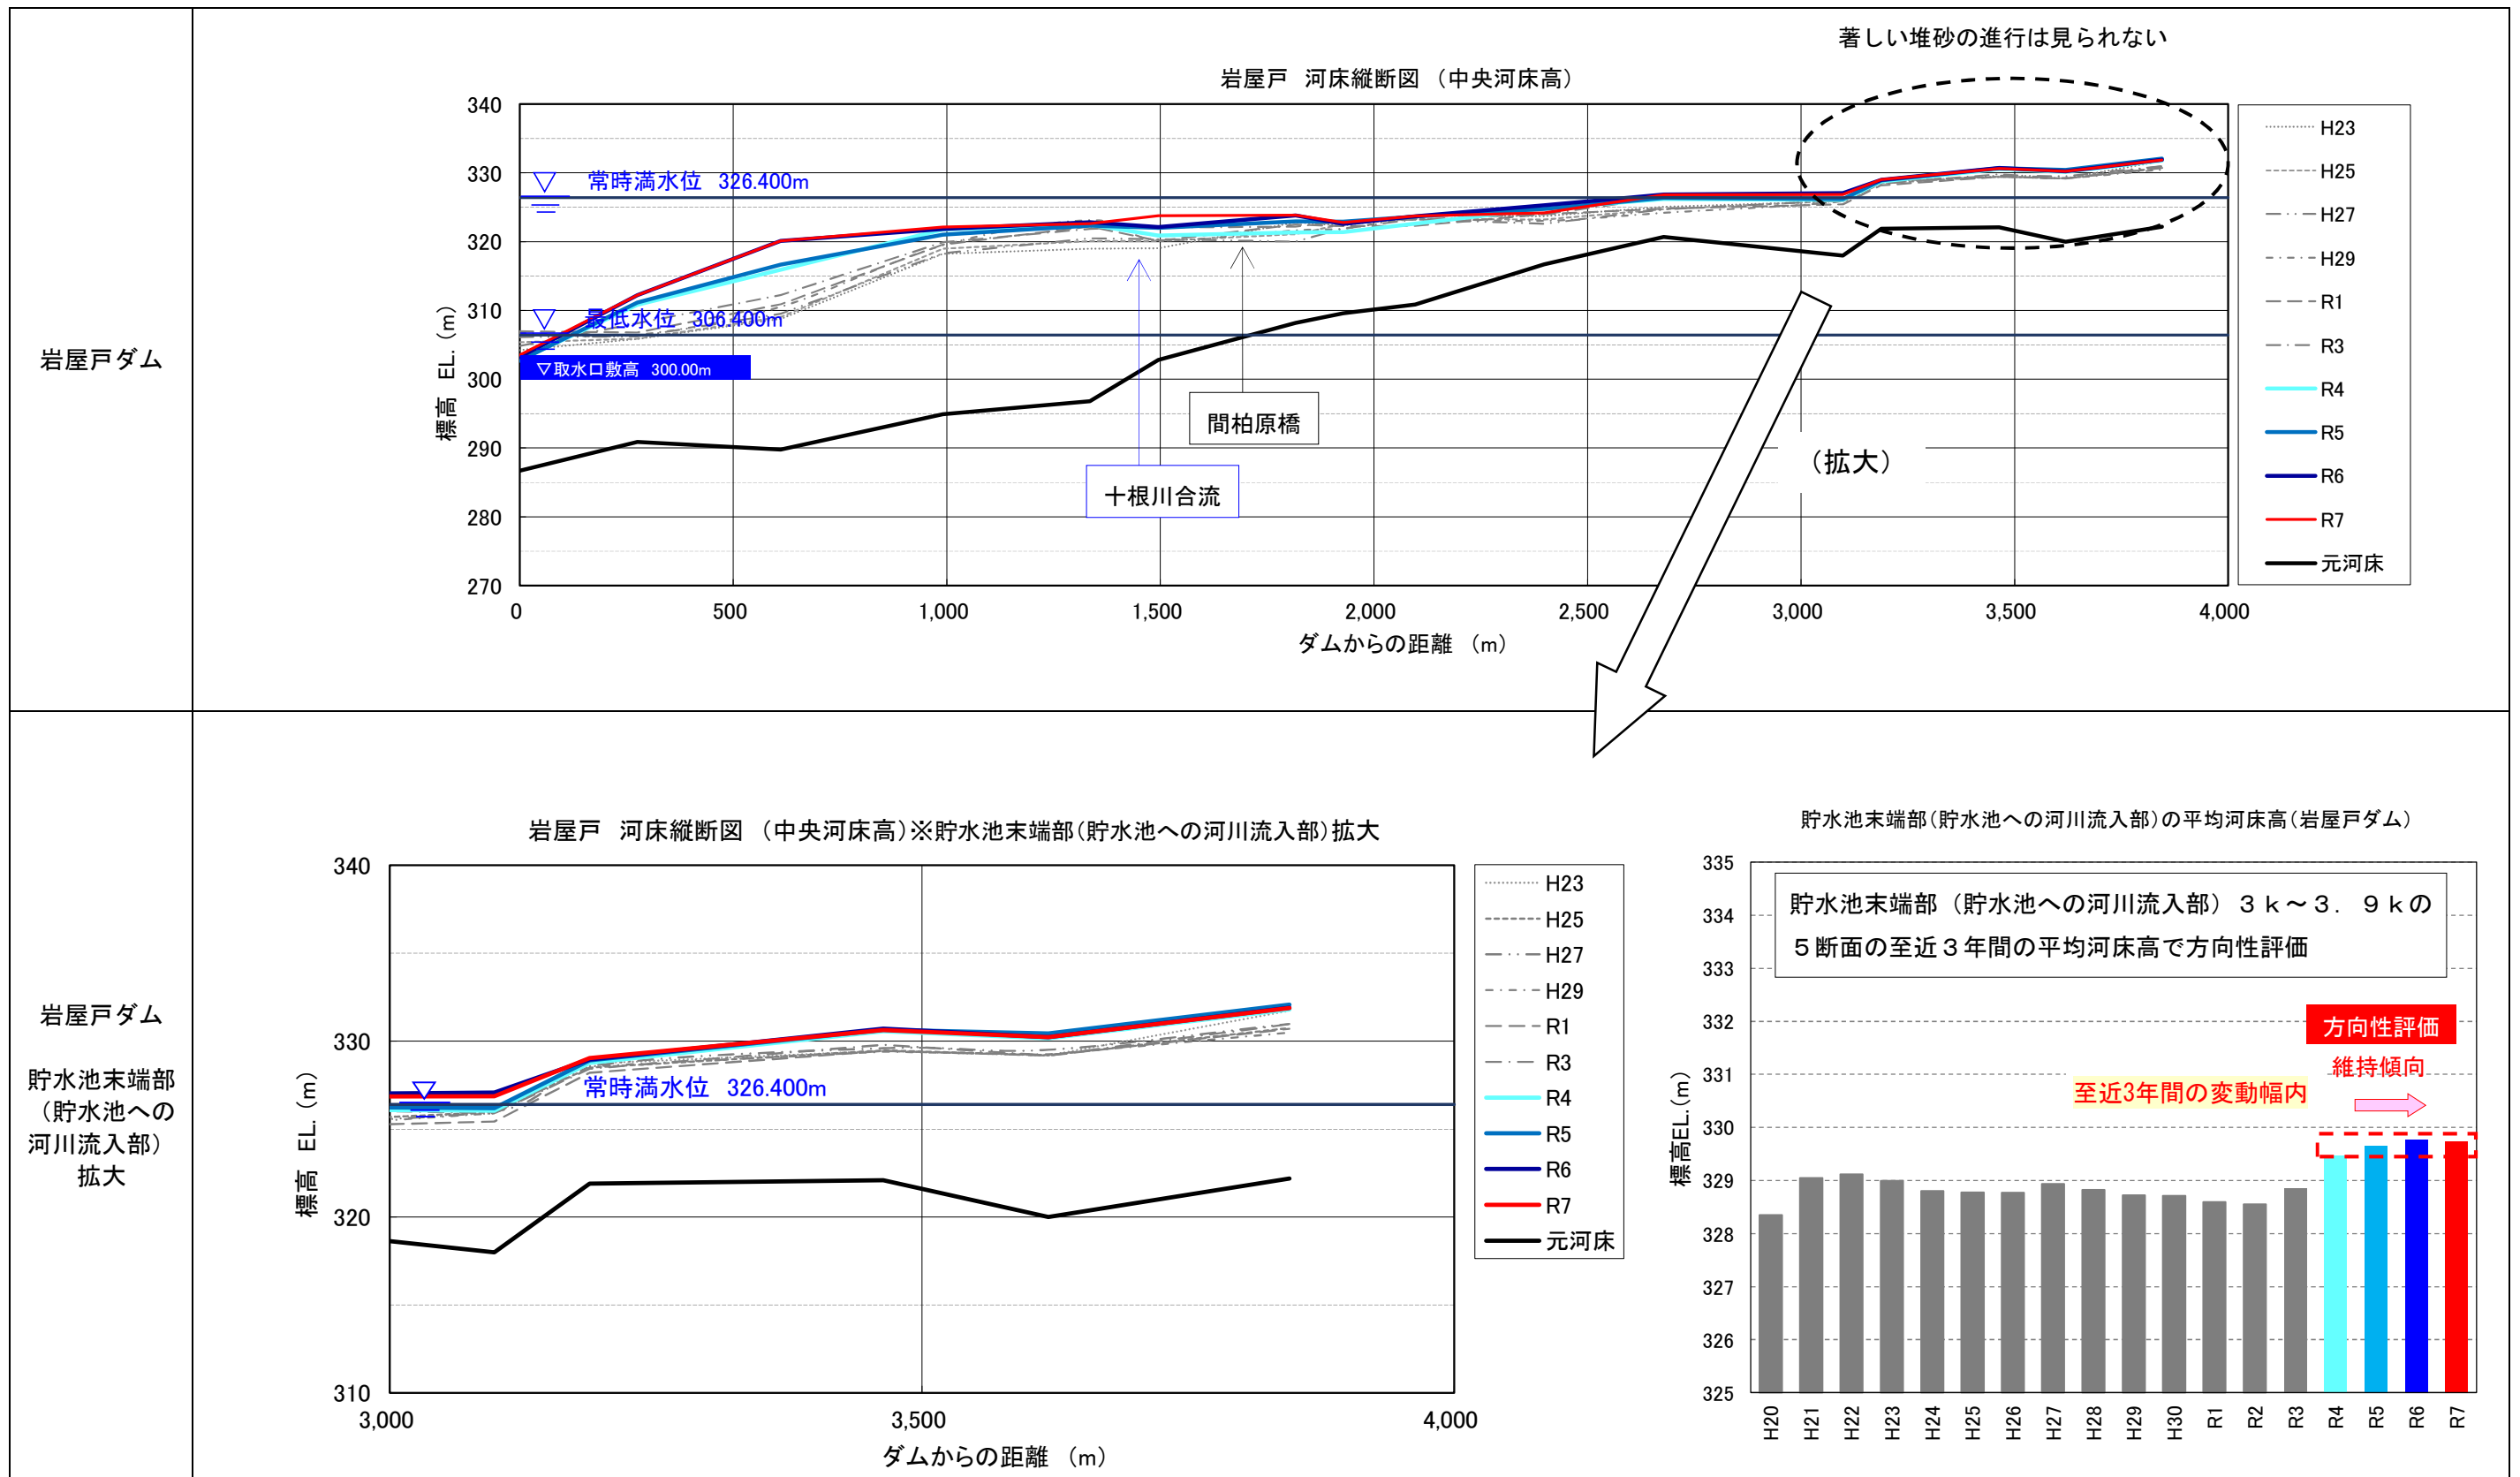


図9-3 ダム貯水池の堆砂形状（岩屋戸ダム）

＜塚原ダムの評価＞

① 方向性：塚原ダム貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】

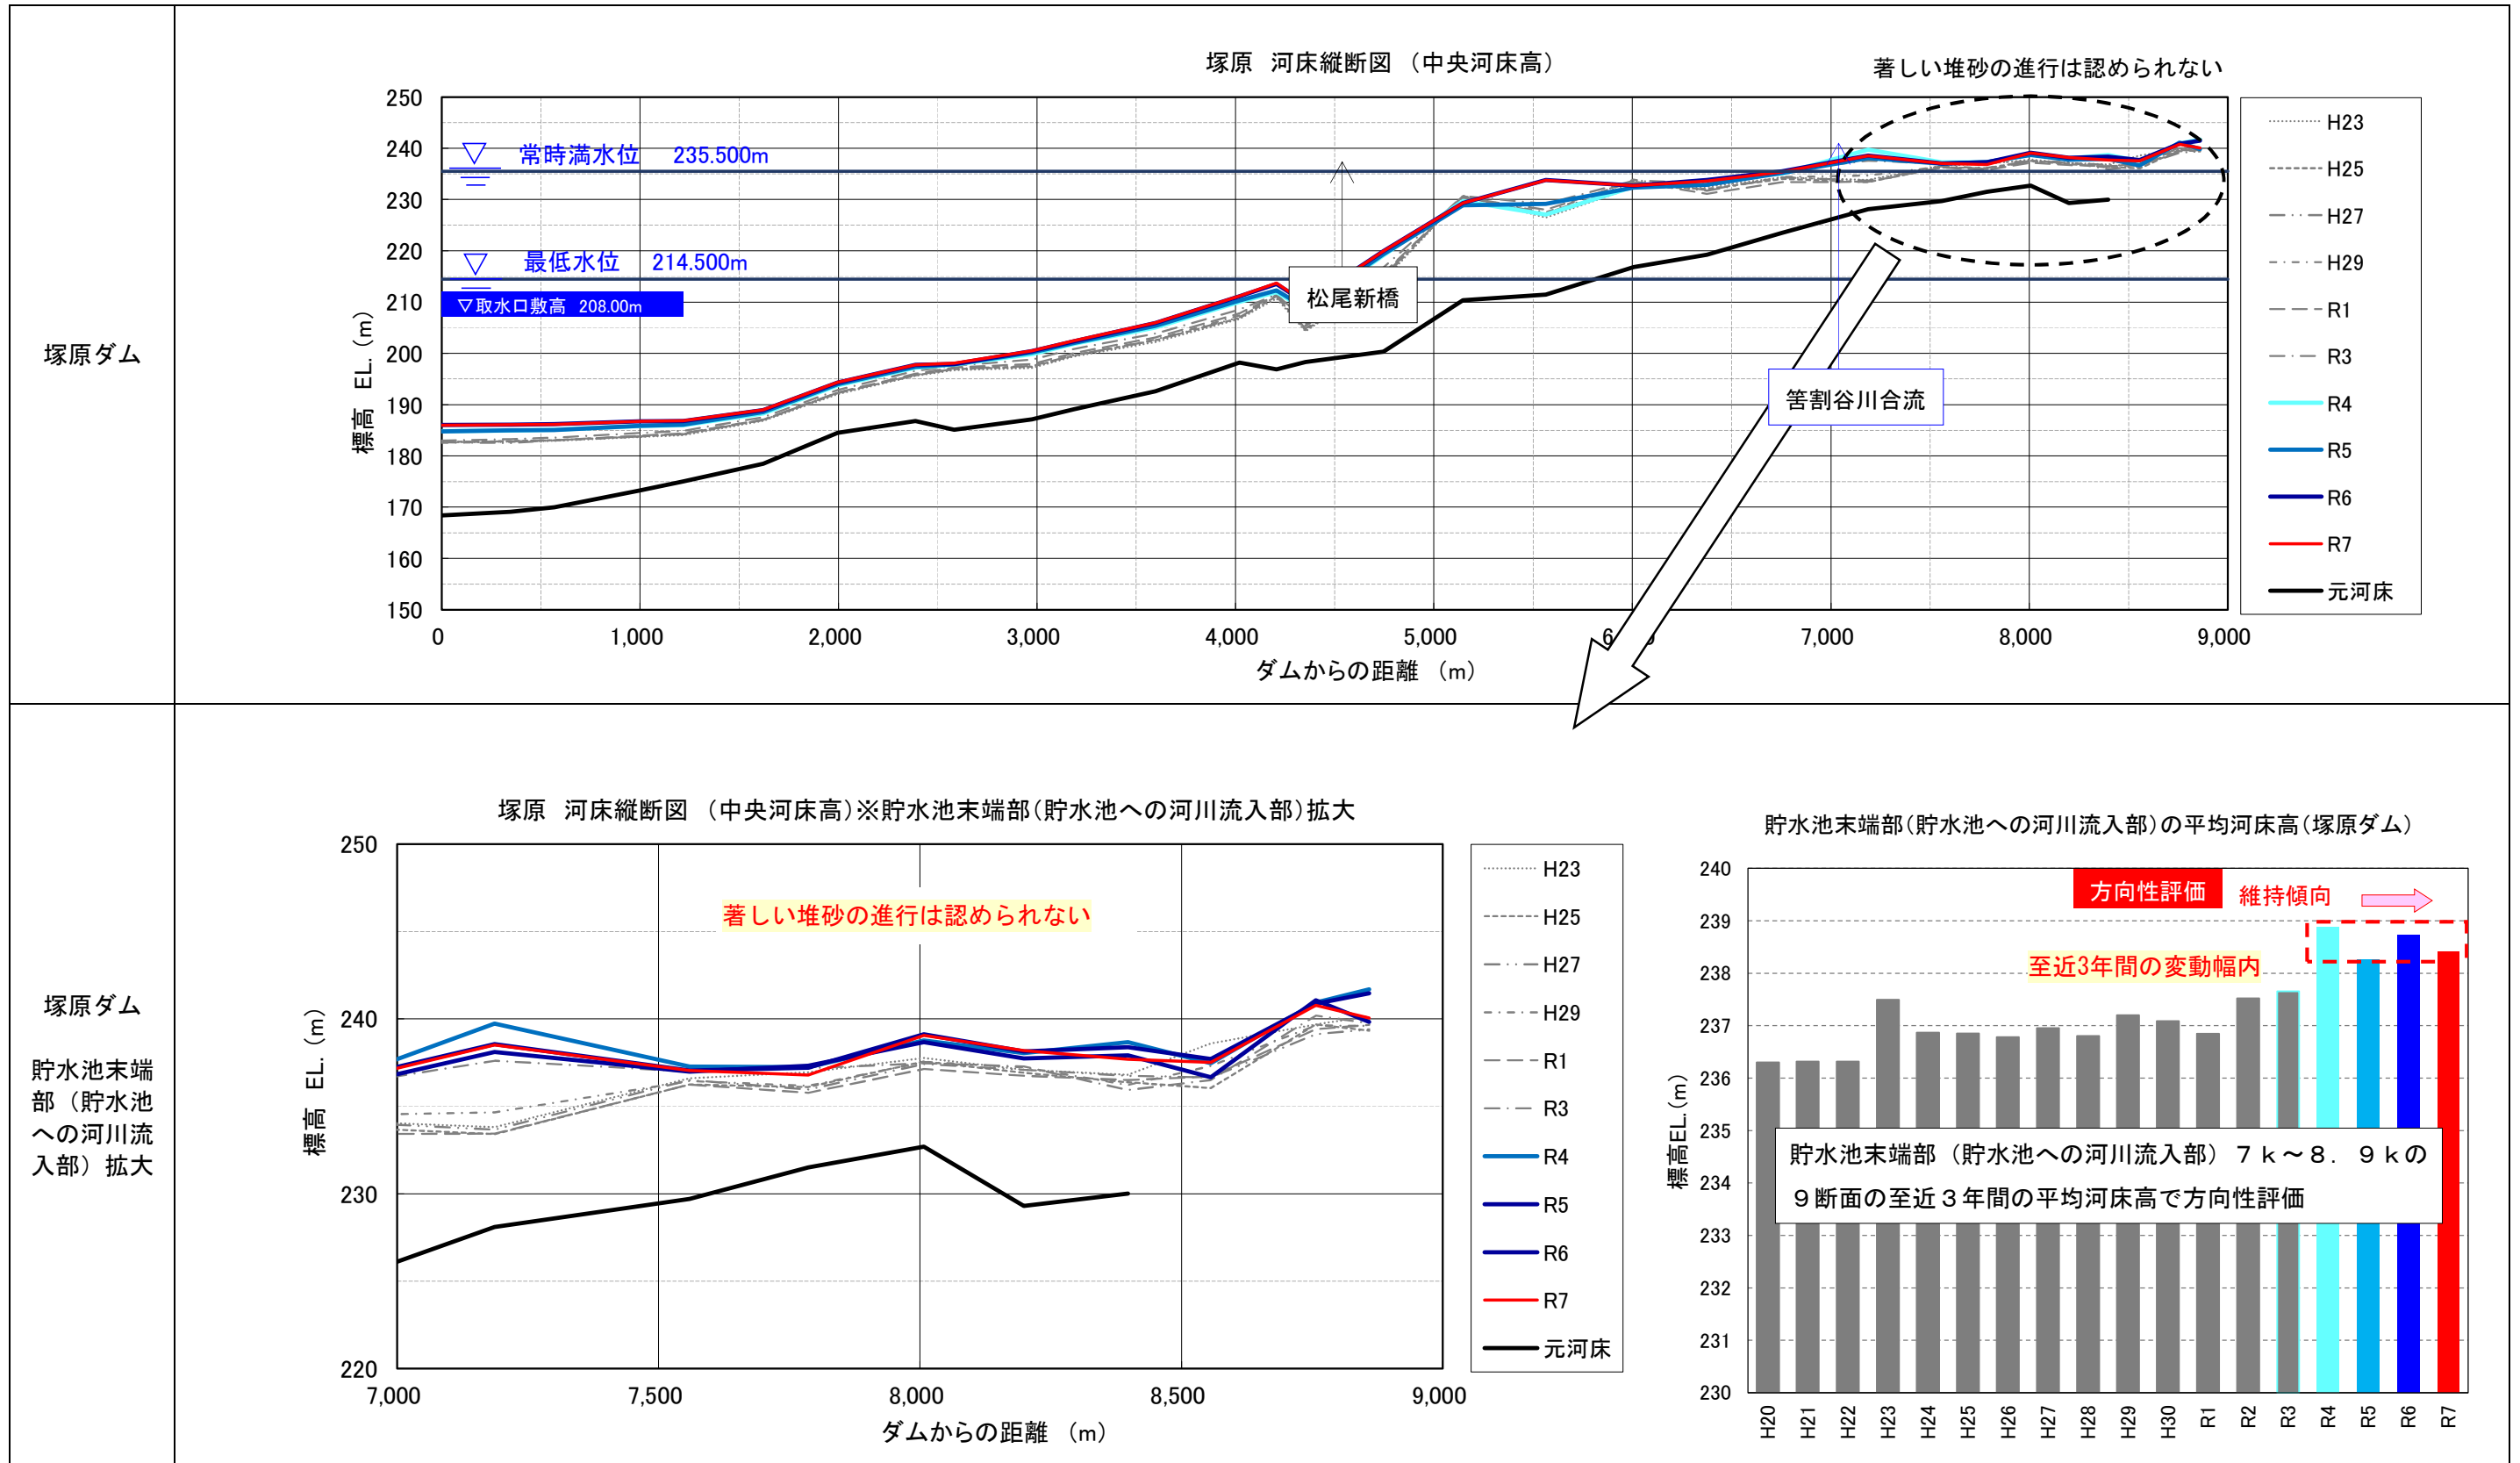


図9-4 ダム貯水池の堆砂形状（塚原ダム）

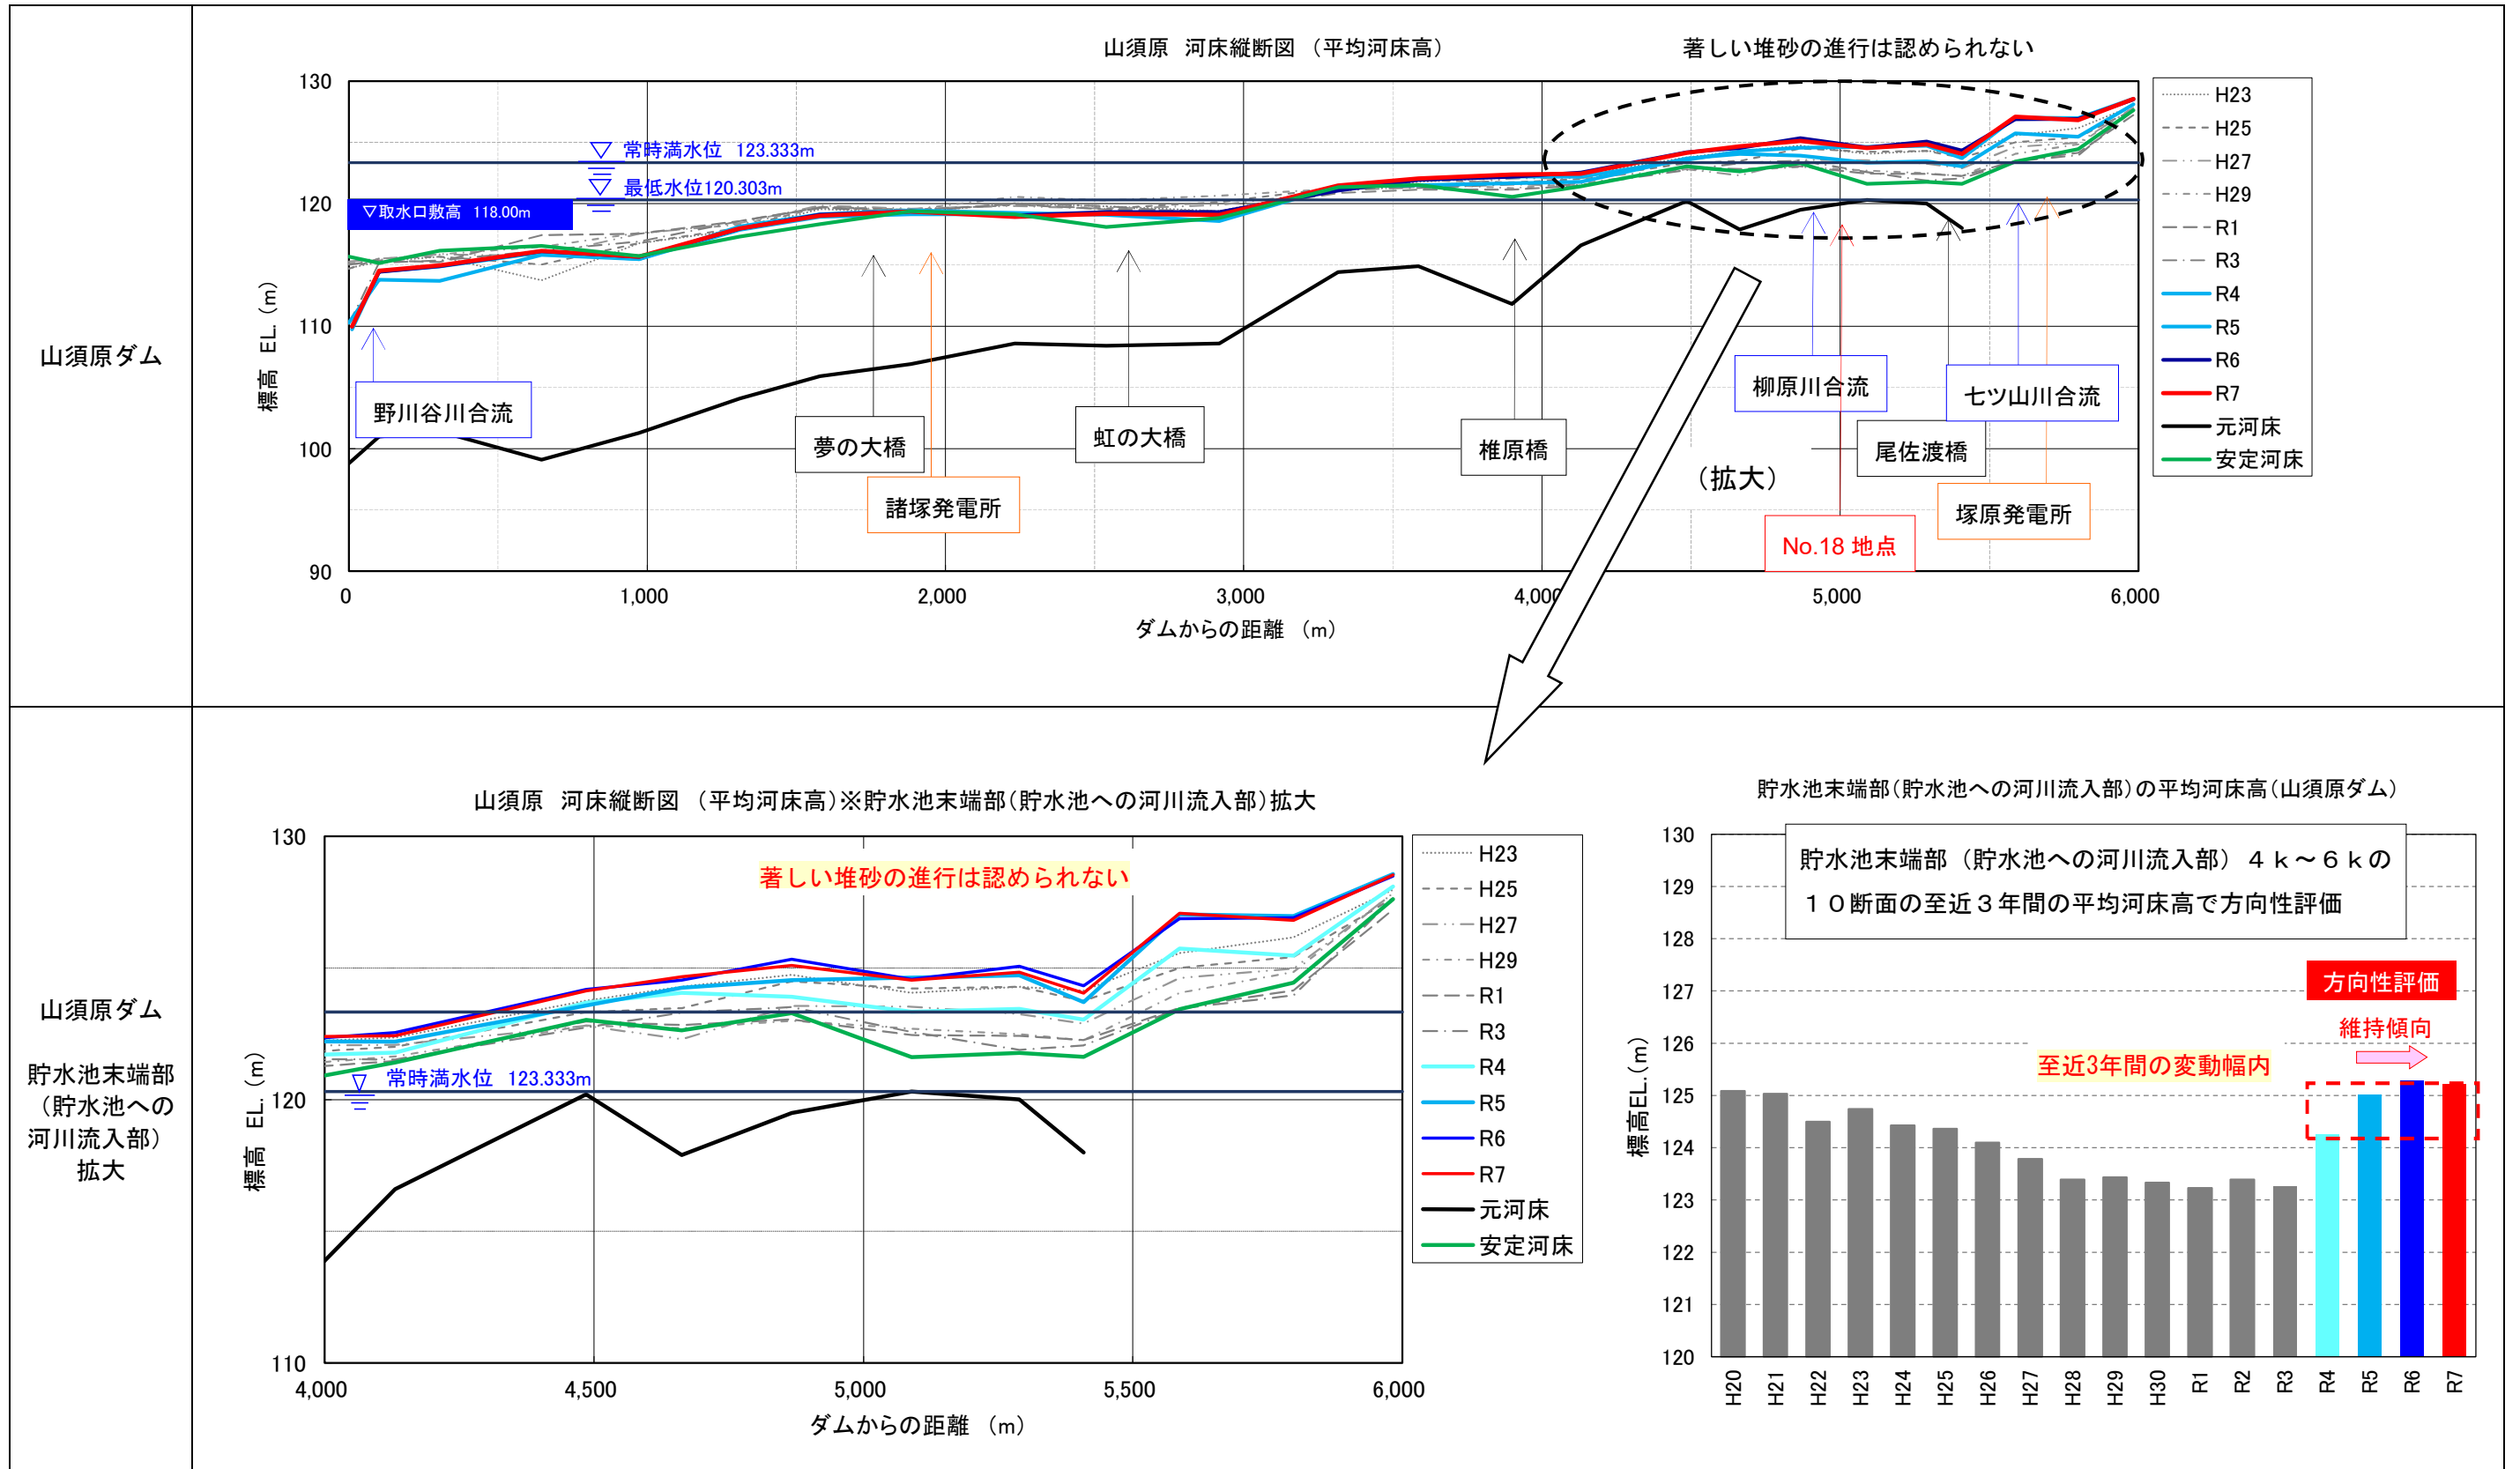


図9-5 ダム貯水池の堆砂形状（山須原ダム）

■山須原ダム上流（諸塚中心部）の評価

山須原ダム貯水池末端部（貯水池への河川流入部）に位置する諸塚中心部（No. 18断面）において、表9-1に示す条件の下に実施した計算水位及び当該箇所計画高水位の関係を図9-7に示す。

表9-1 計算条件

項目	内容
計算方法	次元不等流計算
流量条件	4,000m <sup>3</sup> /s（山須原ダム地点） ※ 計画高水流量
河床条件	H22～R7 測量河床

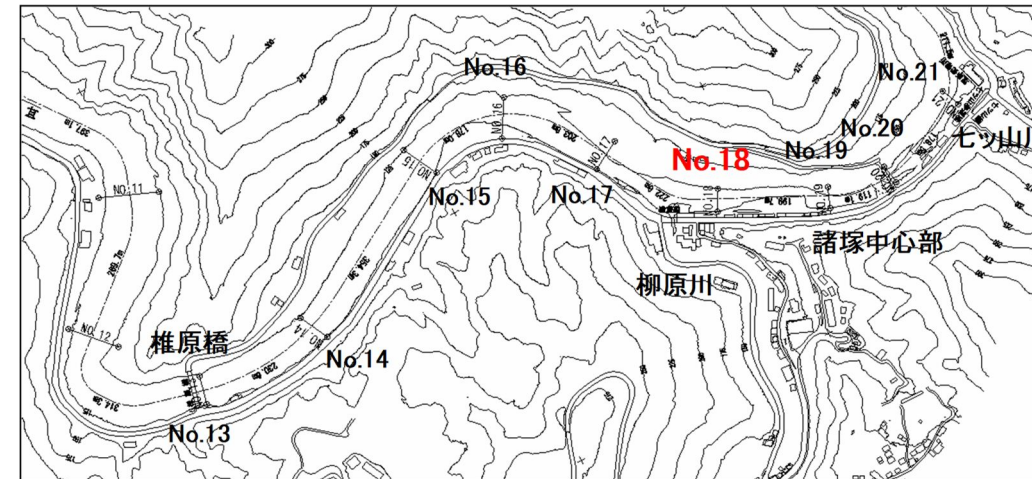


図9-6 検討断面位置図（No. 18）

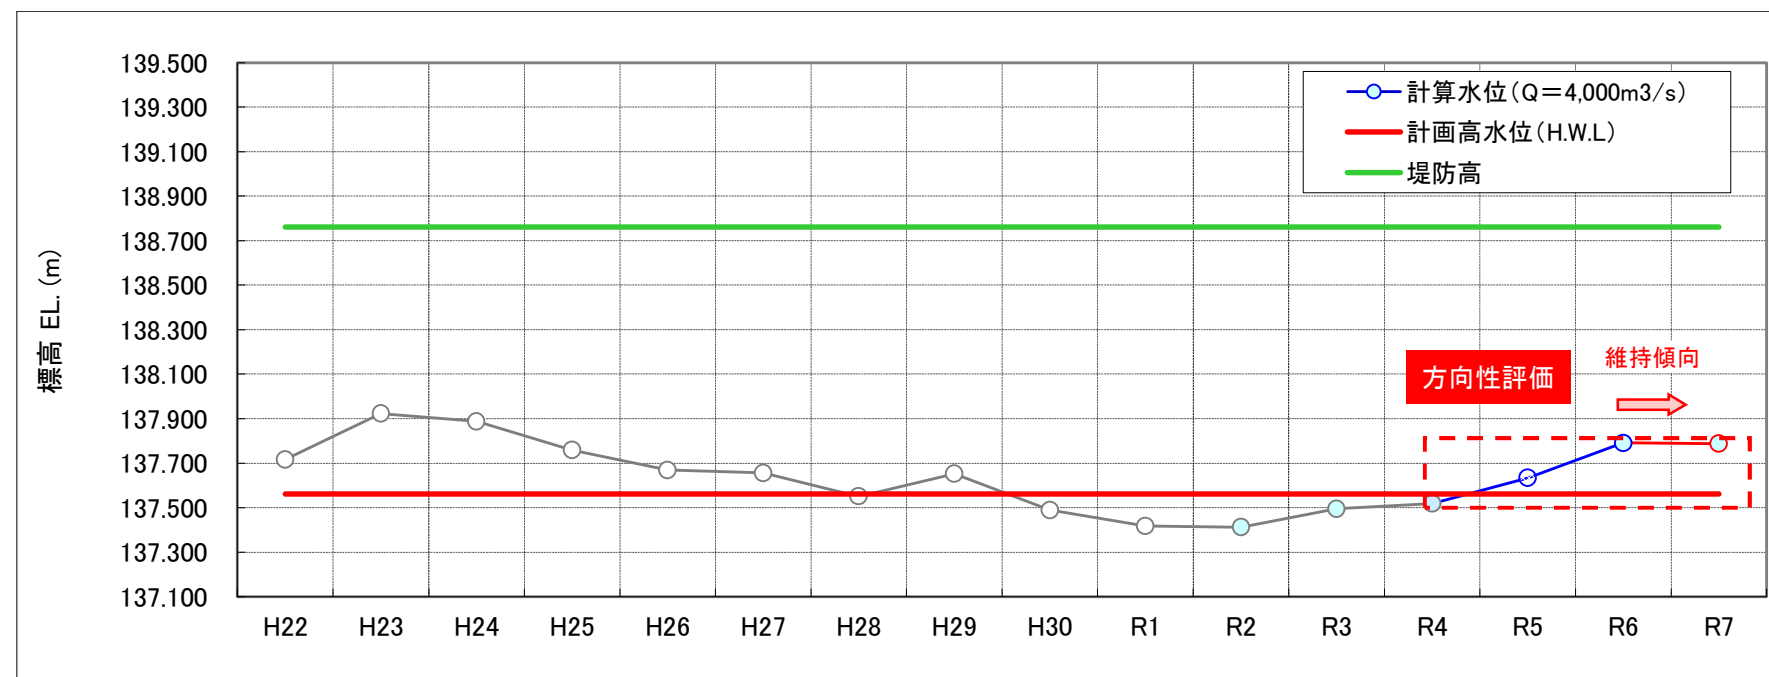


図9-7 山須原ダム上流（諸塚中心部）における計算水位と計画高水位の関係

＜山須原ダムの評価＞

- ① 方向性：山須原ダム貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と変動幅の範囲内にある。山須原ダム上流の諸塚中心部の計算水位は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：山須原ダム上流の諸塚中心部の計算水位は、計画高水位を上回ることから「悪い状態」と評価される。【評価結果：c】

＜西郷ダムの評価＞

① 方向性：西郷ダム貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価される。【評価結果：A】


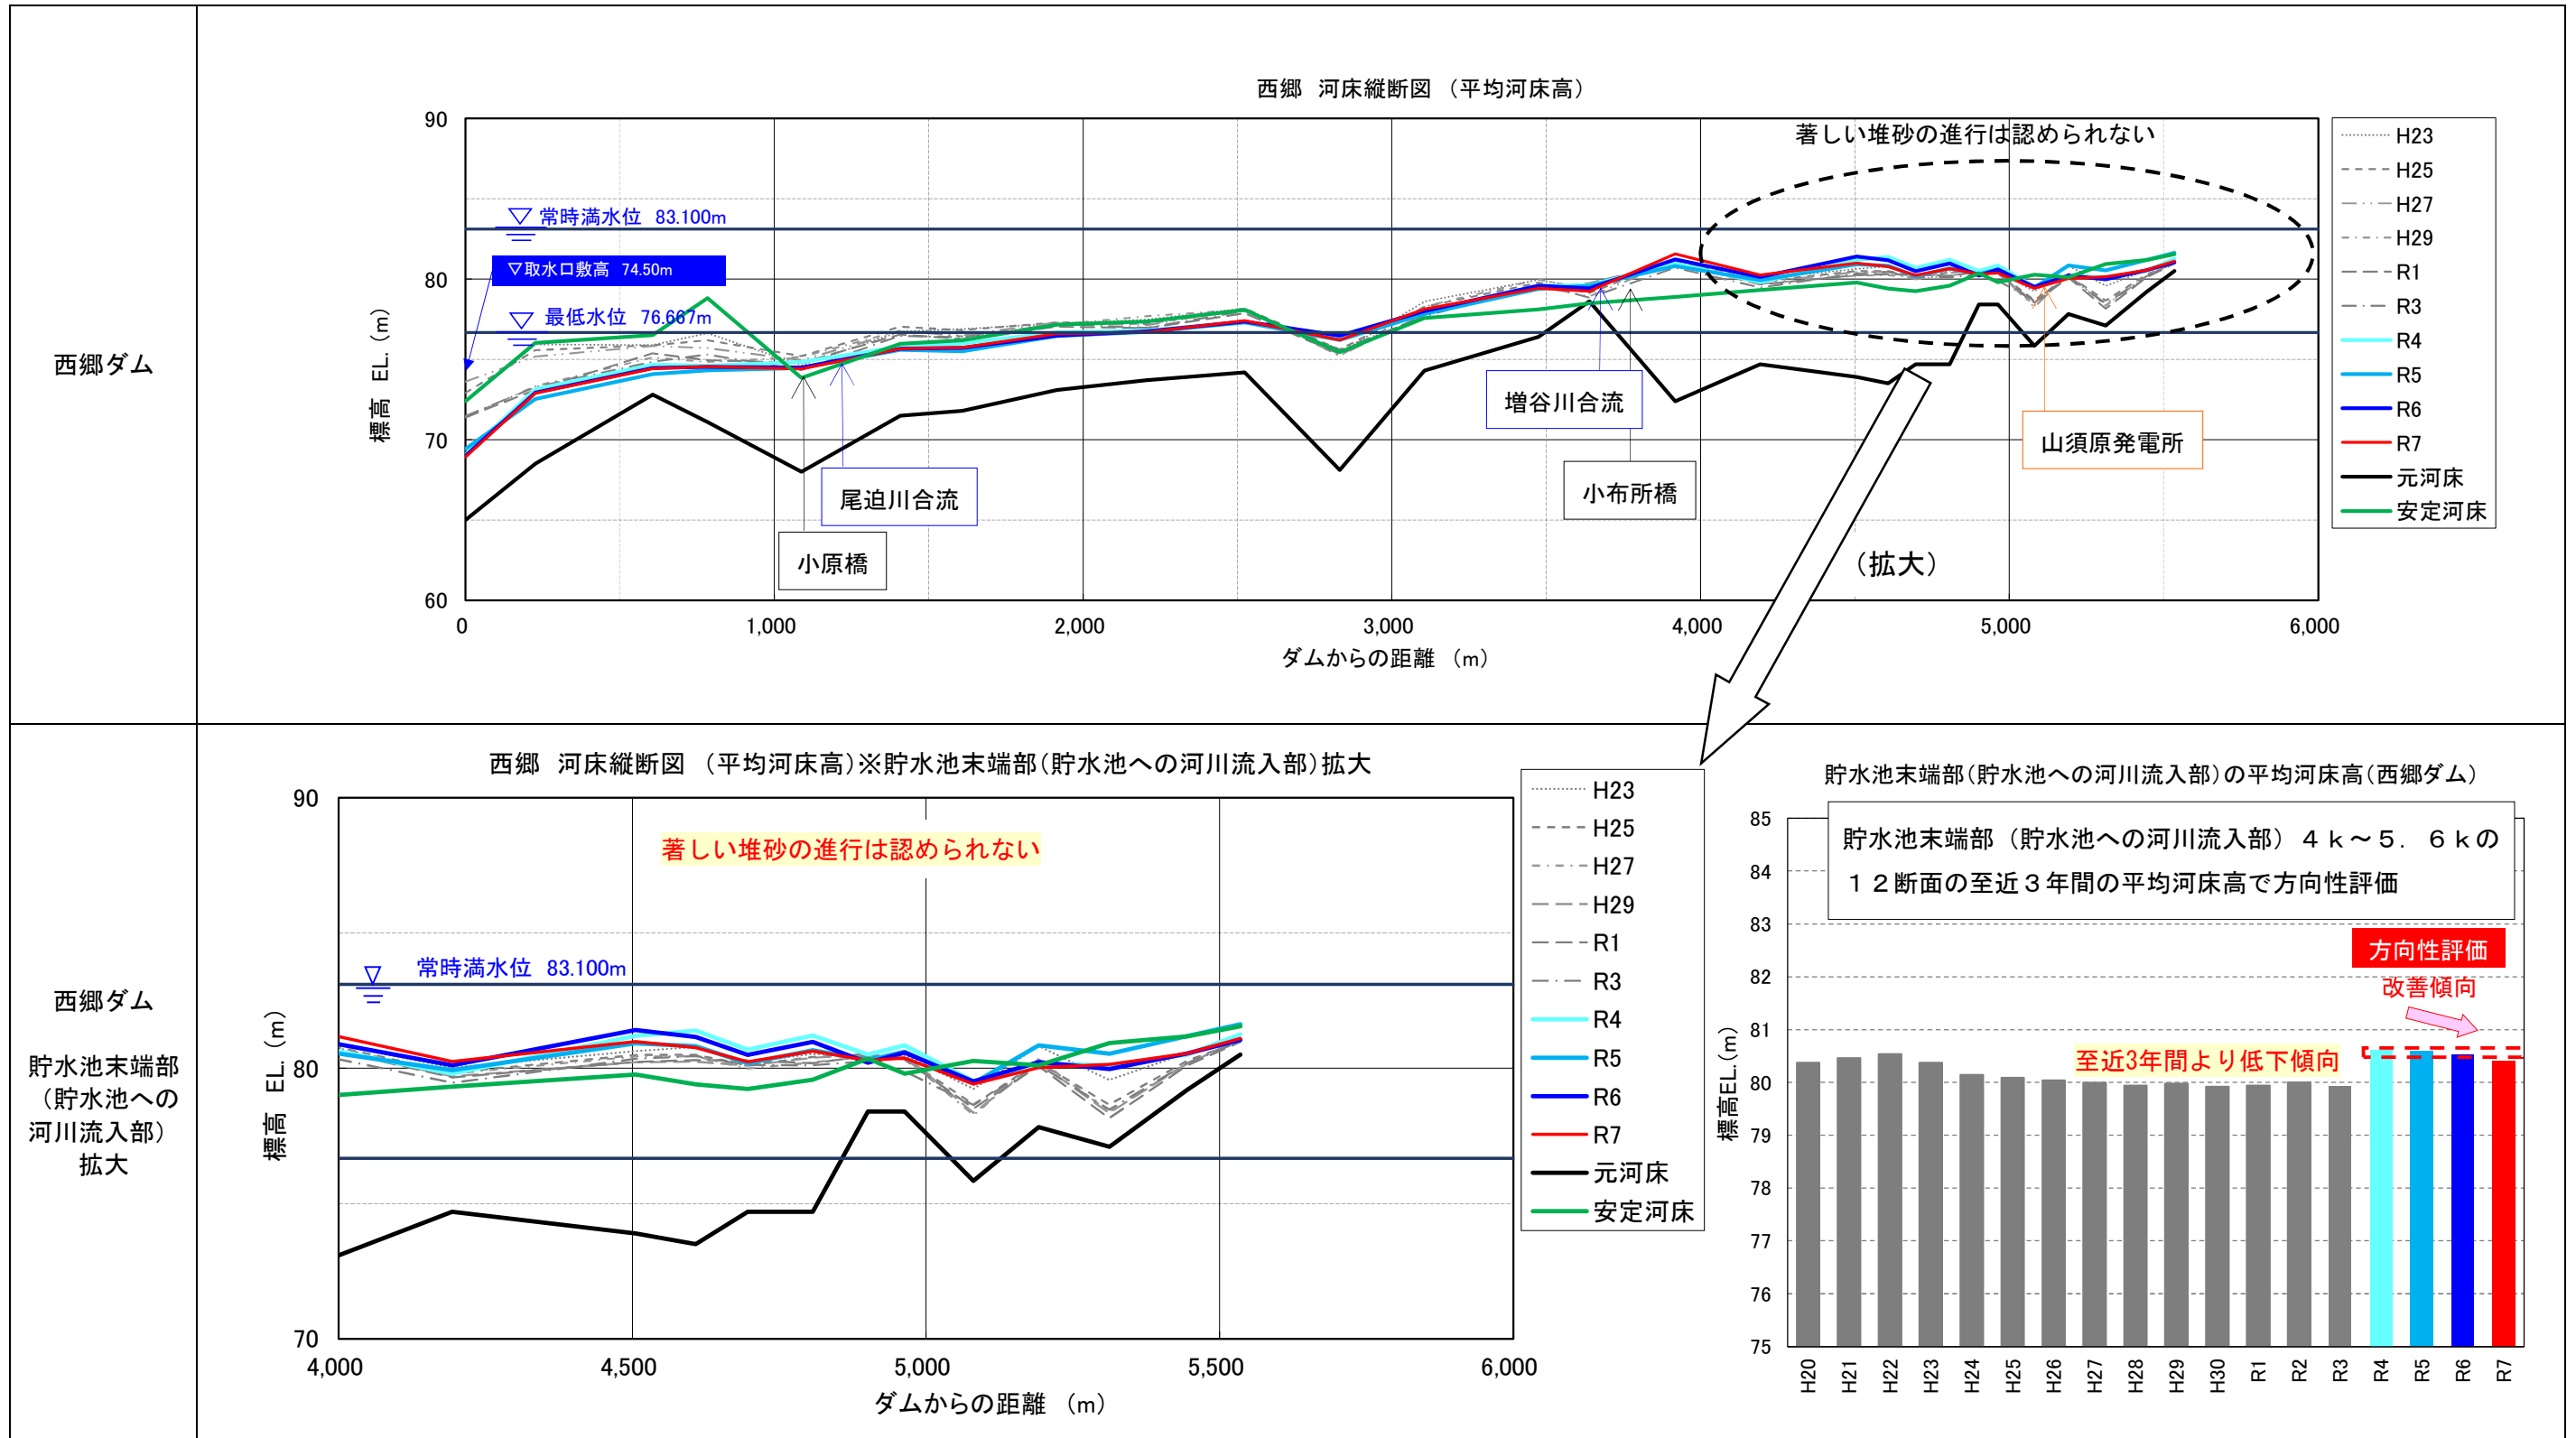


図9-8 ダム貯水池の堆砂形状（西郷ダム）

<大内原ダムの評価>

① 方向性：大内原ダム貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】

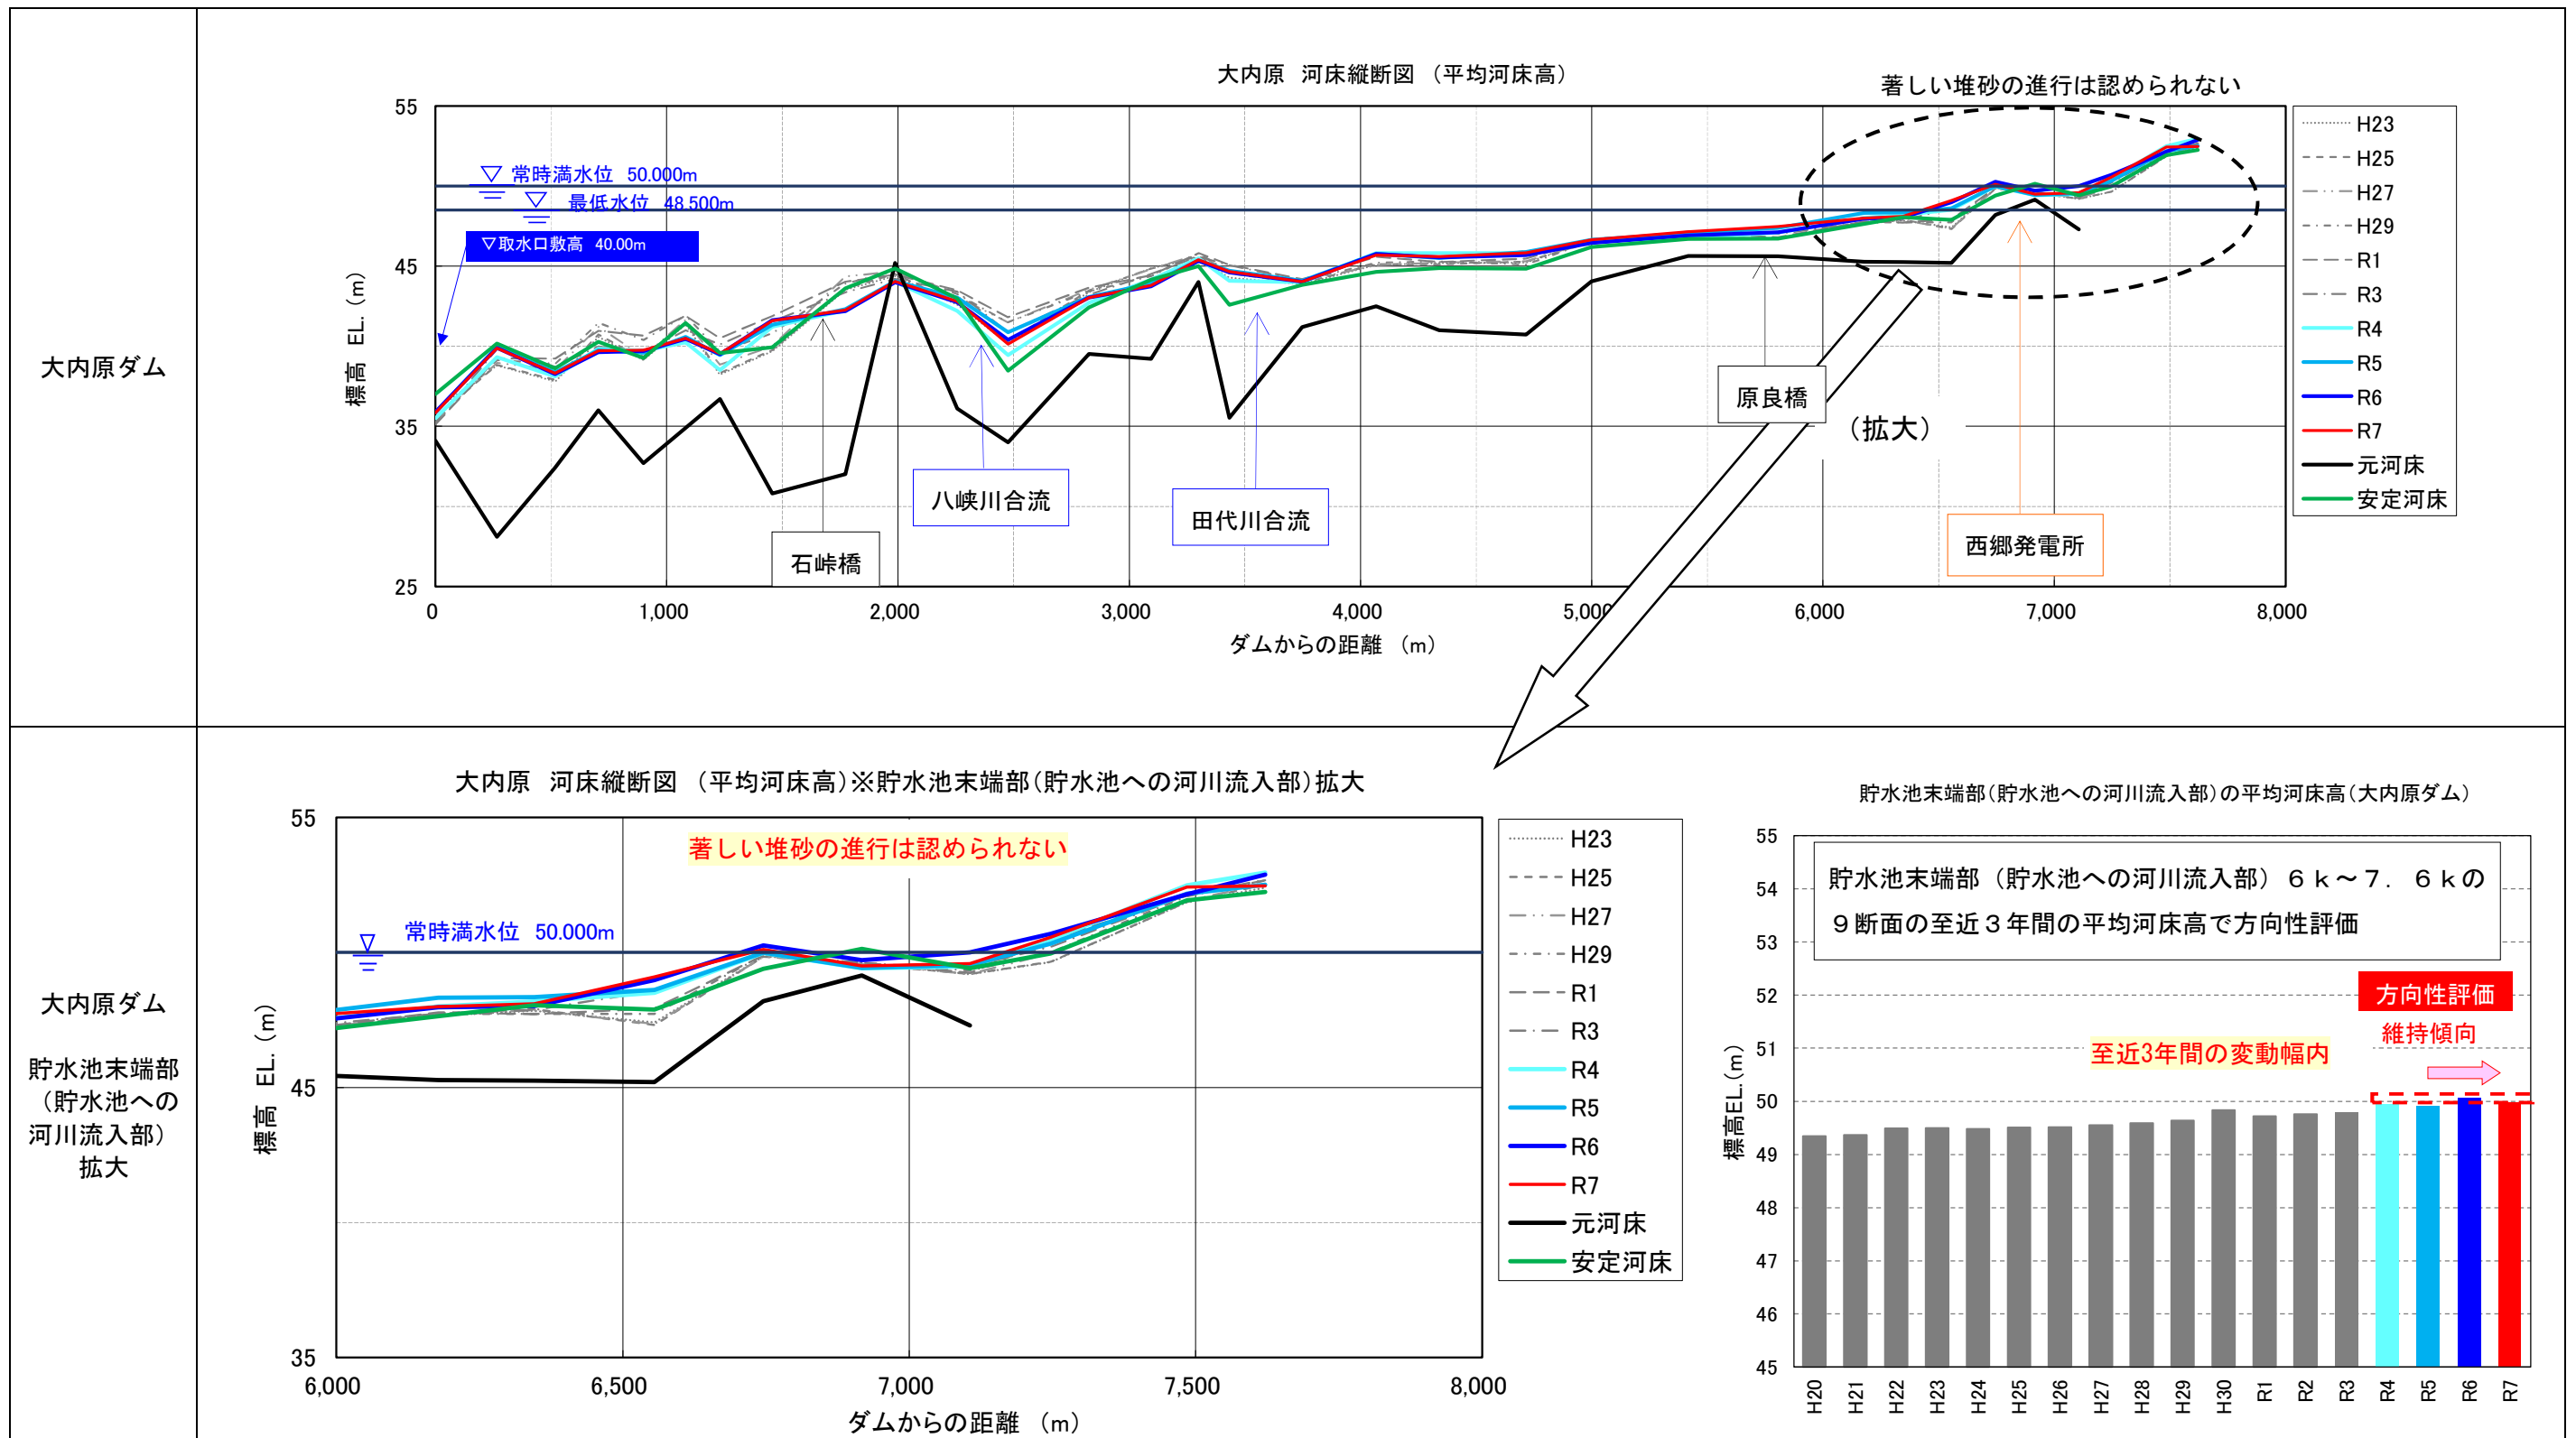

＜諸塚ダムの評価＞

① 方向性：諸塚ダム貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】

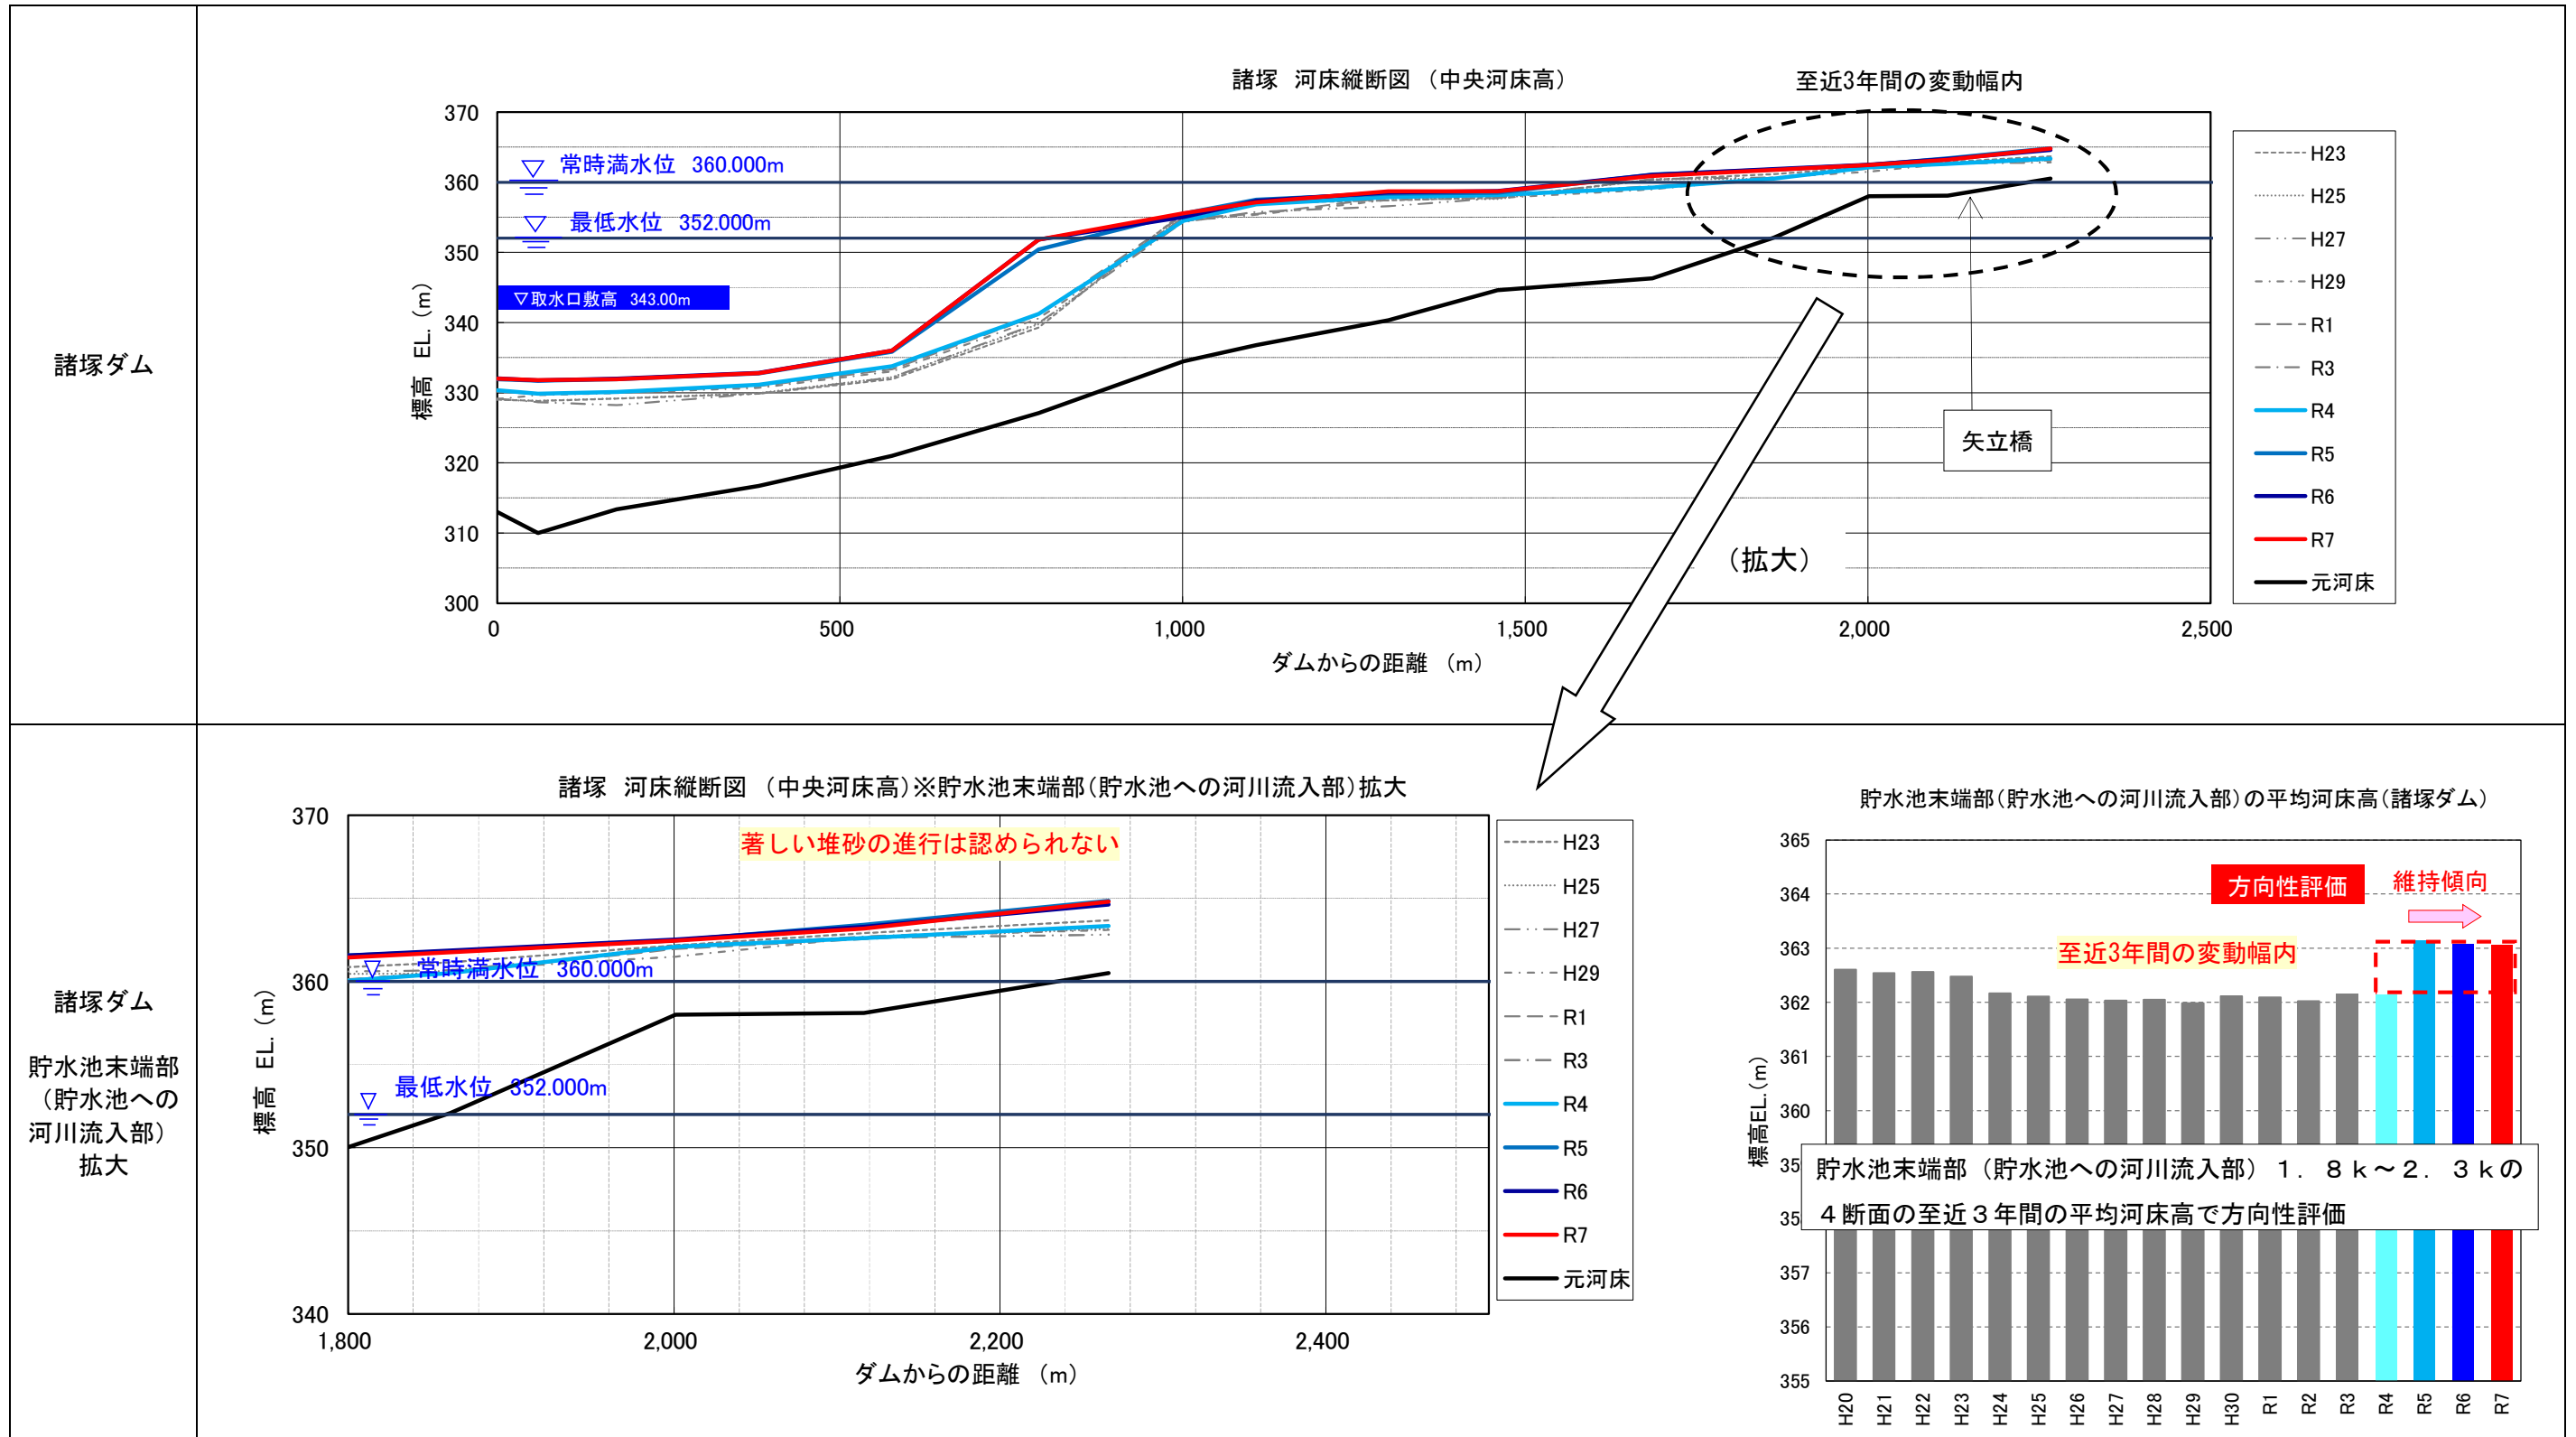



図9-10 ダム貯水池の堆砂形状（諸塚ダム）

＜上椎葉ダム、岩屋戸ダム、塚原ダム、西郷ダム、大内原ダム、諸塚ダムの状態評価＞

② 状態：上椎葉ダム、岩屋戸ダム、塚原ダム、西郷ダム、大内原ダム、諸塚ダムともに、貯水池末端部（貯水池への河川流入部）の堆砂による背水被害は確認されなかったことから、状態は「普通状態」と評価される。【評価結果：b】

問題・課題  
(9)貯水池末端部(貯水池への河川流入部)治水安全度

モニタリング項目		方向性				状態			
		ランク	点数	重み付け	点数	ランク	点数	重み付け	点数
12	ダム堆砂(上椎葉ダム)	B	2	×1	2	b	2	×1	2
12	ダム堆砂(岩屋戸ダム)	B	2	×1	2	b	2	×1	2
12	ダム堆砂(塚原ダム)	B	2	×1	2	b	2	×1	2
12	<b>主</b> ダム堆砂(山須原ダム)	B	2	×2	4	c	1	×2	2
12	<b>主</b> ダム堆砂(西郷ダム)	A	3	×2	6	b	2	×2	4
12	<b>主</b> ダム堆砂(大内原ダム)	B	2	×2	4	b	2	×2	4
12	ダム堆砂(諸塚ダム)	B	2	×1	2	b	2	×1	2
小 計		-	-	×10	22	-	-	×10	18
重心(加重平均)		22/10= 2.2点				18/10= 1.8点			

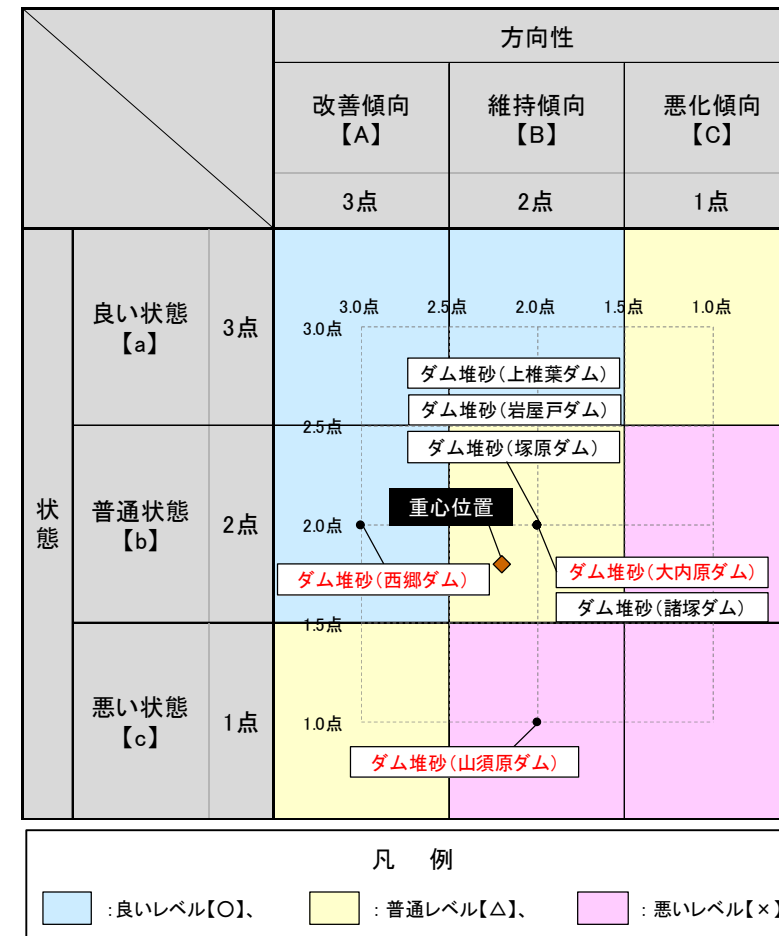

注1)「方向性」は、至近3年間のデータと比較して評価した結果である。  
 注2)「状態」は、基準値又は基準年データ(H11~13)等を参考に評価した結果である。  
 注3)主項目(赤字)は、点数を2倍して重み付け(加重平均)した。  
 注4)重心位置は、これらの評価結果の総合的な位置付けを示したものである。  
 注5)WG時点のデータ状況により方向性または状態の評価ができない項目は対象

貯水池末端部(貯水池への河川流入部)治水安全度に関する総合評価：普通レベル【△】	
方向性	B ・上椎葉ダム貯水池末端部(貯水池への河川流入部)の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して大きな変化はみられないことから「維持傾向」と評価される。 ・岩屋戸ダム貯水池末端部(貯水池への河川流入部)の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して大きな変化はみられないことから「維持傾向」と評価される。 ・塚原ダム貯水池末端部(貯水池への河川流入部)の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して大きな変化はみられないことから「維持傾向」と評価される。 ・山須原ダム貯水池末端部(貯水池への河川流入部)の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して大きな変化はみられないことから「維持傾向」と評価される。なお、山須原ダム上流の諸塚中心部の計算水位は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。 ・西郷ダム貯水池末端部(貯水池への河川流入部)の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して低下していることから「改善傾向」と評価される。 ・大内原ダム貯水池末端部(貯水池への河川流入部)の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して大きな変化はみられないことから「維持傾向」と評価される。 ・諸塚ダム貯水池末端部(貯水池への河川流入部)の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して大きな変化はみられないことから「維持傾向」と評価される。 ・以上より、「貯水池末端部(貯水池への河川流入部)治水安全度」の方向性は、維持傾向【B】と評価される。
状態	b ・山須原ダム上流の諸塚中心部の計算水位は、計画高水位を上回ることから「悪い状態」と評価される。 ・上椎葉ダム、岩屋戸ダム、塚原ダム、西郷ダム、大内原ダム、諸塚ダムともに、貯水池末端部(貯水池への河川流入部)の堆砂による背水被害は確認されなかったことから、状態は「普通状態」と評価される。 ・以上より、「貯水池末端部(貯水池への河川流入部)治水安全度」の状態は、普通状態【b】と評価される。

【課題No.10】 利水容量

各問題・課題に対する指標概説書	
問題・課題	(10) 利水容量
指標名	利水容量の推移
モニタリング項目	12. ダム堆砂
実施主体	九州電力(株)
実施時期	出水期終了後(10~1月)
場所(範囲)	ダム貯水池(上椎葉、岩屋戸、塚原、諸塚、山須原、西郷、大内原)
<p>【評価の概要】</p> <p>■ダム堆砂は、毎年実施している各ダムの堆砂測量結果を把握し、利水容量に占める堆砂率の経年変化に着目して評価する。</p>	

1. ダム堆砂(No.12)

(1) 調査概要

マルチビーム方式による深浅測量(堆砂測量)を実施し、各ダム貯水池の利水容量に占める堆砂量(堆砂率)を把握する。

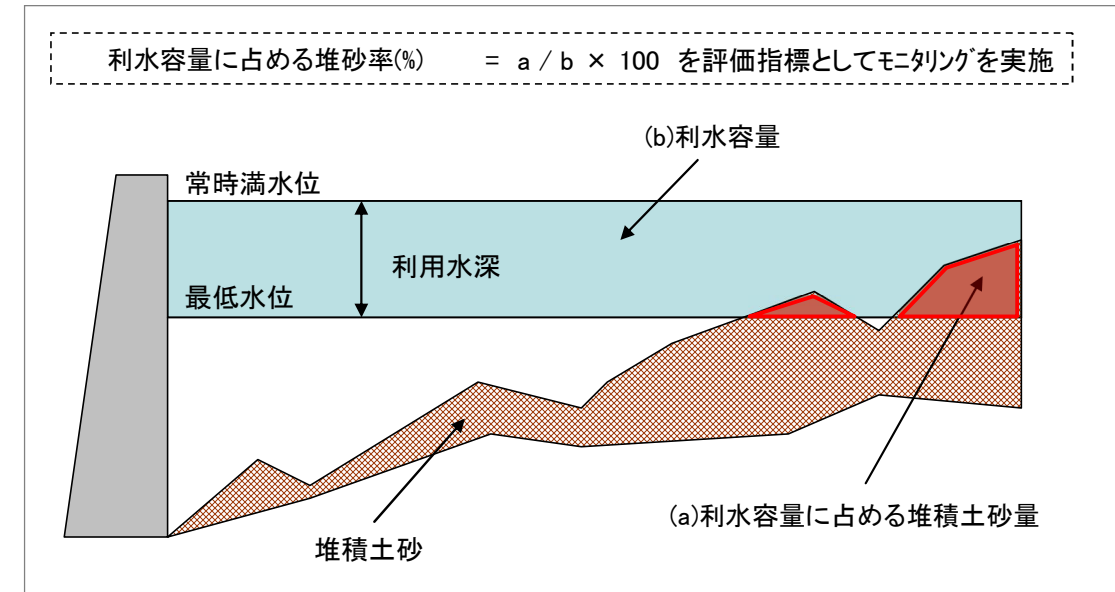


図10-1 利水容量に占める堆砂率のイメージ

(2) 利水容量に係るダム堆砂の評価

① 方向性評価

利水容量内における堆砂の方向性評価は、**図10-2(1)~(4)に示すとおり、各ダムの利水容量に占める堆砂率の増減率(前年比)を算出し、至近3年間(令和4年度~令和6年度)との比較により評価する。**

② 状態評価


利水容量内における堆砂の状態評価は、**図10-2(1)~(4)に示すとおり、各ダムの利水容量に占める堆砂率の増減率(前年比)を算出し、基準年(平成11~13年)との比較により評価する。**

なお、3ダム通砂運用が実施されている山須原ダム上流及び西郷ダム、大内原ダムについては、堆砂量の変化が大きくなることが想定されることから、重み付けをして評価する。

表10-1 耳川水系ダムの堆砂状況一覧（利水容量に占める堆砂量及び堆砂率）


ダム名	項目	単位	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
上椎葉 ・利水容量 :76,000千m <sup>3</sup>	堆砂量	千m <sup>3</sup>	12,742 (+195)	12,745 (+3)	12,834 (+89)	12,851 (+17)	6,395 (▲6,456)	6,860 (+465)	8,227 (+1,367)	8,455 (+228)	8,653 (+198)	8,552 (▲101)	8,491 (▲61)	8,592 (+101)	8,685 (+93)	8,812 (+127)	8,866 (+54)	8,876 (+10)	8,962 (+86)	8,989 (+27)	9,081 (+92)	9,295 (+214)	9,311 (+16)	9,906 (+595)	10,094 (+188)	10,623 (+529)	11,324 (+701)	11,648 (+324)	11,680 (+32)
	利水容量 に占める堆砂率	%	16.8 (+0.3)	16.8 (+0.0)	16.9 (+0.1)	16.9 (+0.0)	8.4 (▲8.5)	9.0 (+0.6)	10.8 (+1.8)	11.1 (+0.3)	11.4 (+0.3)	11.3 (▲0.1)	11.2 (▲0.1)	11.3 (+0.1)	11.4 (+0.1)	11.6 (+0.2)	11.7 (+0.1)	11.7 (+0.0)	11.8 (+0.1)	11.8 (+0.0)	11.9 (+0.1)	12.2 (+0.3)	12.3 (+0.0)	13.0 (+0.8)	13.3 (+0.2)	14.0 (+0.7)	14.9 (+0.9)	15.3 (+0.4)	15.4 (+0.0)
岩屋戸 ・利水容量 :6,358千m <sup>3</sup>	堆砂量	千m <sup>3</sup>	2,820 (+85)	2,824 (+4)	2,785 (▲39)	2,763 (▲22)	2,774 (+11)	2,931 (+157)	3,449 (+518)	3,492 (+43)	3,621 (+129)	3,627 (+6)	3,576 (▲51)	3,582 (+6)	3,659 (+77)	3,691 (+32)	3,656 (▲35)	3,660 (+4)	3,661 (+1)	3,671 (+10)	3,679 (+8)	3,725 (+46)	3,733 (+8)	3,857 (+124)	3,869 (+12)	4,092 (+223)	4,242 (+150)	4,416 (+174)	4,446 (+30)
	利水容量 に占める堆砂率	%	44.4 (+1.3)	44.4 (+0.1)	43.8 (▲0.6)	43.5 (▲0.3)	43.6 (+0.2)	46.1 (+2.5)	54.2 (+8.1)	54.9 (+0.7)	57.0 (+2.0)	57.0 (+0.1)	56.2 (▲0.8)	56.3 (+0.1)	57.5 (+1.2)	58.1 (+0.5)	57.5 (▲0.6)	57.6 (+0.1)	57.6 (+0.0)	57.7 (+0.2)	57.9 (+0.1)	58.6 (+0.7)	58.7 (+0.1)	60.7 (+2.0)	60.9 (+0.2)	64.4 (+3.5)	66.7 (+2.4)	69.5 (+2.7)	69.9 (+0.5)
塚原 ・利水容量 :19,555千m <sup>3</sup>	堆砂量	千m <sup>3</sup>	1,807 (+96)	1,821 (+14)	1,881 (+60)	1,816 (▲65)	1,080 (▲736)	1,165 (+85)	2,042 (+877)	2,154 (+112)	2,289 (+135)	2,242 (▲47)	2,251 (+9)	2,229 (▲22)	2,362 (+133)	2,366 (+4)	2,376 (+10)	2,375 (▲1)	2,425 (+50)	2,378 (▲47)	2,416 (+38)	2,432 (+16)	2,425 (▲7)	2,536 (+111)	2,588 (+52)	2,757 (+169)	2,864 (+107)	2,934 (+70)	2,983 (+49)
	利水容量 に占める堆砂率	%	9.2 (+0.5)	9.3 (+0.1)	9.6 (+0.3)	9.3 (▲0.3)	5.5 (▲3.8)	6.0 (+0.4)	10.4 (+4.5)	11.0 (+0.6)	11.7 (+0.7)	11.5 (▲0.2)	11.5 (+0.0)	11.4 (▲0.1)	12.1 (+0.7)	12.1 (+0.0)	12.2 (+0.1)	12.1 (▲0.0)	12.4 (+0.3)	12.2 (▲0.2)	12.4 (+0.2)	12.4 (+0.1)	12.4 (▲0.0)	13.0 (+0.6)	13.2 (+0.3)	14.1 (+0.9)	14.6 (+0.5)	15.0 (+0.4)	15.3 (+0.3)
山須原 ・利水容量 :1,261千m <sup>3</sup>	堆砂量	千m <sup>3</sup>	166 (▲4)	169 (+3)	168 (▲1)	171 (+3)	150 (▲21)	181 (+31)	306 (+125)	349 (+43)	363 (+14)	374 (+11)	358 (▲16)	354 (▲4)	384 (+30)	378 (▲6)	355 (▲23)	321 (▲34)	298 (▲23)	248 (▲50)	274 (+26)	282 (+8)	260 (▲22)	263 (+3)	260 (▲3)	288 (+28)	312 (+24)	317 (+5)	323 (+6)
	利水容量 に占める堆砂率	%	13.2 (▲0.3)	13.4 (+0.2)	13.3 (▲0.1)	13.6 (+0.2)	11.9 (▲1.7)	14.4 (+2.5)	24.3 (+9.9)	27.7 (+3.4)	28.8 (+1.1)	29.7 (+0.9)	28.4 (▲1.3)	28.1 (▲0.3)	30.5 (+2.4)	30.0 (▲0.5)	28.2 (▲1.8)	25.5 (▲2.7)	23.6 (▲1.8)	19.7 (▲4.0)	21.7 (+2.1)	22.4 (+0.6)	20.6 (▲1.7)	20.8 (+0.2)	20.6 (▲0.2)	22.8 (+2.2)	24.7 (+1.9)	25.1 (+0.4)	25.6 (+0.5)
西郷 ・利水容量 :1,222千m <sup>3</sup>	堆砂量	千m <sup>3</sup>	26 (▲16)	28 (+2)	23 (▲5)	22 (▲1)	27 (+5)	38 (+11)	92 (+54)	95 (+3)	127 (+32)	130 (+3)	122 (▲8)	115 (▲7)	125 (+10)	130 (+5)	108 (▲22)	98 (▲10)	92 (▲6)	114 (+22)	94 (▲20)	63 (▲31)	61 (▲2)	48 (▲13)	42 (▲6)	42 (+0)	27 (▲15)	41 (+14)	39 (▲2)
	利水容量 に占める堆砂率	%	2.1 (▲1.3)	2.3 (+0.2)	1.9 (▲0.4)	1.8 (▲0.1)	2.2 (+0.4)	3.1 (+0.9)	7.5 (+4.4)	7.8 (+0.2)	10.4 (+2.6)	10.6 (+0.2)	10.0 (▲0.7)	9.4 (▲0.6)	10.2 (+0.8)	10.6 (+0.4)	8.8 (▲1.8)	8.0 (▲0.8)	7.5 (▲0.5)	9.3 (+1.8)	7.7 (▲1.6)	5.2 (▲2.5)	5.0 (▲0.2)	3.9 (▲1.1)	3.4 (▲0.5)	3.4 (+0.0)	2.2 (▲1.2)	3.4 (+1.1)	3.2 (▲0.2)
大内原 ・利水容量 :1,239千m <sup>3</sup>	堆砂量	千m <sup>3</sup>	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	69 (+69)	60 (▲9)	63 (+3)	59 (▲4)	51 (▲8)	49 (▲2)	45 (▲4)	43 (▲2)	41 (▲2)	40 (▲1)	39 (▲1)	30 (▲9)	26 (▲4)	27 (+1)	30 (+3)	29 (▲1)	20 (▲9)	18 (▲2)	15 (▲3)	0 (▲15)	4 (+4)	19 (+15)	11 (▲8)
	利水容量 に占める堆砂率	%	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	5.6 (+5.6)	4.8 (▲0.7)	5.1 (+0.2)	4.8 (▲0.3)	4.1 (▲0.6)	4.0 (▲0.2)	3.6 (▲0.3)	3.5 (▲0.2)	3.3 (▲0.2)	3.2 (▲0.1)	3.1 (▲0.1)	2.4 (▲0.7)	2.1 (▲0.3)	2.2 (+0.1)	2.4 (+0.2)	2.3 (▲0.1)	1.6 (▲0.7)	1.4 (▲0.2)	1.2 (▲0.2)	0.0 (▲1.2)	0.3 (+0.3)	1.5 (+1.2)	0.9 (▲0.6)
諸塚 ・利水容量 :1,260千m <sup>3</sup>	堆砂量	千m <sup>3</sup>	220 (+13)	222 (+2)	222 (+0)	218 (▲4)	98 (▲120)	134 (+36)	196 (+62)	207 (+11)	223 (+16)	208 (▲15)	205 (▲3)	206 (+1)	219 (+13)	218 (▲1)	220 (+2)	210 (▲10)	207 (▲3)	201 (▲6)	200 (▲1)	223 (+23)	223 (+0)	232 (+9)	236 (+4)	233 (▲3)	285 (+52)	287 (+2)	283 (▲4)
	利水容量 に占める堆砂率	%	17.5 (+1.0)	17.6 (+0.2)	17.6 (+0.0)	17.3 (▲0.3)	7.8 (▲9.5)	10.6 (+2.9)	15.6 (+4.9)	16.4 (+0.9)	17.7 (+1.3)	16.5 (▲1.2)	16.3 (▲0.2)	16.3 (+0.1)	17.4 (+1.0)	17.3 (▲0.1)	17.5 (+0.2)	16.7 (▲0.8)	16.4 (▲0.2)	16.0 (▲0.5)	15.9 (▲0.1)	17.7 (+1.8)	17.7 (+0.0)	18.4 (+0.7)	18.7 (+0.3)	18.5 (▲0.2)	22.6 (+4.1)	22.8 (+0.2)	22.5 (▲0.3)
全ダム ・利水容量 :106,895千m <sup>3</sup>	堆砂量	千m <sup>3</sup>	17,781 (+369)	17,809 (+28)	17,913 (+104)	17,841 (▲72)	10,593 (▲7,248)	11,369 (+776)	14,375 (+3,006)	14,811 (+436)	15,327 (+516)	15,182 (▲145)	15,048 (▲134)	15,121 (+73)	15,475 (+354)	15,635 (+160)	15,620 (▲15)	15,570 (▲50)	15,671 (+101)	15,628 (▲43)	15,774 (+146)	16,049 (+275)	16,033 (▲16)	16,860 (+827)	17,104 (+244)	18,035 (+931)	19,058 (+1,023)	19,662 (+604)	19,765 (+103)
	利水容量 に占める堆砂率	%	16.6 (+0.3)	16.7 (+0.0)	16.8 (+0.1)	16.7 (▲0.1)	9.9 (▲6.8)	10.6 (+0.7)	13.4 (+2.8)	13.9 (+0.4)	14.3 (+0.5)	14.2 (▲0.1)	14.1 (▲0.1)	14.1 (+0.1)	14.5 (+0.3)	14.6 (+0.1)	14.6 (▲0.0)	14.6 (▲0.0)	14.7 (+0.1)	14.6 (▲0.0)	14.8 (+0.1)	15.0 (+0.3)	15.0 (▲0.0)	15.8 (+0.8)	16.0 (+0.2)	16.9 (+0.9)	17.8 (+1.0)	18.4 (+0.6)	18.5 (+0.1)

※：下段（ ）は前年からの増減を表す

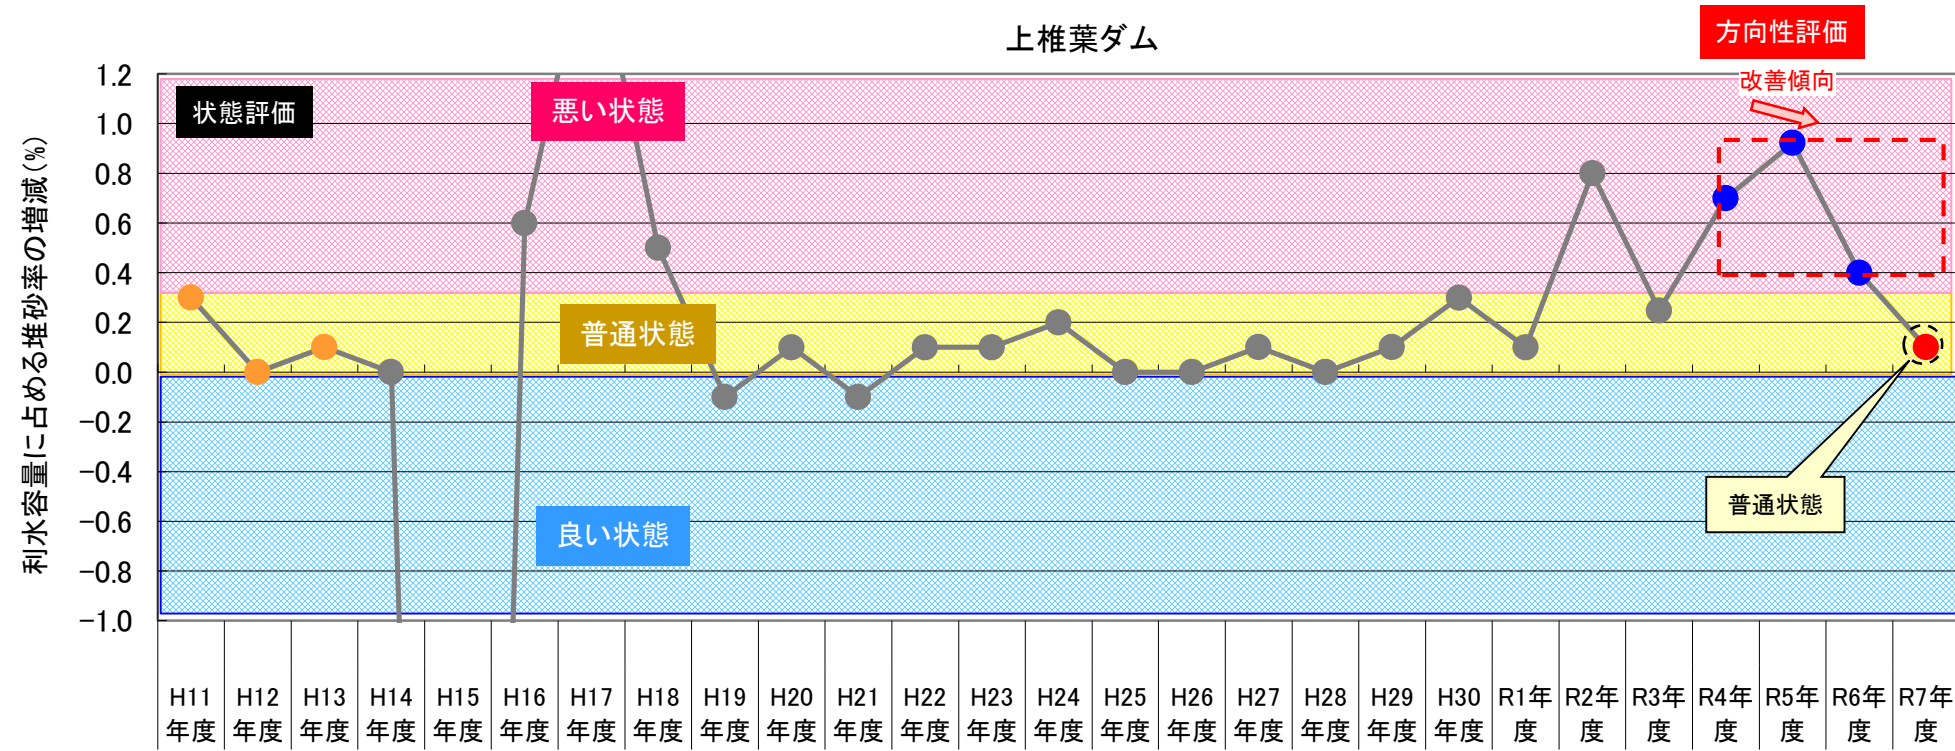

**<上椎葉ダムの評価>**


- ① 方向性：上椎葉ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価される。【評価結果：A】
- ② 状態：上椎葉ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年(平成11～13年)の変動幅内であることから「普通状態」と評価される。【評価結果：b】

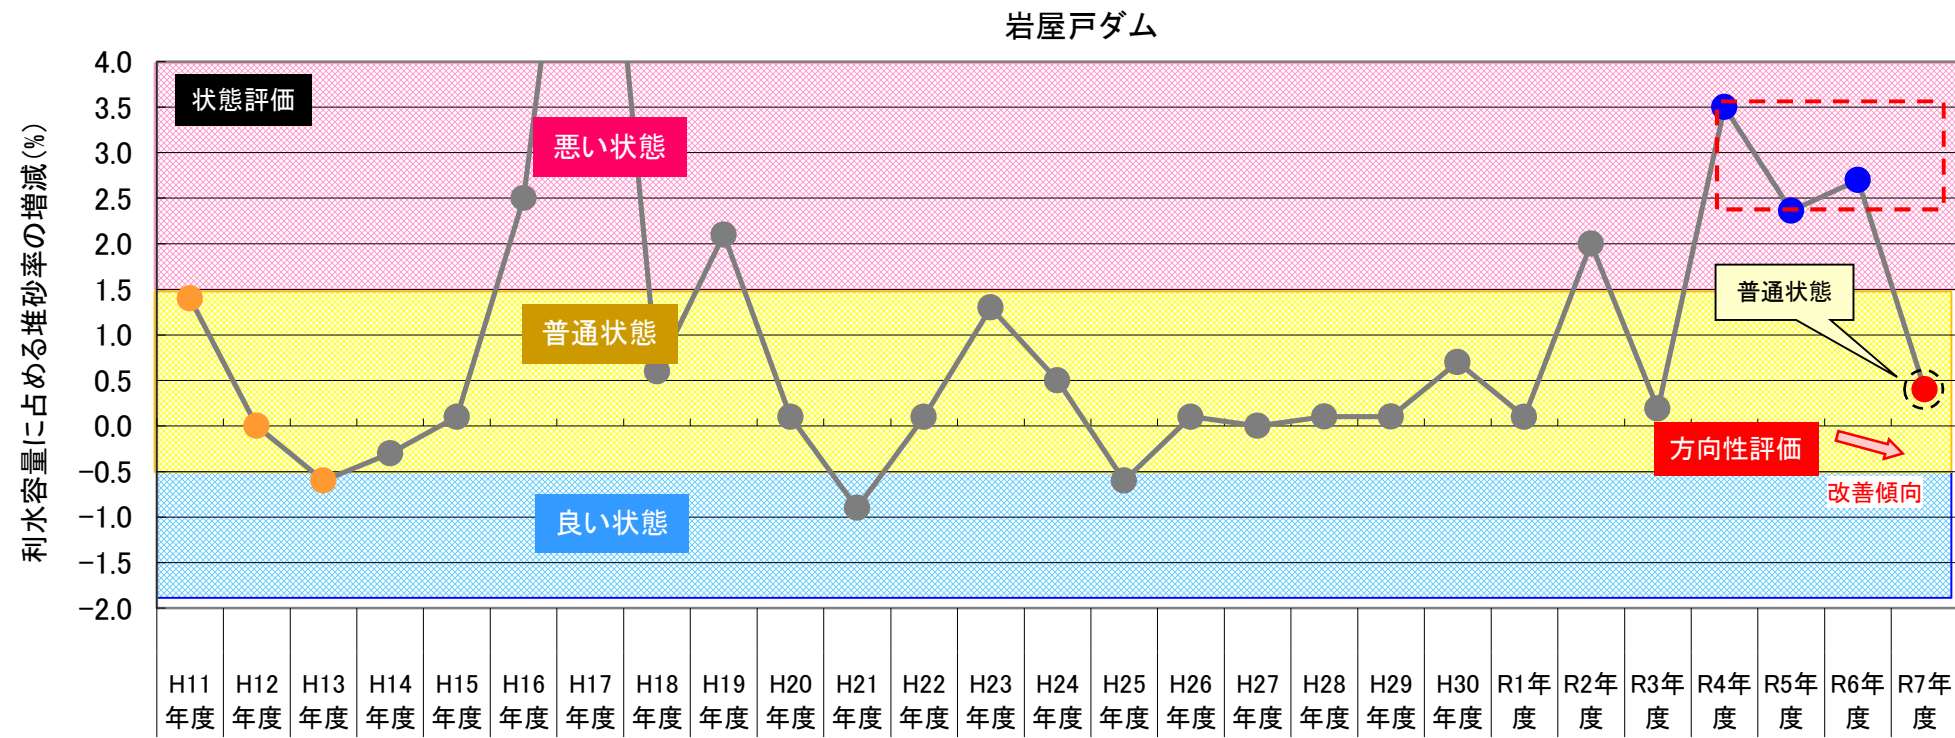

**<岩屋戸ダムの評価>**


- ① 方向性：岩屋戸ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価される。【評価結果：A】
- ② 状態：岩屋戸ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年(平成11～13年)の変動幅内であることから「普通状態」と評価される。【評価結果：b】

図10-2(1) 利水容量に占める堆砂率の増減の推移(上椎葉ダム、岩屋戸ダム)

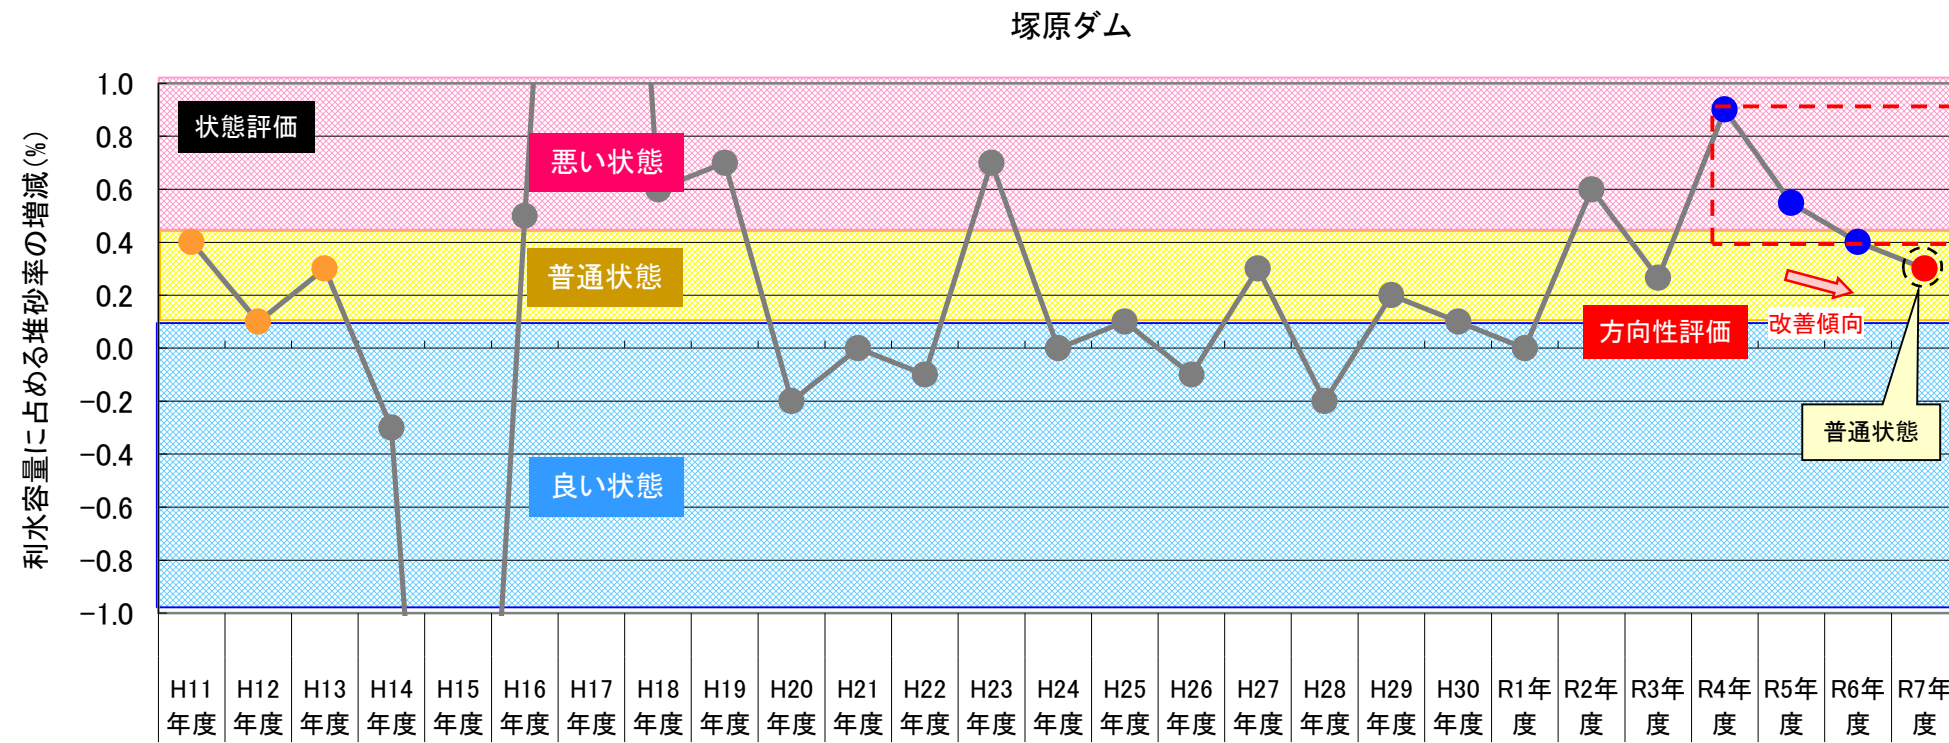

**<塚原ダムの評価>**


- ① 方向性：塚原ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価される。【評価結果：A】
- ② 状態：塚原ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年（平成11～13年）の変動幅内であることから「普通状態」と評価される。【評価結果：b】

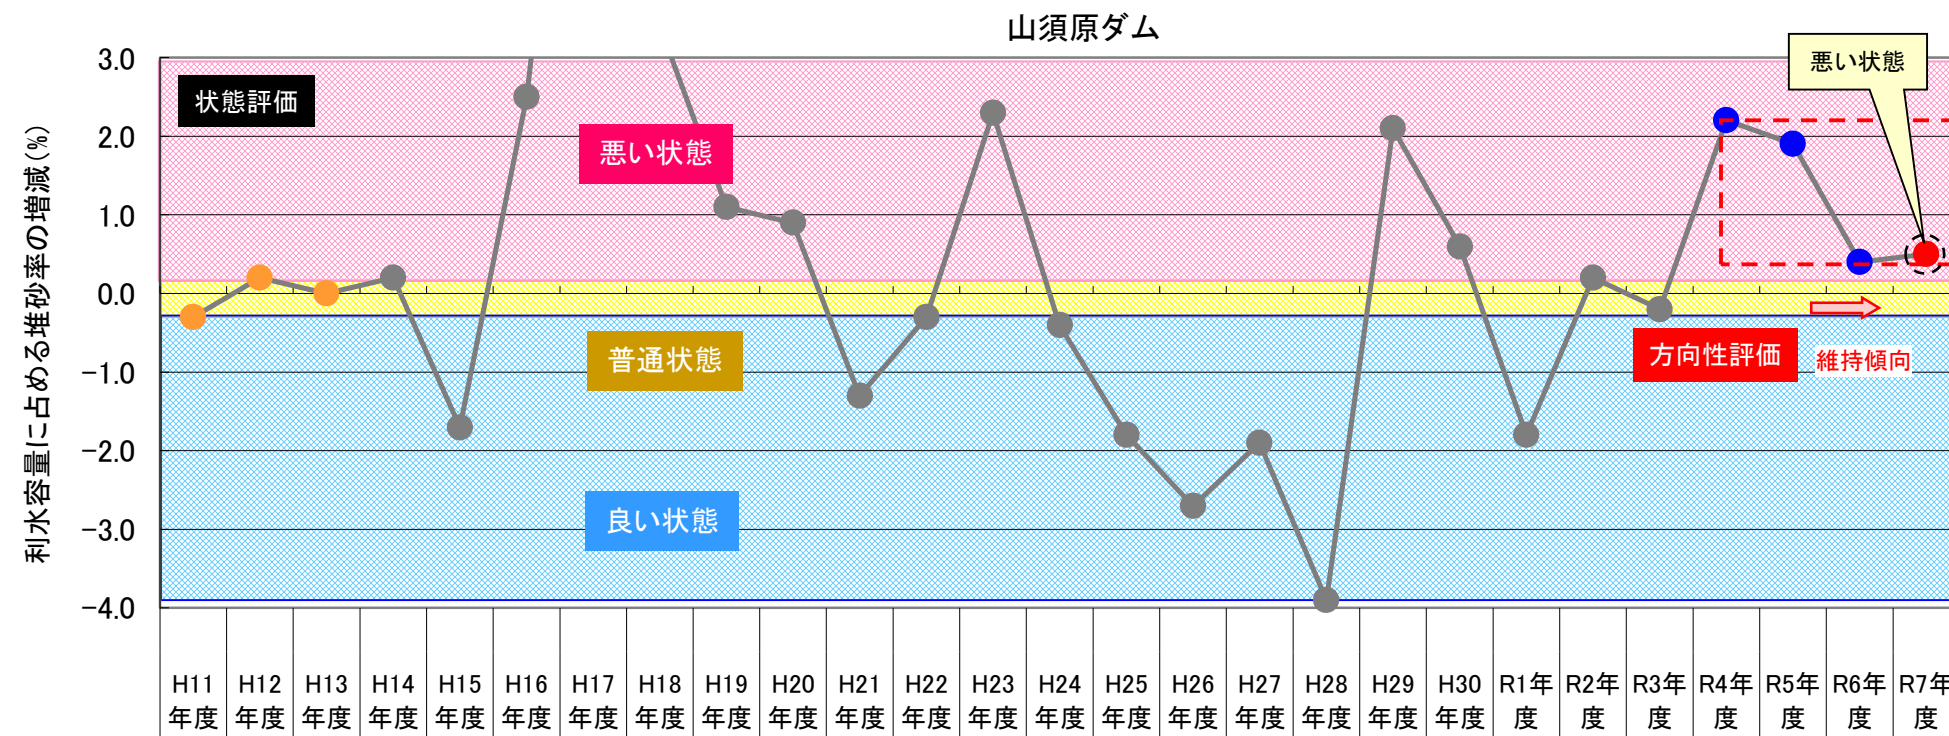

**<山須原ダムの評価>**


- ① 方向性：山須原ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：山須原ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年（平成11～13年）の変動幅を上回ることから「悪い状態」と評価される。【評価結果：c】

図10-2(2) 利水容量に占める堆砂率の増減の推移（塚原ダム、山須原ダム）

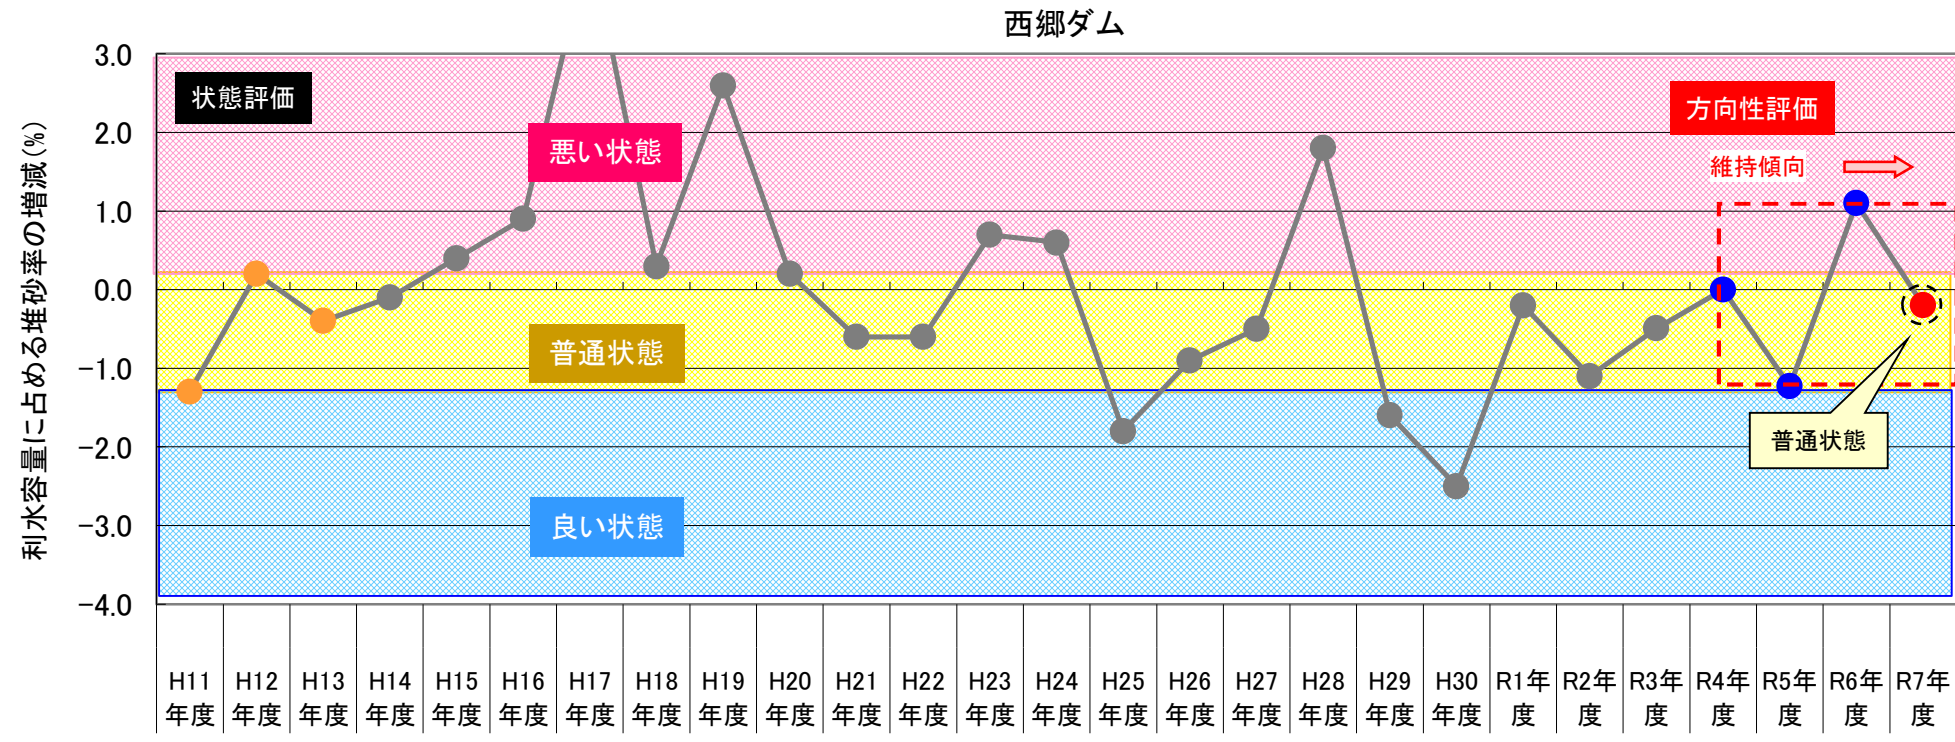

**<西郷ダムの評価>**


- ① 方向性：西郷ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：西郷ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年（平成11～13年）の変動幅内であることから「普通状態」と評価される。【評価結果：b】

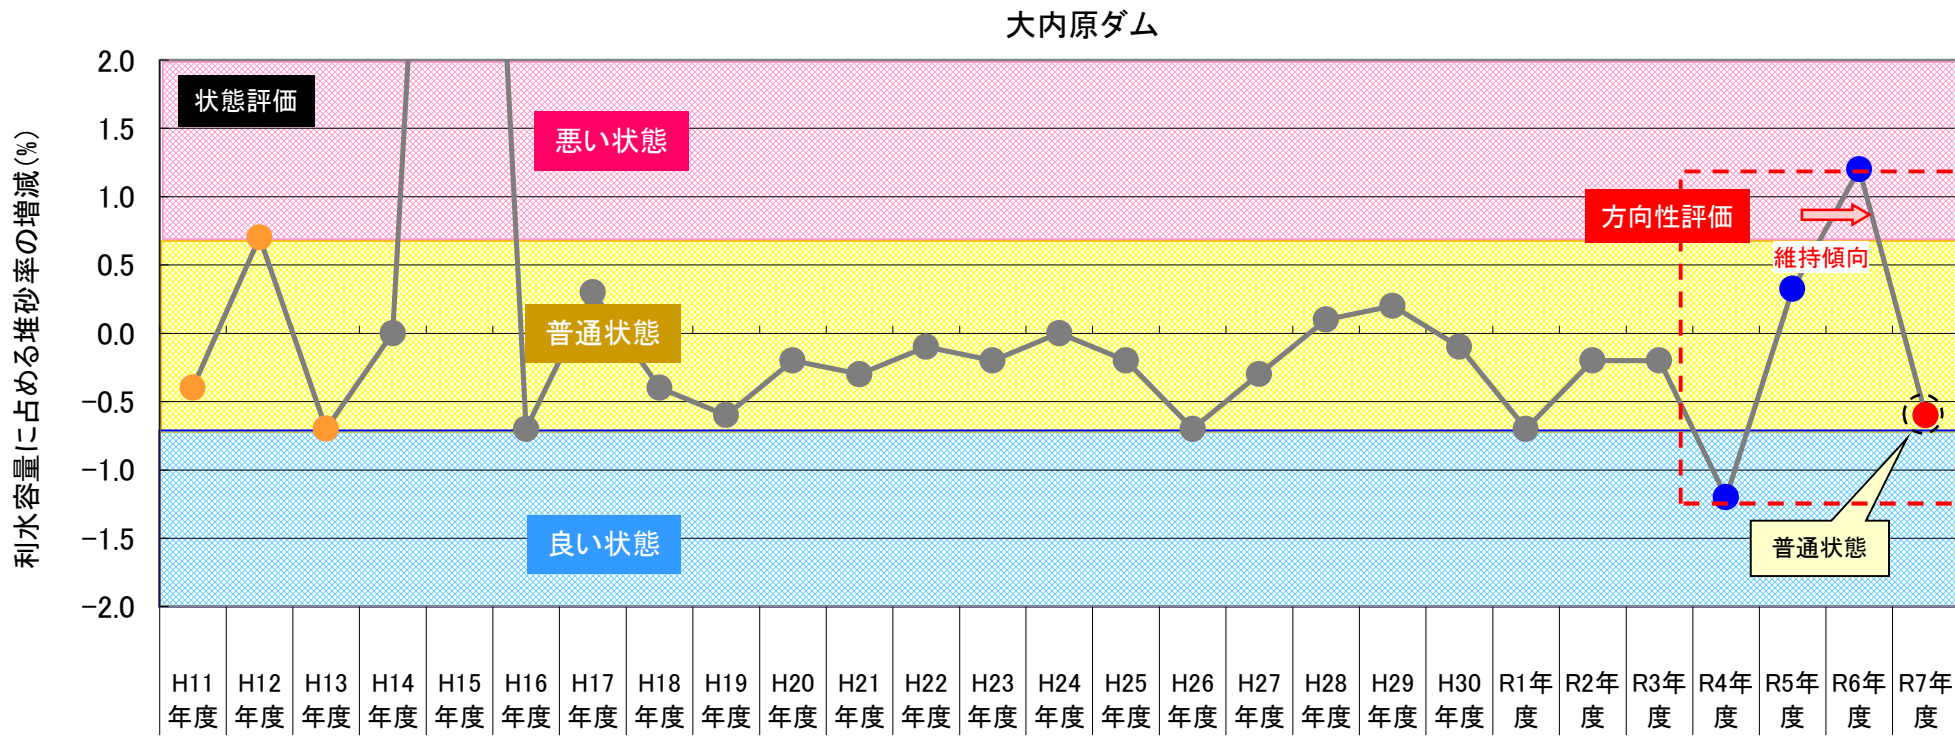

**<大内原ダムの評価>**

- ① 方向性：大内原ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：大内原ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年（平成11～13年）の変動幅内であることから「普通状態」と評価される。【評価結果：b】

図10-2(3) 利水容量に占める堆砂率の増減の推移（西郷ダム、大内原ダム）

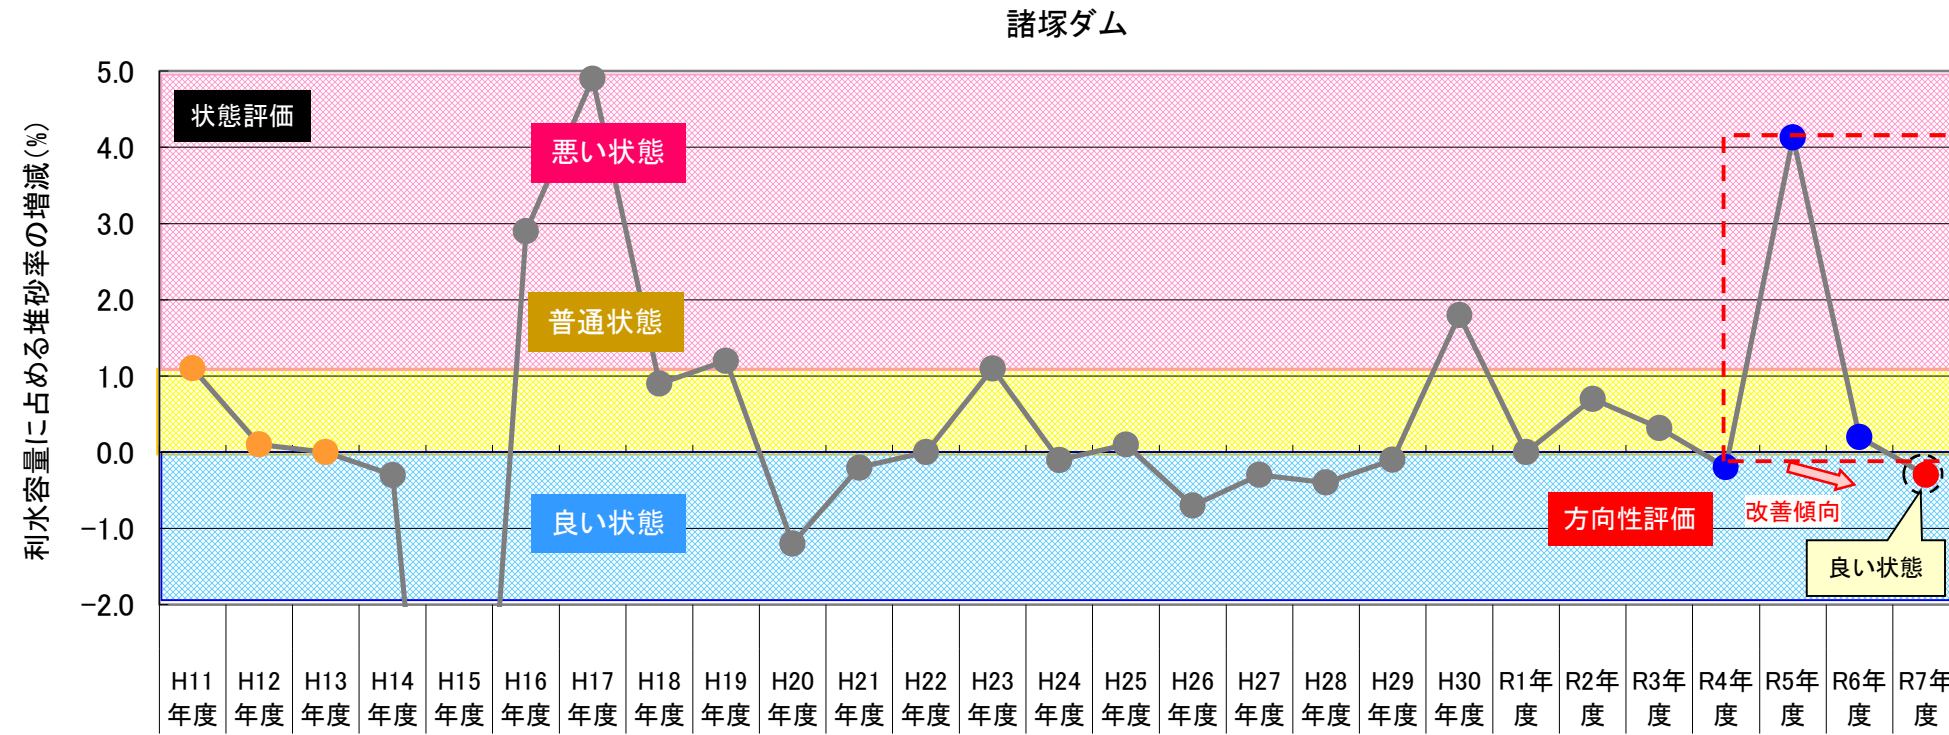


**<諸塚ダムの評価>**

- ① 方向性：諸塚ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価される。【評価結果：A】
- ② 状態：諸塚ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年（平成11～13年）の変動幅を下回ること「良い状態」と評価される。【評価結果：a】

図10-2(4) 利水容量に占める堆砂率の増減の推移（諸塚ダム）

問題・課題	
(10)利水容量	

モニタリング項目		方向性				状態			
		ランク	点数	重み付け	点数	ランク	点数	重み付け	点数
12	ダム堆砂(上椎葉ダム)	A	3	×1	3	b	2	×1	2
12	ダム堆砂(岩屋戸ダム)	A	3	×1	3	b	2	×1	2
12	ダム堆砂(塚原ダム)	A	3	×1	3	b	2	×1	2
12	<b>主</b> ダム堆砂(山須原ダム)	B	2	×2	4	c	1	×2	2
12	<b>主</b> ダム堆砂(西郷ダム)	B	2	×2	4	b	2	×2	4
12	<b>主</b> ダム堆砂(大内原ダム)	B	2	×2	4	b	2	×2	4
12	ダム堆砂(諸塚ダム)	A	3	×1	3	a	3	×1	3
小 計		-	-	×10	24	-	-	×10	19
重心(加重平均)		24/10= 2.4点				19/10= 1.9点			

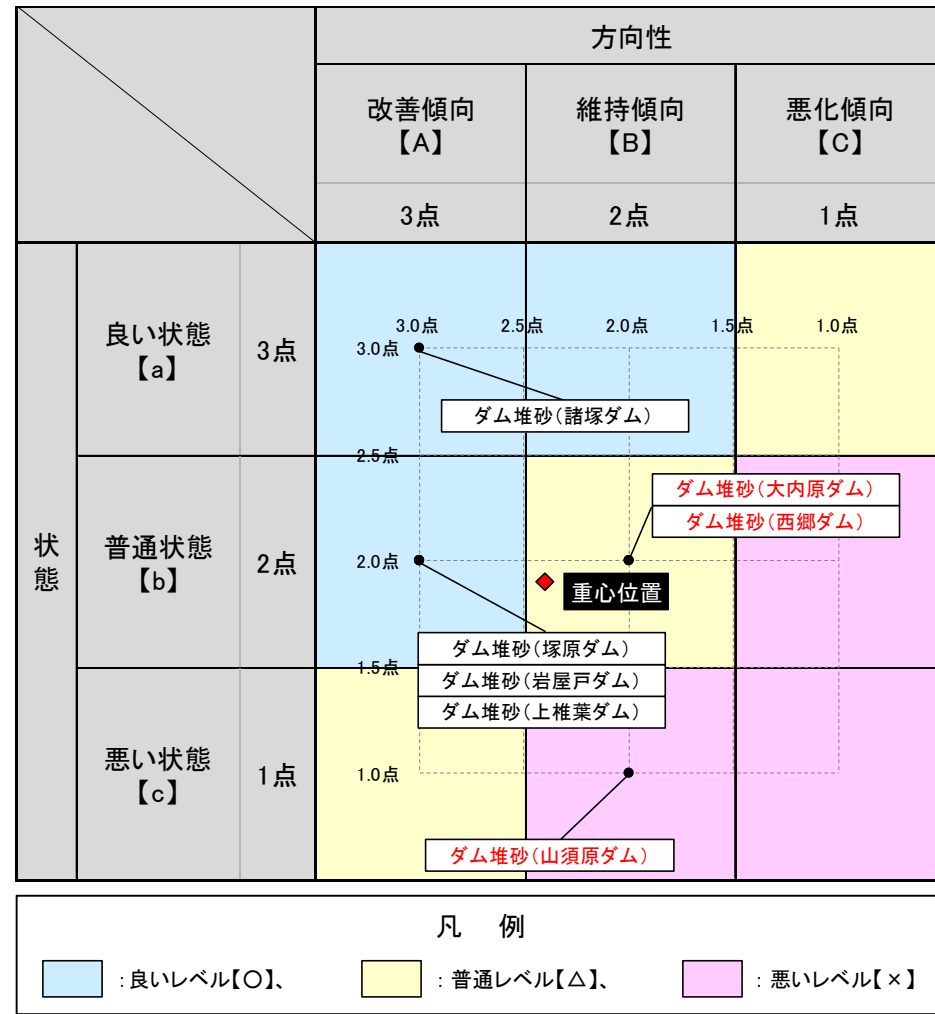

注1)「方向性」は、至近3年間のデータと比較して評価した結果である。  
 注2)「状態」は、基準値又は基準年データ(H11～13)等を参考に評価した結果である。  
 注3)主項目(赤文字)は、点数を2倍して重み付け(加重平均)した。  
 注4)重心位置は、これらの評価結果の総合的な位置付けを示したものである。  
 注5)WG時点のデータ状況により方向性または状態の評価ができない項目は対象外とした。

利水容量に関する総合評価：普通レベル【△】	
方向性	B ・上椎葉ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価される。 ・岩屋戸ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価される。 ・塚原ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価される。 ・山須原ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。 ・西郷ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。 ・大内原ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)の変動幅内にあることから「維持傾向」と評価される。 ・諸塚ダムの利水容量堆砂率の方向性は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価される。 ・以上より、「利水容量」の方向性は、維持傾向【B】と評価される。
状態	b ・上椎葉ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年(平成11～13年)の変動幅内であることから「普通状態」と評価される。 ・岩屋戸ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年(平成11～13年)の変動幅内であることから「普通状態」と評価される。 ・塚原ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年(平成11～13年度)の変動幅内であることから「普通状態」と評価される。 ・山須原ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年(平成11～13年度)の変動幅を上回ることから「悪い状態」と評価される。 ・西郷ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年(平成11～13年)の変動幅内であることから「普通状態」と評価される。 ・大内原ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年(平成11～13年)の変動幅内であることから「普通状態」と評価される。 ・諸塚ダムの利水容量堆砂率の状態は、基準年(平成11～13年)の変動幅を下回ること「良い状態」と評価される。 ・以上より、「利水容量」の状態は、普通状態【b】と評価される。

【課題No.11】取水機能の維持

各問題・課題に対する指標概説書	
問題・課題	(11) 取水機能の維持
指標名	堆砂形状と取水口の位置の関係
モニタリング項目	12. ダム堆砂
実施主体	九州電力(株)
実施時期	出水期終了後(10~1月)
場所(範囲)	ダム貯水池(上椎葉、岩屋戸、塚原、諸塚、山須原、西郷、大内原)
<p>【評価の概要】</p> <p>■ダム堆砂は、毎年実施している各ダムの堆砂測量結果(中央河床高)より取水口付近の堆砂状況を把握し、経年変化に着目して評価する。</p>	

1. ダム堆砂(No.12)

(1) 調査概要

ダム堆砂形状から、堤体付近の堆砂面(貯水池中央部の河床高)と取水口の敷高の比較を行ない、取水機能の状況を把握する。

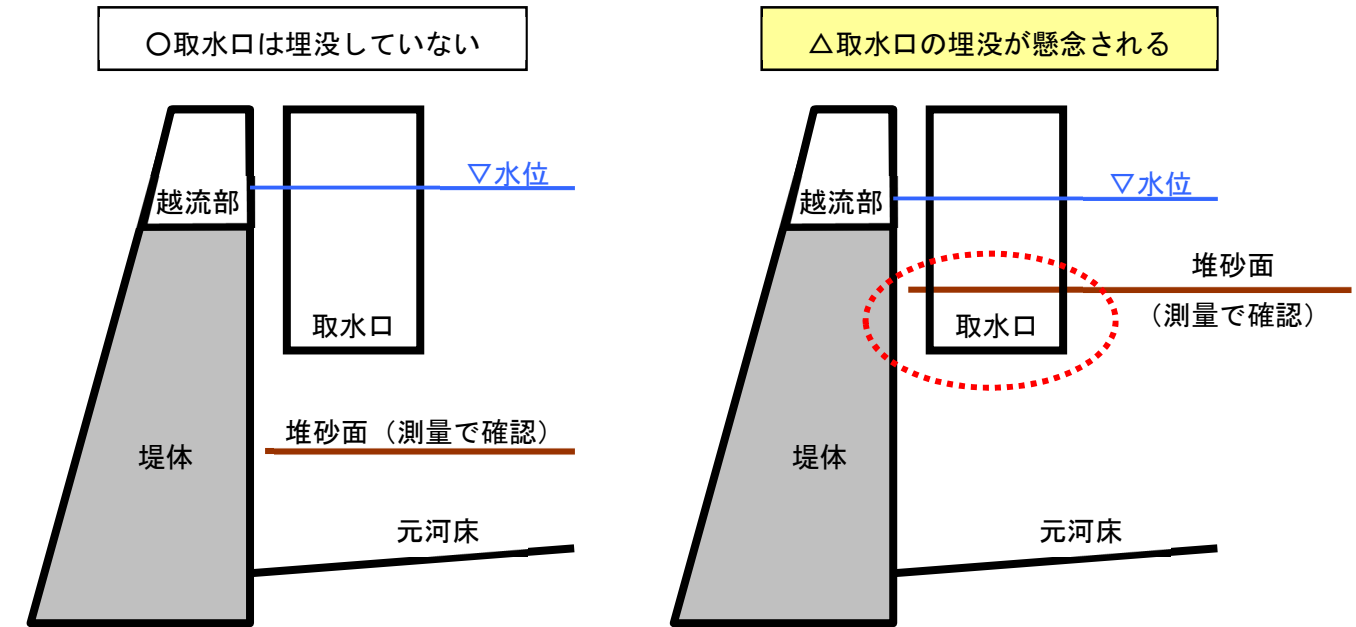


図11-1 堆砂形状と取水口高さの比較による取水機能評価イメージ

(2) 取水機能の維持に係るダム堆砂の評価

① 方向性評価

取水口付近における堆砂の方向性評価は、図11-2(1)~(4)に示すとおり、各ダムの河床縦断面図を用いて、至近3年間(令和4年度~令和6年度)との比較により評価する。

② 状態評価

取水口付近における堆砂の状態評価は、図11-2(1)~(4)に示すとおり、各ダムの河床縦断面図を用いて、取水口敷高との比較により評価する。



なお、3ダム通砂運用が実施されている山須原ダム上流及び西郷ダム、大内原ダムについては、堆砂量の変化が大きくなることが想定されることから、重み付けをして評価する。また、岩屋戸ダムについても、貯水池中央部の河床高と取水口敷高標高が近接しており、取水口の影響が懸念されることから、重み付けをして評価する。

<上椎葉ダムの評価>

- ① 方向性：上椎葉ダム取水口付近の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：上椎葉ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。【評価結果：a】

<岩屋戸ダムの評価>

- ① 方向性：岩屋戸ダム取水口付近の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と比較して河床高が上昇していることから「悪化傾向」と評価される。【評価結果：C】
- ② 状態：岩屋戸ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高を超過していることから「悪い状態」と評価される。【評価結果：c】

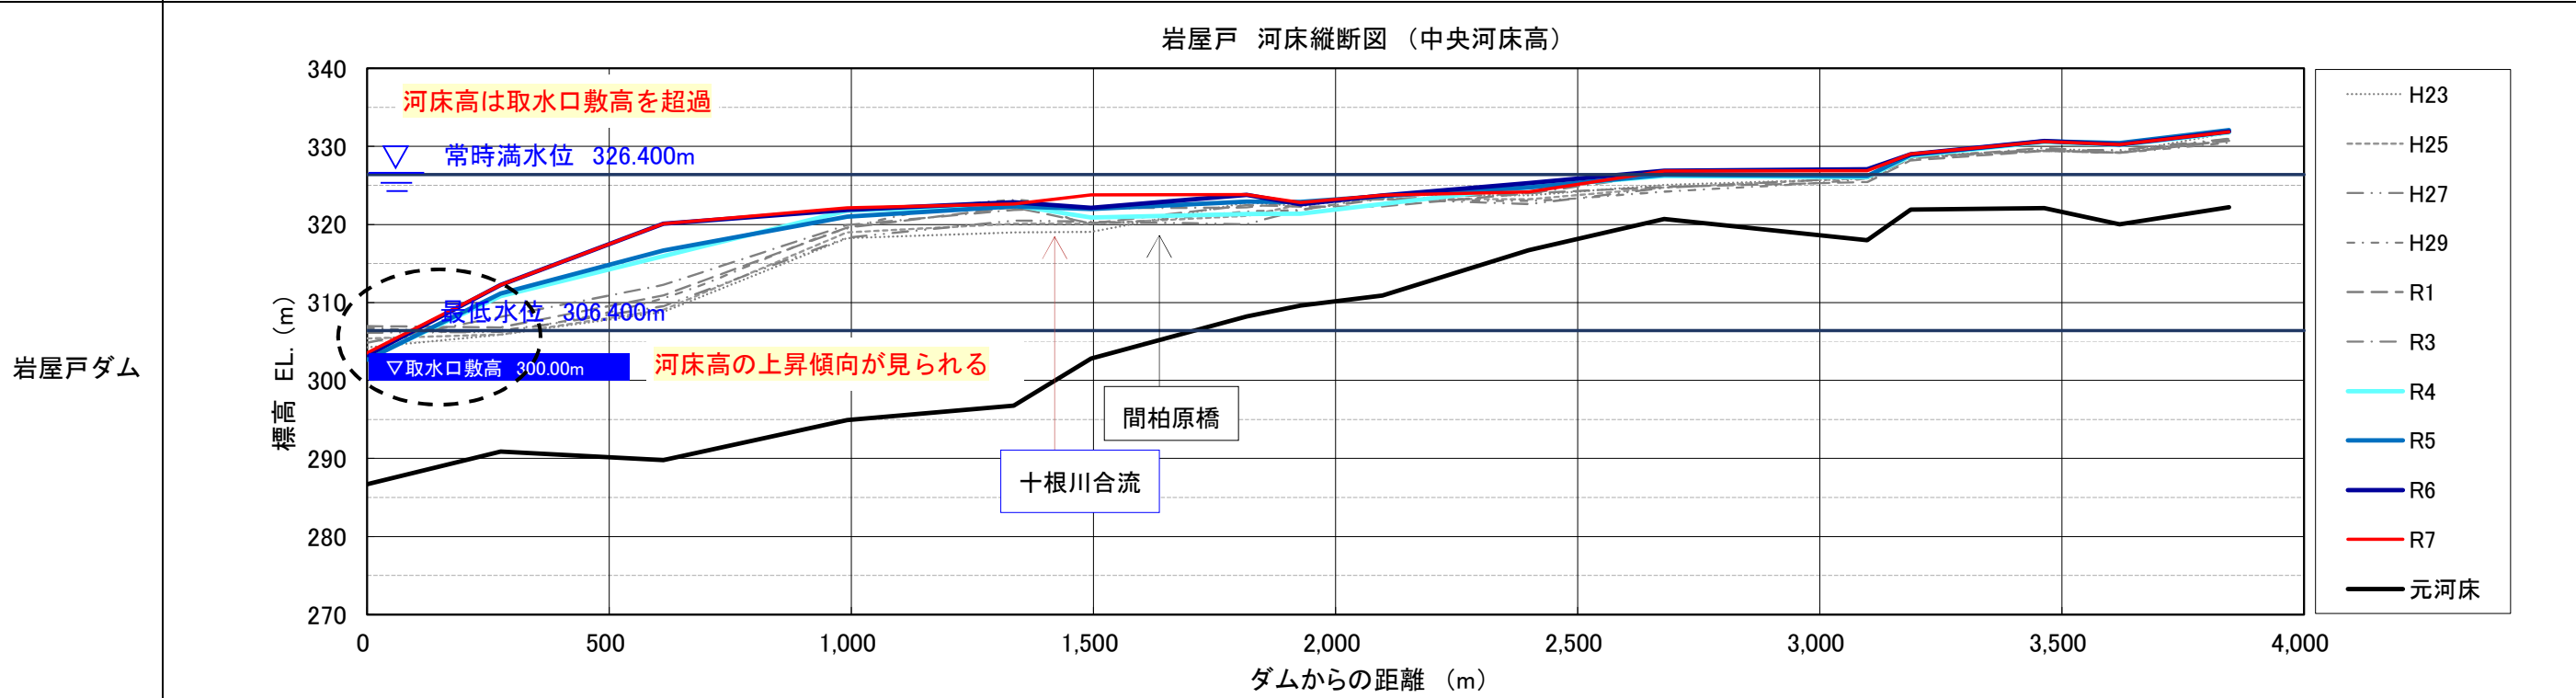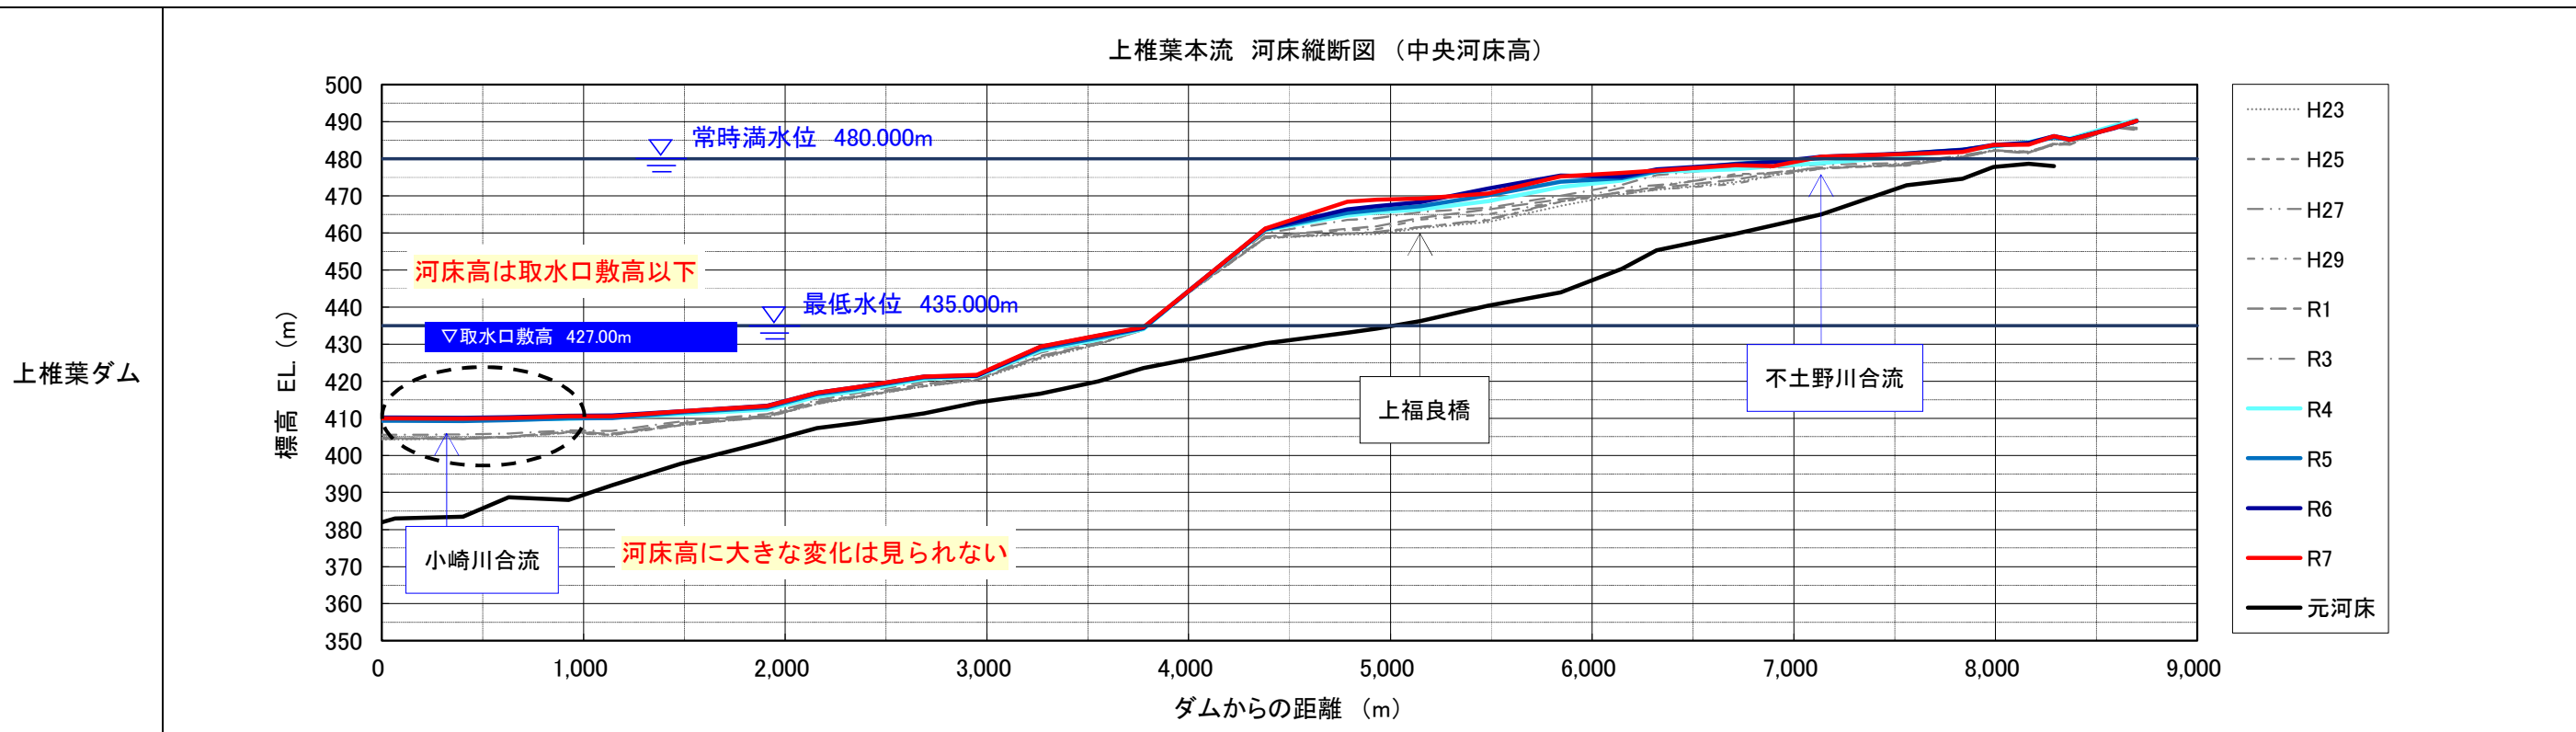

※岩屋戸ダムに関して、縦断面図は中央付近の高さであり、この図を見ると取水口が埋まっているように見えるが、実際は斜めに土砂がたまっており、取水口は埋まっていない。

図11-2(1) ダム貯水池の堆砂形状（取水口の敷高と堆砂面の関係）

＜塚原ダムの評価＞

- ① 方向性：塚原ダム取水口付近の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：塚原ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。【評価結果：a】

＜山須原ダムの評価＞

- ① 方向性：山須原ダム取水口付近の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：山須原ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。【評価結果：a】

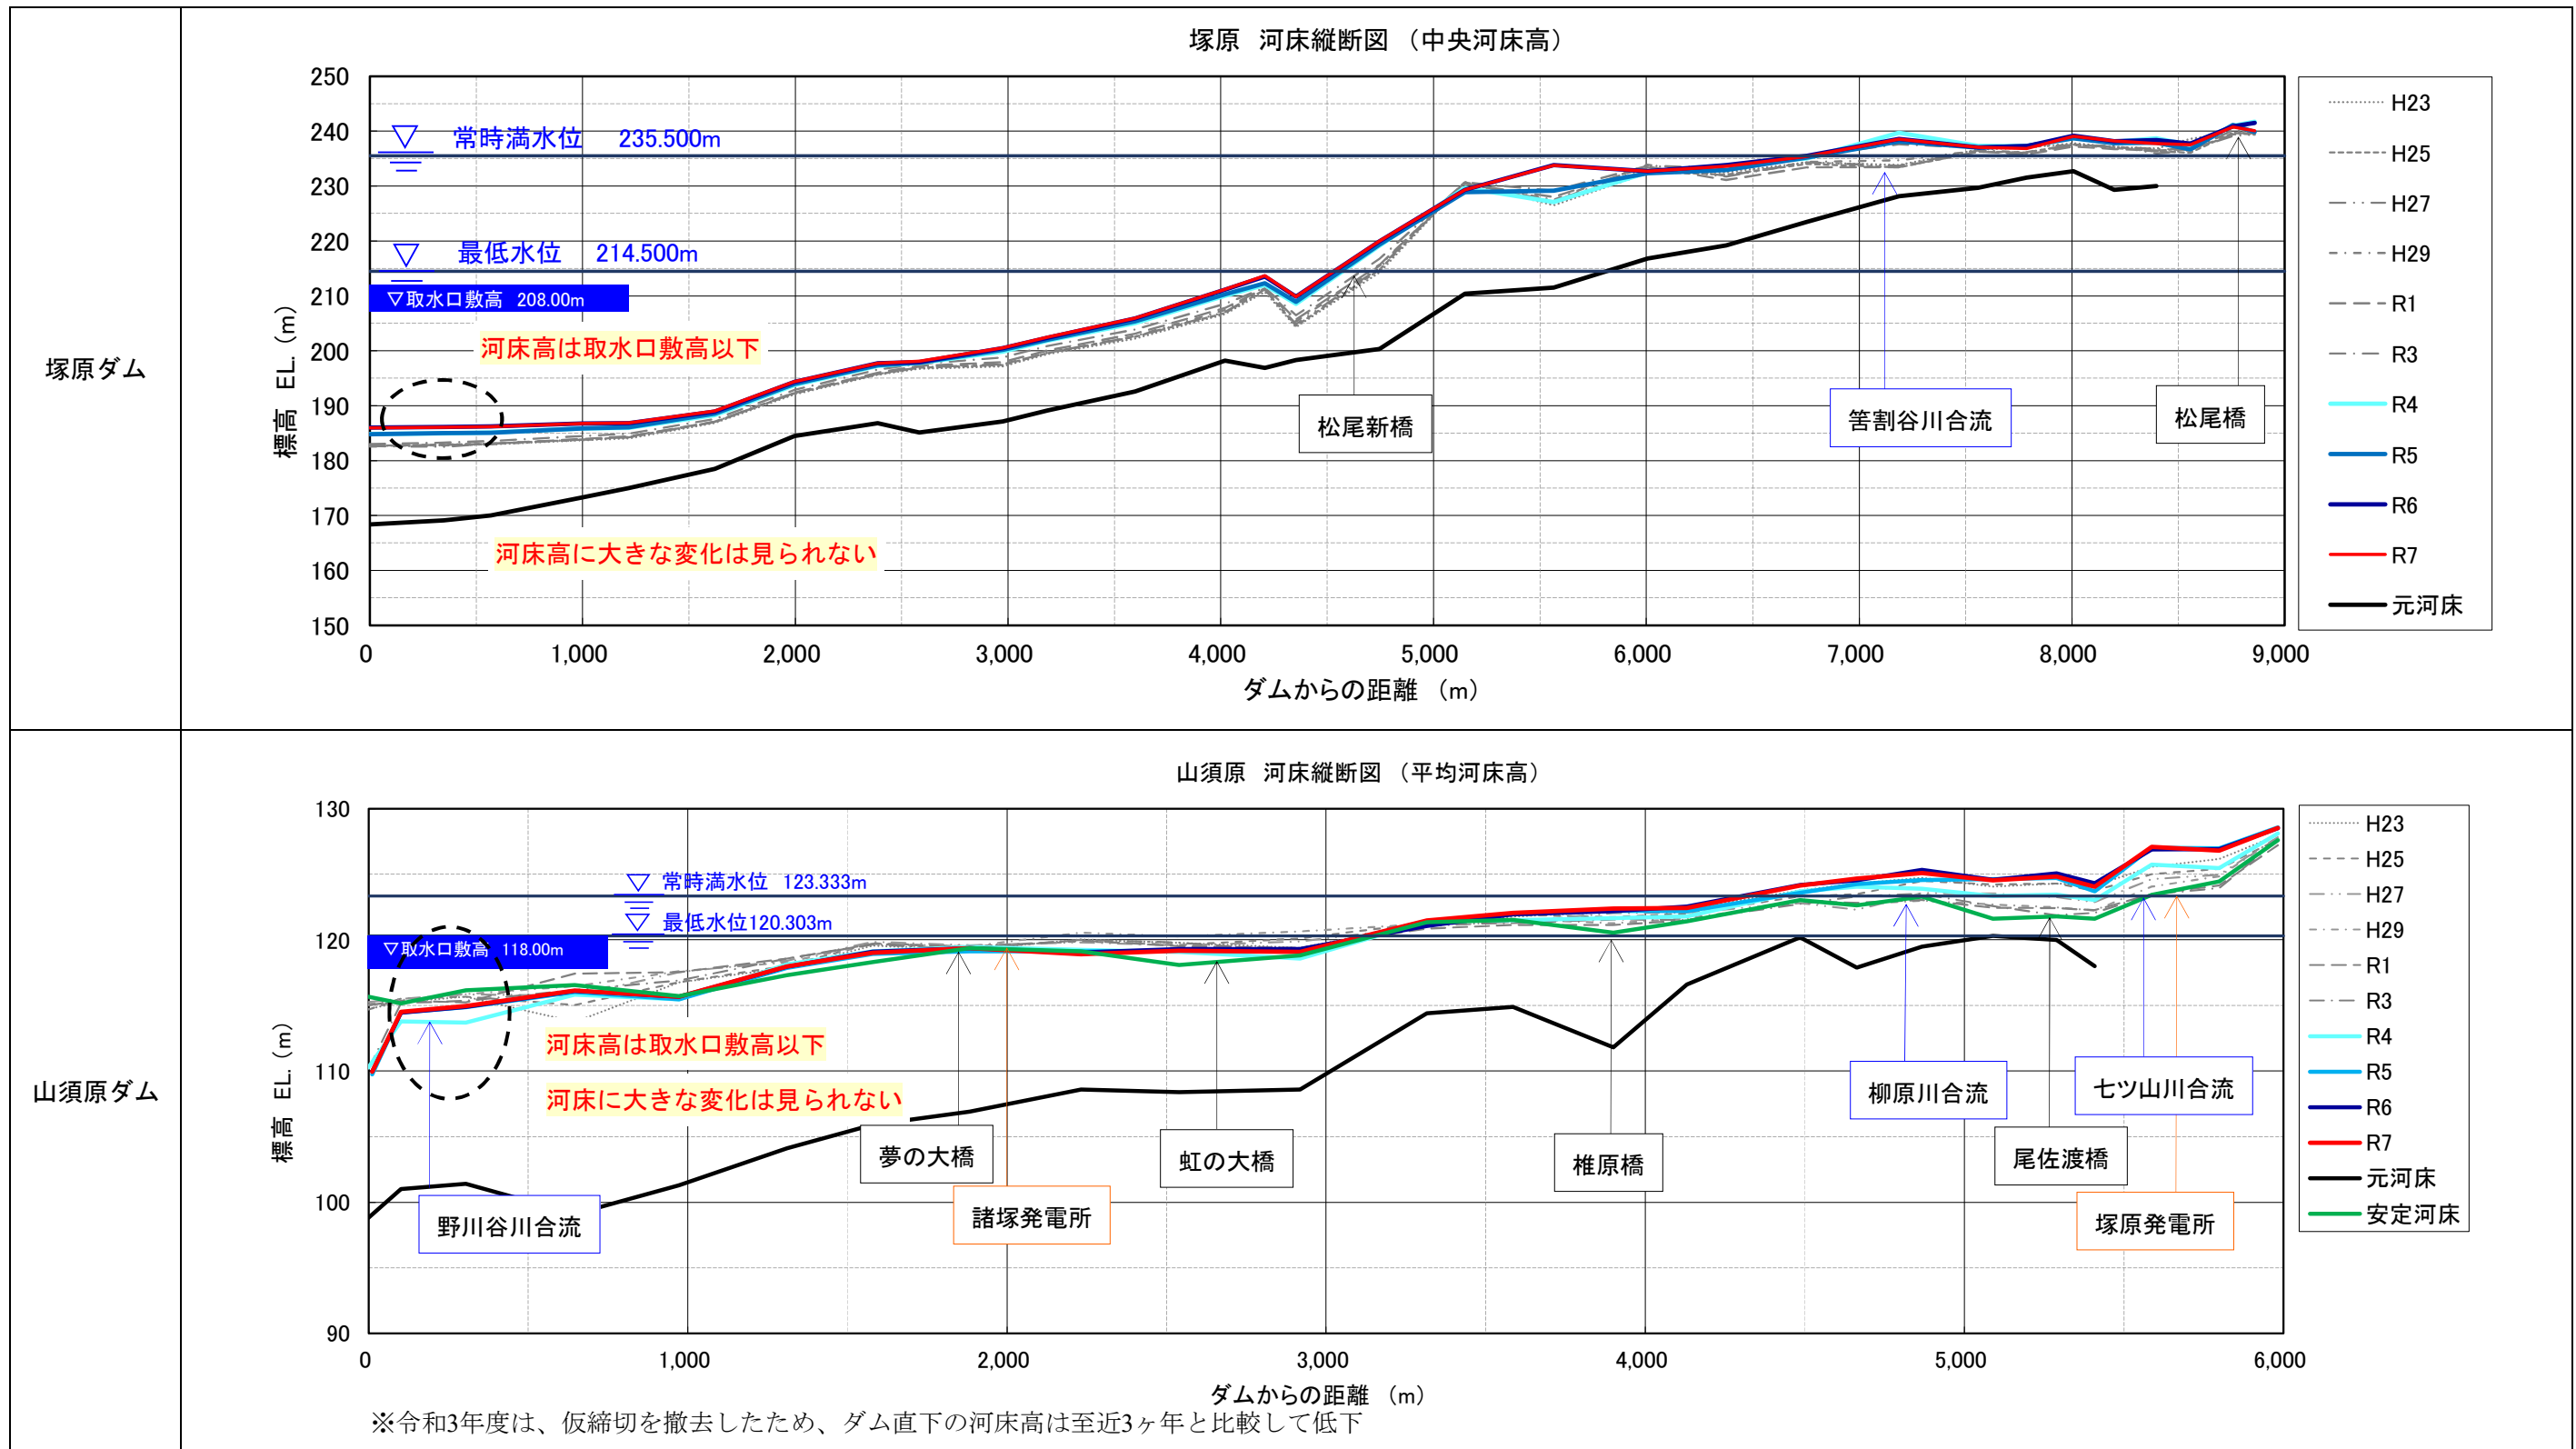


図11-2(2) ダム貯水池の堆砂形状（取水口の敷高と堆砂面の関係）

<西郷ダムの評価>

- ① 方向性：西郷ダム取水口付近の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：西郷ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。【評価結果：a】

<大内原ダムの評価>

- ① 方向性：大内原ダム取水口付近の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：大内原ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。【評価結果：a】

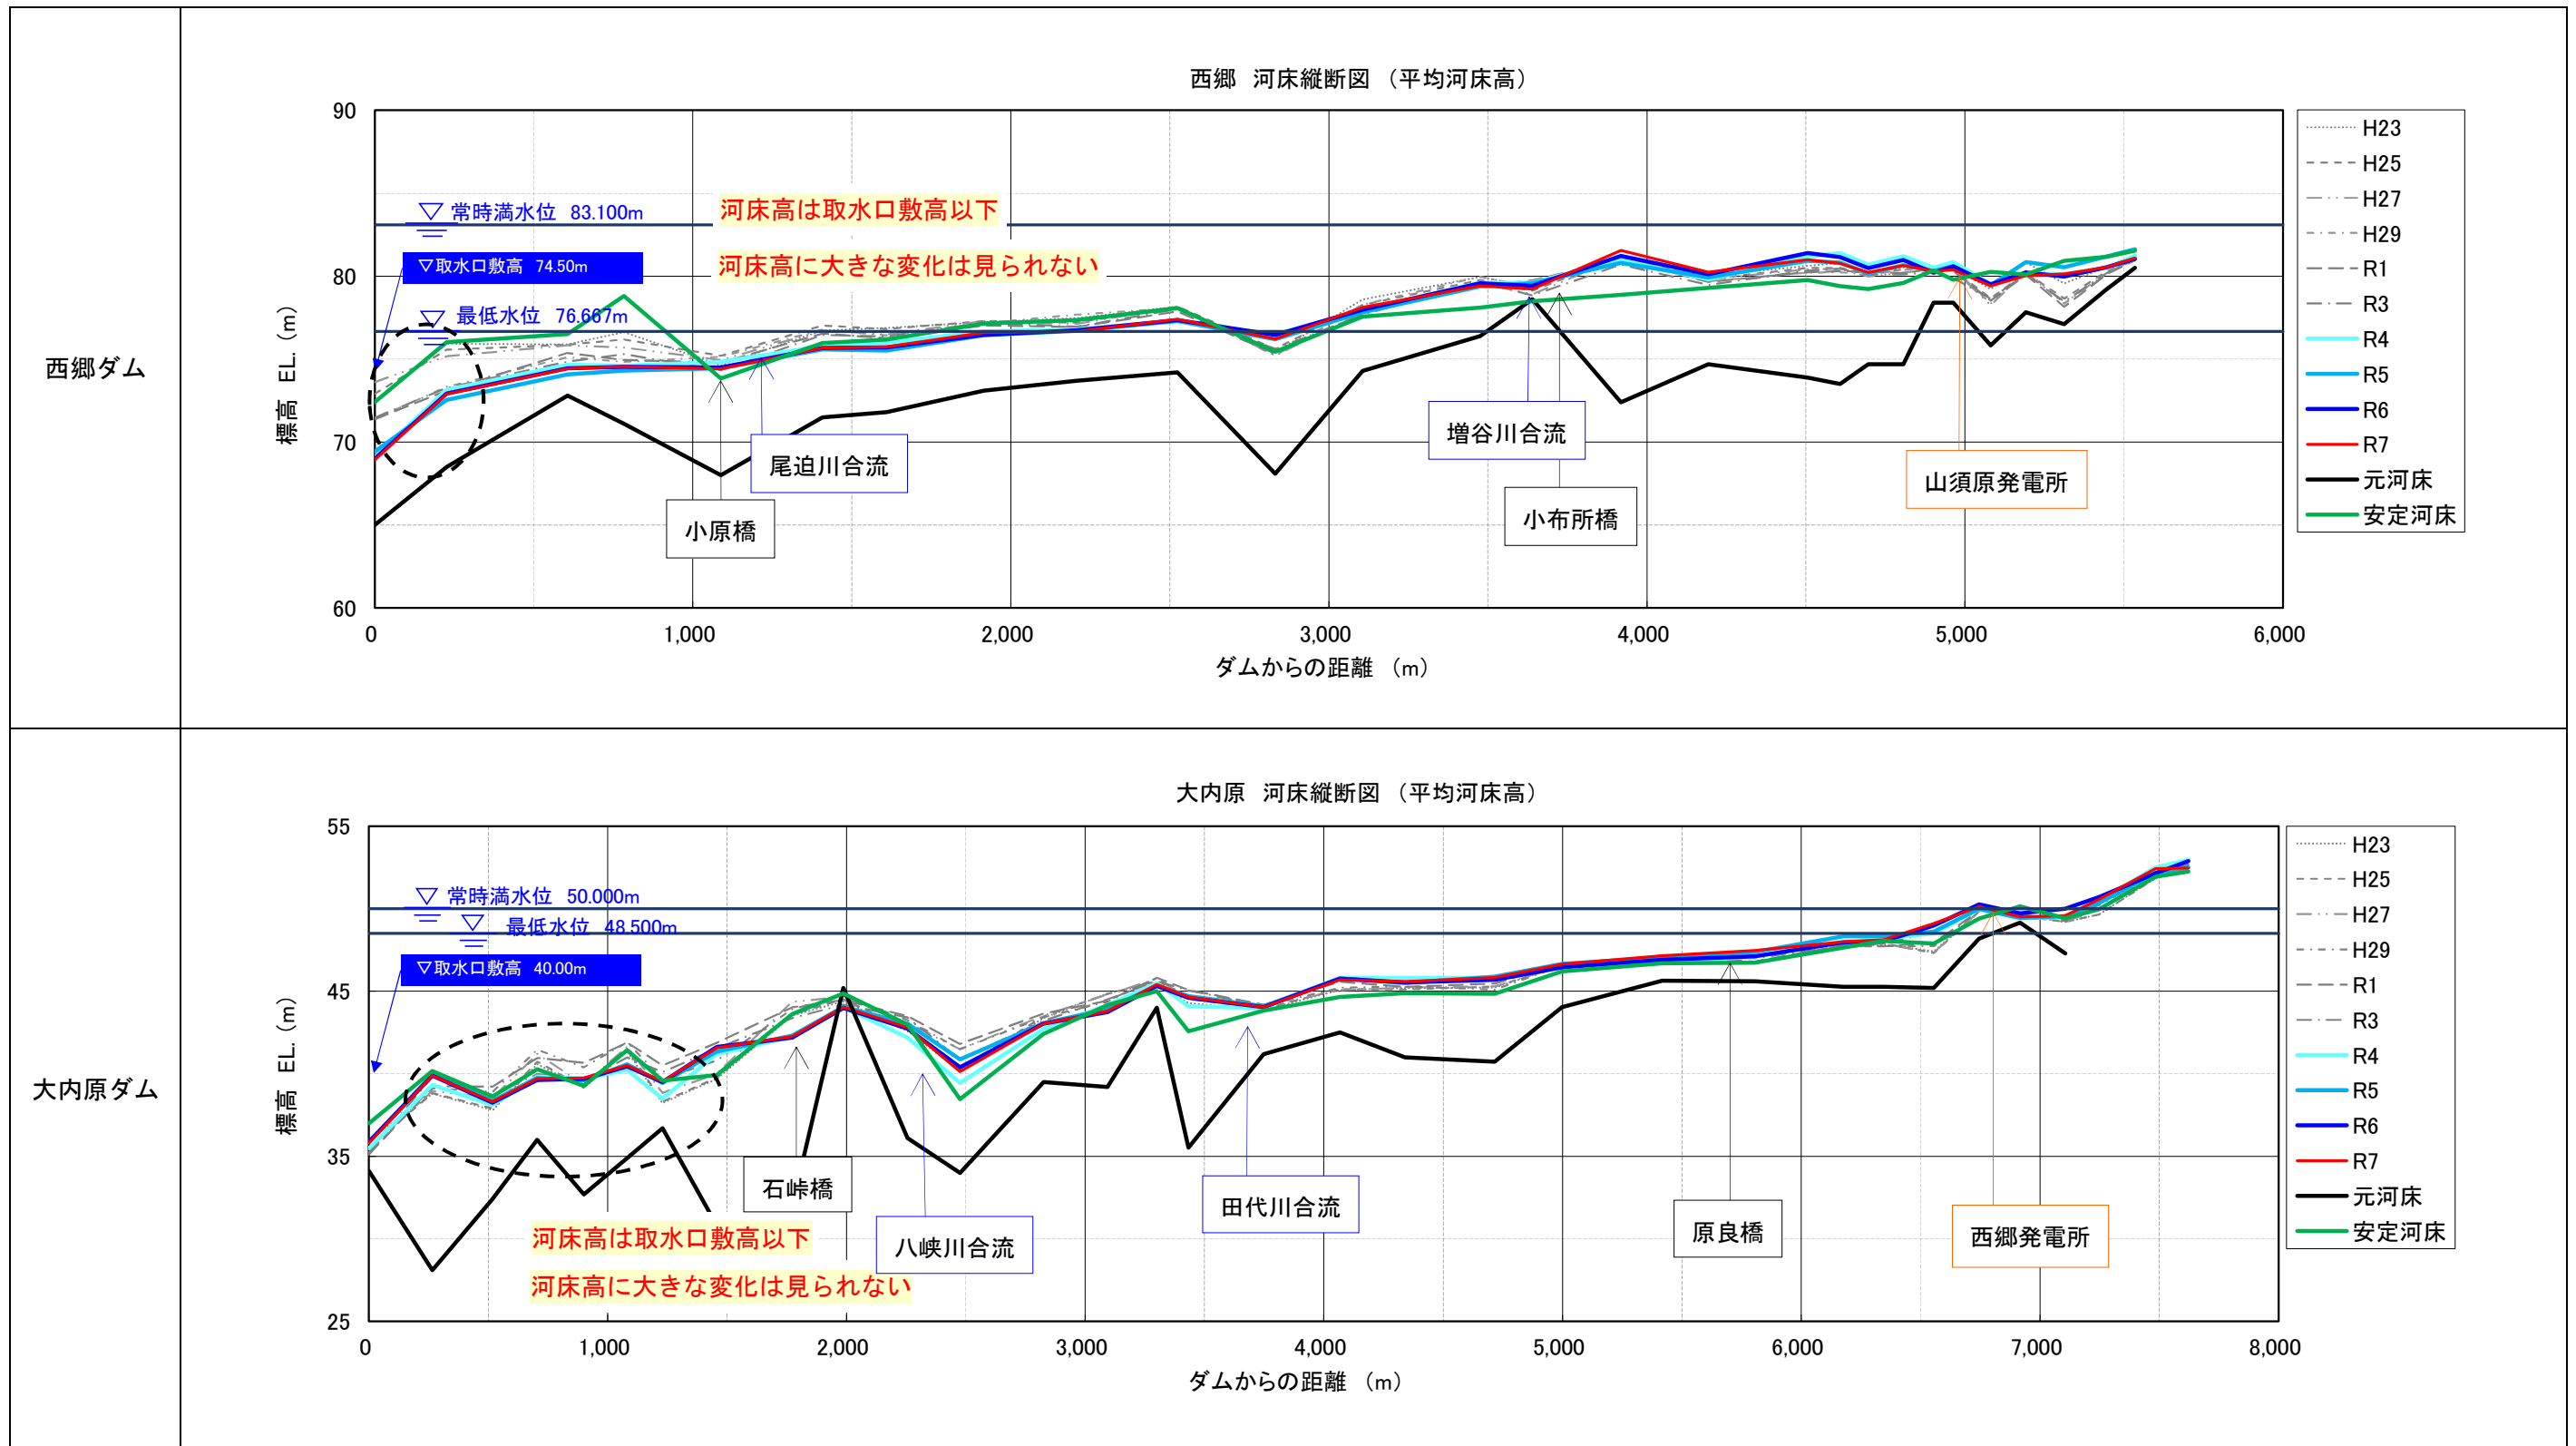


図11-2(3) ダム貯水池の堆砂形状（取水口の敷高と堆砂面の関係）

**<諸塚ダムの評価>**

① 方向性：諸塚ダム取水口付近の河床高は、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】

② 状態：諸塚ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。【評価結果：a】


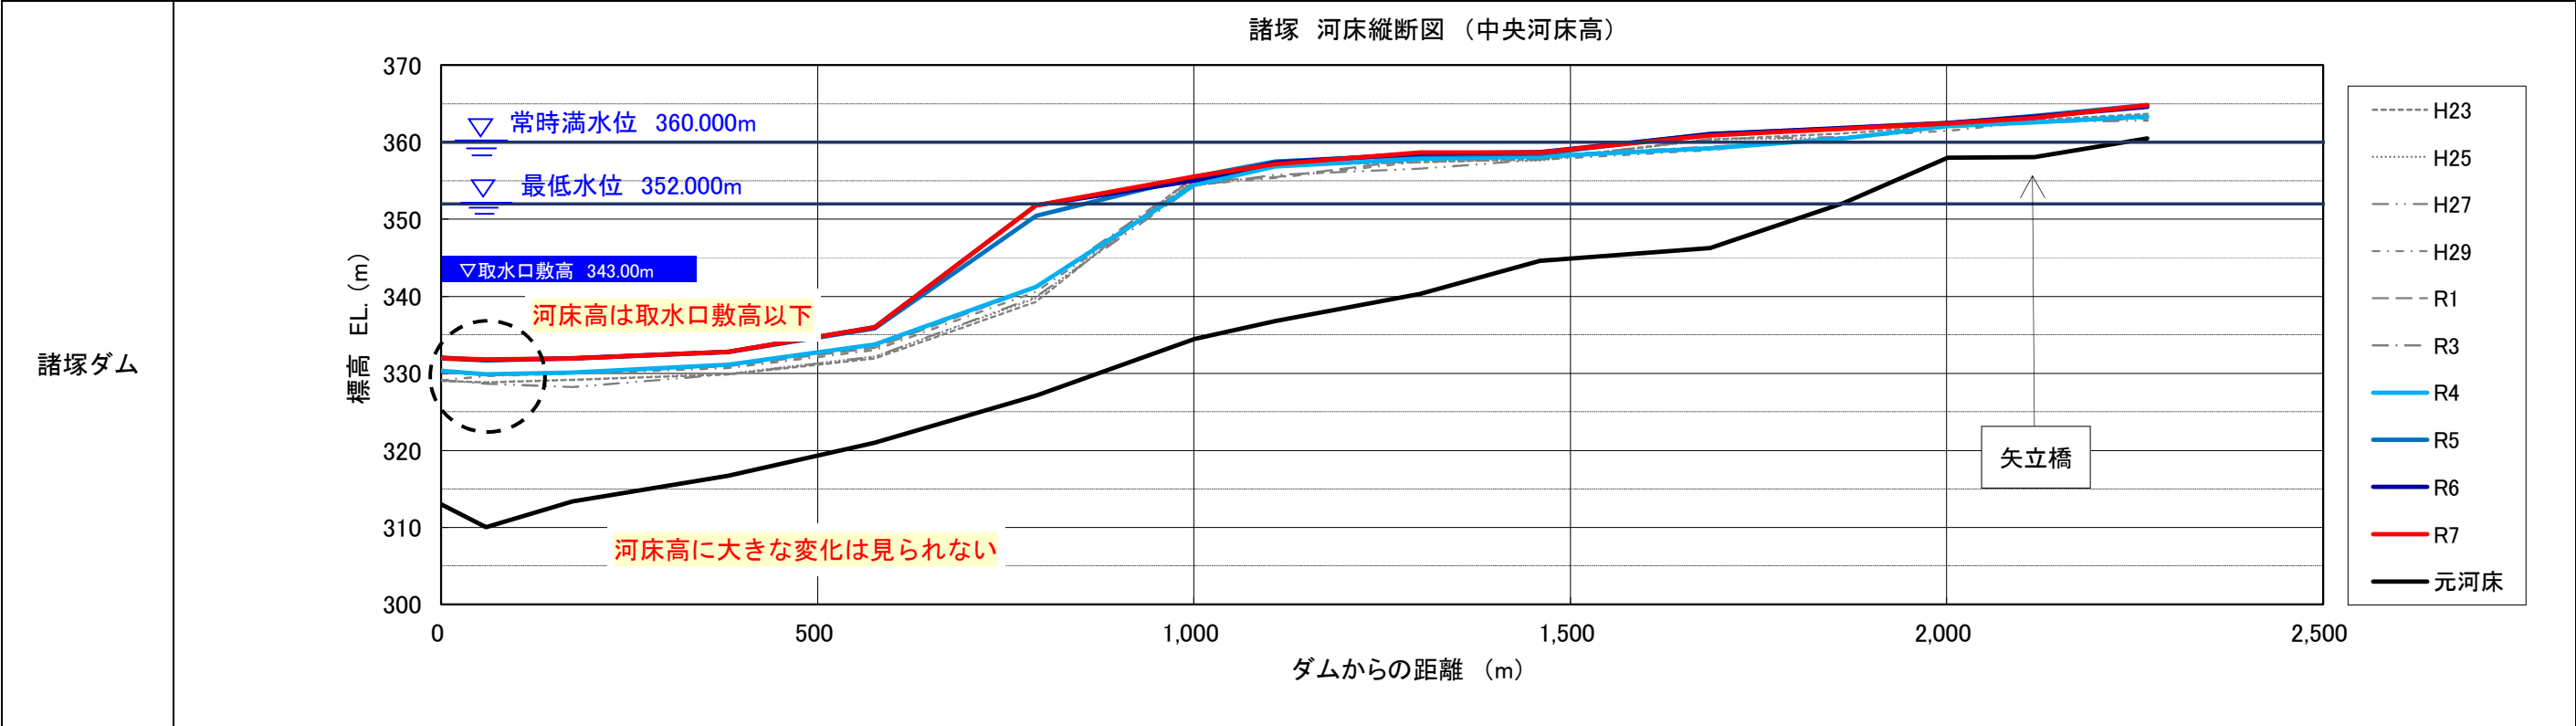


図 11-2(4) ダム貯水池の堆砂形状（取水口の敷高と堆砂面の関係）

問題・課題	
(11)取水機能の維持	

モニタリング項目		方向性				状態				
		ランク	点数	重み付け	点数	ランク	点数	重み付け	点数	
12		ダム堆砂(上稚葉ダム)	B	2	×1	2	a	3	×1	3
12	主	ダム堆砂(岩屋戸ダム)	C	1	×2	2	c	1	×2	2
12		ダム堆砂(塚原ダム)	B	2	×1	2	a	3	×1	3
12	主	ダム堆砂(山須原ダム)	B	2	×2	4	a	3	×2	6
12	主	ダム堆砂(西郷ダム)	B	2	×2	4	a	3	×2	6
12	主	ダム堆砂(大内原ダム)	B	2	×2	4	a	3	×2	6
12		ダム堆砂(諸塚ダム)	B	2	×1	2	a	3	×1	3
小計			-	-	×11	20	-	-	×11	29
重心(加重平均)			20/11= 1.8点				29/11= 2.6点			

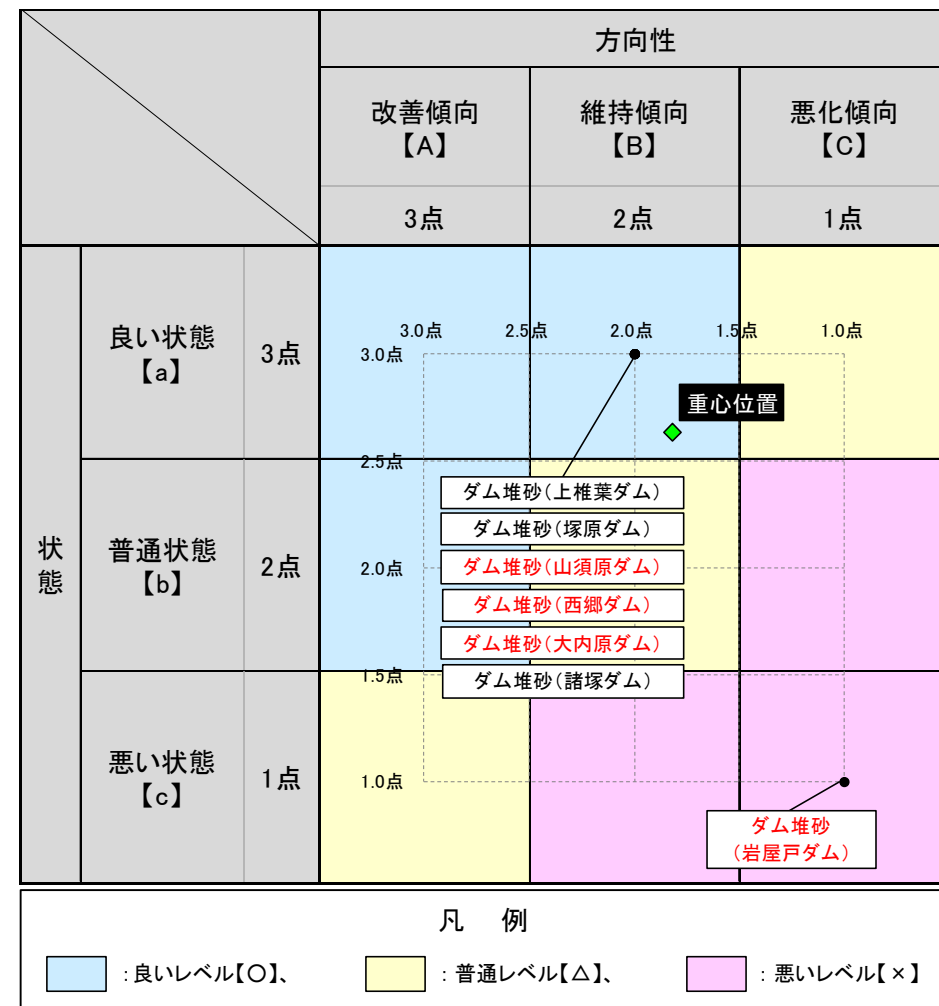

注1)「方向性」は、至近3年間のデータと比較して評価した結果である。  
 注2)「状態」は、基準値又は基準年データ(H11～13)等を参考に評価した結果である。  
 注3)主項目(赤字)は、点数を2倍して重み付け(加重平均)した。  
 注4)重心位置は、これらの評価結果の総合的な位置付けを示したものである。  
 注5)WG時点のデータ状況により方向性または状態の評価ができない項目は対象外とした。

取水機能の維持に関する総合評価：良いレベル【O】	
方向性	B ・上稚葉ダム取水口付近の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。 ・岩屋戸ダム取水口付近の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して河床高が上昇していることから「悪化傾向」と評価される。 ・塚原ダム取水口付近の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。 ・山須原ダム取水口付近の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。 ・西郷ダム取水口付近の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。 ・大内原ダム取水口付近の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。 ・諸塚ダム取水口付近の河床高は、至近3年間(令和4年度～令和6年度)と比較して同程度であることから「維持傾向」と評価される。 ・以上より、「取水機能の維持」の方向性は、維持傾向【B】と評価される。
状態	a ・上稚葉ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。 ・岩屋戸ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高を超過していることから「悪い状態」と評価される。 ・塚原ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。 ・山須原ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。 ・西郷ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。 ・大内原ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。 ・諸塚ダム取水口付近の河床高は、取水口敷高以下であることから「良い状態」と評価される。 ・以上より、「取水機能の維持」の状態は、良い状態【a】と評価される。

【課題No.12】放流設備機能の維持

【課題No.13】利水設備機能の維持

各問題・課題に対する指標概説書		
問題・課題	(12) 放流設備機能の維持、(13) 利水設備機能の維持	
指標名	流木処理実績等	
モニタリング項目	27. 流木処理実績	19. 写真観測 (ダム流木到達状況)
実施主体	九州電力(株)	九州電力(株)
実施時期	年度末	出水後
場所(範囲)	ダム地点での流木塵芥捕捉状況の確認、流木塵芥処理量の推移	各ダム
<p>【評価の概要】</p> <p>■流木処理実績は、ダム地点で捕捉している流木塵芥引き上げ量の経年変化に着目して評価する。</p> <p>■写真観測は、出水後に各ダムの越流部、取水口及びダム直下流で定点撮影を行い、流木到達状況を把握する。</p>		

# 1. 流木処理実績（ダム）（No.27）

## (1) 調査概要

各ダムにおける流木塵芥引き揚げ量の推移を把握する。

※ダムにおける引き上げ量であり流木発生量ではない（ダムを通過する流木は含まない）

## (2) 流木処理実績の評価

平成11年度以降の各年流木塵芥引き上げ量及び大内原ダム流入量の推移は、表12-1及び図12-1に示すとおりである。令和7年度の流木塵芥引き上げ量は現在取りまとめ中であるため、令和7年度の評価は、方向性、状態ともに令和6年度の評価を暫定として採用した。流木塵芥引き上げ量は最下流ダム（大内原ダム）の日平均最大流入量との相関が非常に高いことから、この流入量で除して無次元化した値で経年変化を評価。

### ① 方向性評価（参考：令和6年度評価）

管理行為の実施の有無によって評価が変わるため、方向性評価は実施しない（状態評価のみ実施）。

### ② 状態評価（参考：令和6年度評価）

流木処理実績の状態評価は、図12-3に示すとおり、流木塵芥引き上げ量と大内原ダム最大日流入量の相関図を用いて、基準年（平成11～13年）との比較により評価する。令和6年度は、良い状態のエリアに入る。

令和7年度データは現在とりまとめ中のため、令和6年度の評価を暫定として採用した。

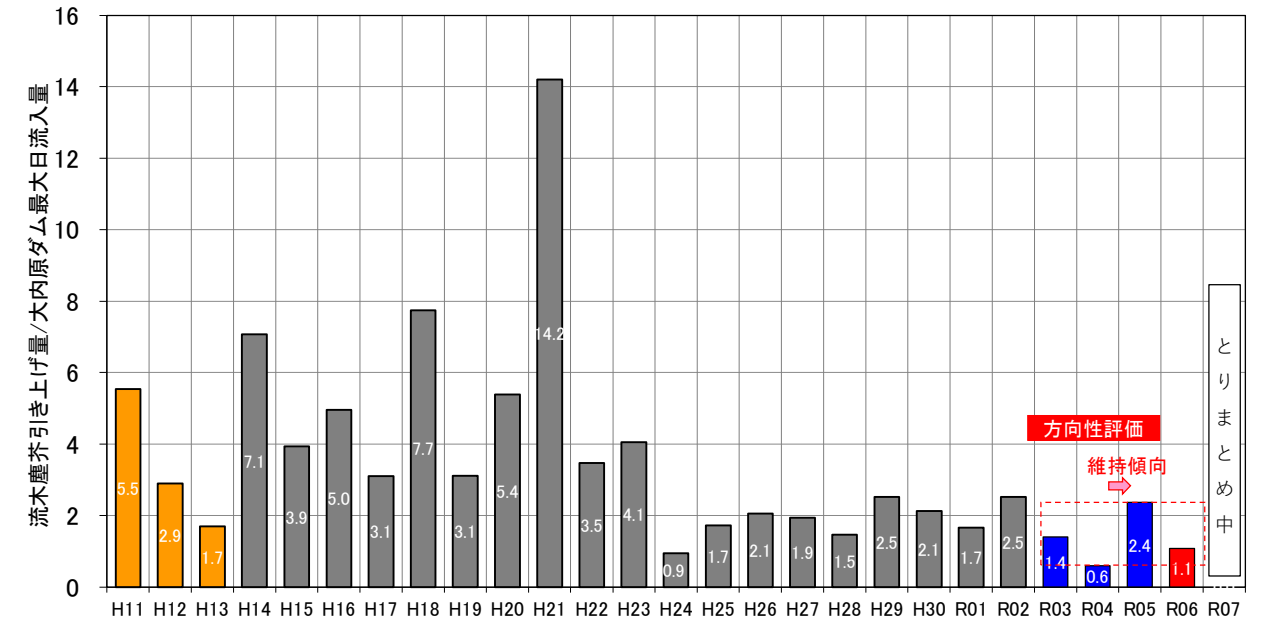


図12-2 流木塵芥引き上げ量/大内原ダム最大日流入量の経年変化

表12-1 流木塵芥引き上げ量と最大日流入量の推移

年度	流木塵芥引き揚げ量 (m³)							大内原ダム 日平均最大 流入量 (m³/s)	流木/流量
	上稚葉ダム	岩屋戸ダム	塚原ダム	諸塚ダム	山須原ダム	西郷ダム	大内原ダム		
H11	850	200	300	70	6,140	7,845	1,417	5.5	
H12	136	100	0	0	0	2,236	2,486	2.9	
H13	157	0	0	21	30	285	473	1.7	
H14	0	1,163	220	120	380	460	5,222	7.1	
H15	563	267	0	162	420	221	2,414	3.9	
H16	3,425	150	483	368	300	246	6,296	5.0	
H17	3,200	106	1,041	1,738	2,129	35	3,251	3.1	
H18	1,042	465	0	129	567	951	2,597	3.1	
H19	660	408	0	30	276	46	3,461	5.4	
H20	1,608	267	0	94	170	113	673	2.9	
H21	1,193	0	0	0	23	81	443	1.7	
H22	540	237	45	0	193	99	204	1.3	
H23	910	819	0	120	15	70	2,510	4.1	
H24	30	150	0	0	6	8	590	0.9	
H25	215	9	0	0	39	4	627	1.7	
H26	270	88	0	8	10	7	1,460	2.1	
H27	126	182	0	141	10	10	694	1.9	
H28	172	152	0	117	20	12	1,016	1.5	
H29	315	645	0	320	17	14	627	1.9	
H30	447	200	0	0	10	118	1,374	2.1	
R01	205	49	0	33	61	88	240	1.7	
R02	1510	67	770	125	63	84	888	3.5	
R03	142	39	155	0	77	57	490	1.4	
R04	396	26	0	3	108	57	904	0.6	
R05	2131	11.6	0	914	74	55	494	2.4	
R06	1732	27.7	0	179	63	65	156	2.2	
R07								2.0	

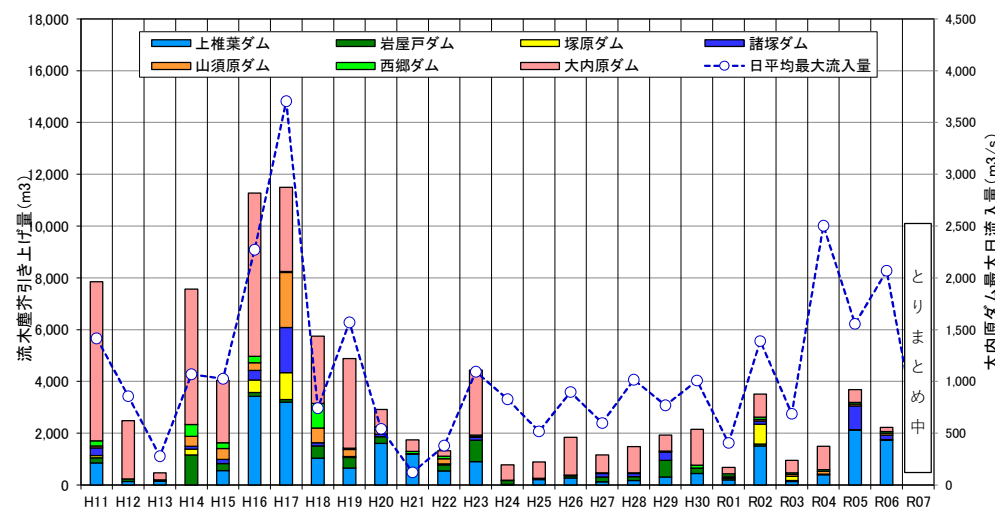


図12-1 流木塵芥引き上げ量と最大日流入量の推移

※日流入量：毎正時流入量の24時間平均値  
最大日流入量：日流入量の年間最大値

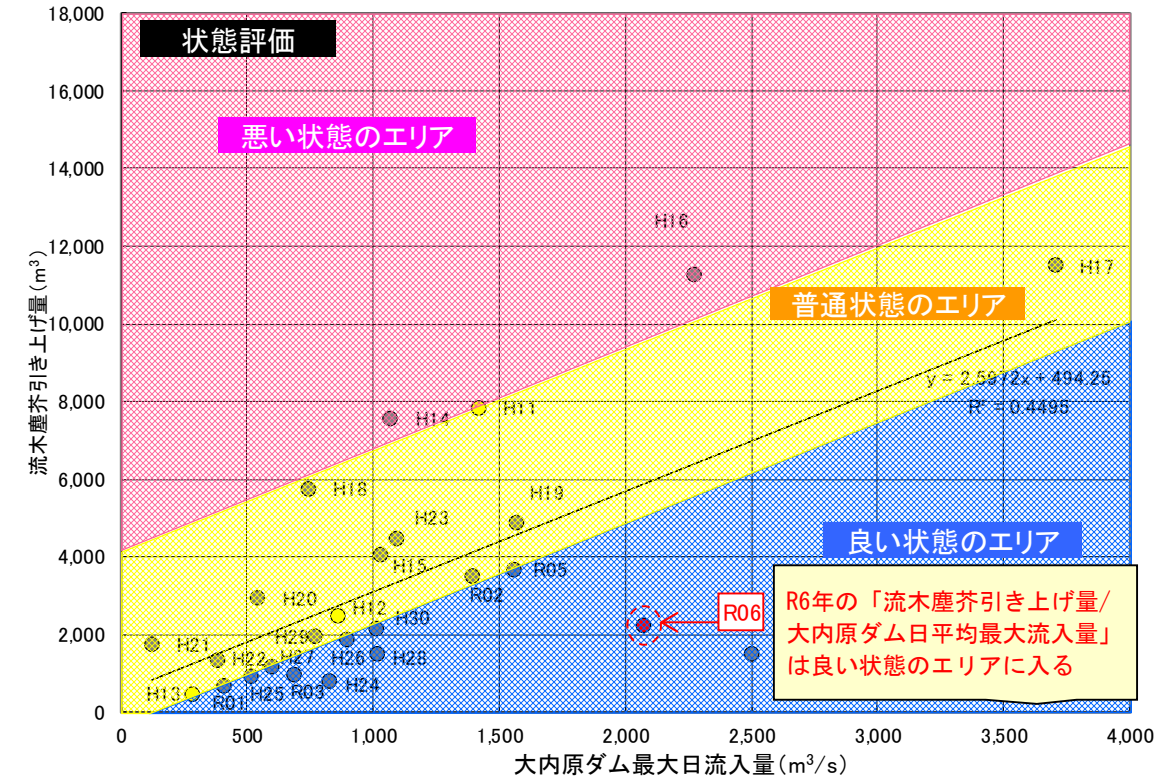


図12-3 流木塵芥引き上げ量と大内原ダム最大日流入量の相関図

## < 流木処理実績の評価（参考：令和6年度評価） >

- ① 方向性：管理行為の実施の有無によって評価が変わるため、方向性評価は実施しない。  
【評価結果：-】
- ② 状態：流木処理実績の状態は、基準年（平成11～13年度）と比較すると「良い状態」と評価される。【評価結果：a】（参考：令和6年度評価）

## 2. 写真観測（ダム流木到達状況）(No.19)

参考（今年度は調査を実施していないため、参考としてR6年度の結果を示す）

### (1) 調査概要

ダム地点での流木到達状況を把握するために、出水後に越流部と取水口、ダム直下流の定点撮影を行なっている。  
令和7年度は対象出水がなかったため、調査を実施していないことから、評価の対象外とする。

### (2) 調査結果

令和6年度は、台風10号後に写真撮影を行なっている。上椎葉ダム、岩屋戸ダム、塚原ダム、大内原ダム、特に諸塚ダムにおいて流木が残留していることが確認された。  
山須原ダム、西郷ダムにおいては、越流部と取水口の視認ができないため流木状況が不明である。  
なお、写真観測結果だけで方向性や状態の評価を行うことが難しいことから、撮影した写真は参考情報としている。

### <写真観測（ダム流木到達状況）の結果>

・令和6年度は、上椎葉ダム、岩屋戸ダム、塚原ダム、大内原ダム、諸塚ダムにおいて流木が残留していることが確認された。

撮影地点		台風6号後
上椎葉ダム	No.3 越流部	
状況		越流部が視認出来ない状況 令和5年8月10日撮影
岩屋戸ダム	No.5 越流部	
状況		湖面には少量の流木が確認できる 令和5年8月10日撮影

写真 12-1(1) ダム地点の流木到達状況 ※参考 (R5)

撮影地点		台風10号後
上椎葉ダム	No.3 越流部	
状況		湖面には少量の流木が確認できる 令和6年9月3日撮影
岩屋戸ダム	No.5 越流部	
状況		湖面には少量の流木が確認できる 令和6年9月3日撮影

写真 12-1(2) ダム地点の流木到達状況 (R6)

参考（今年度は調査を実施していないため、参考としてR6年度の結果を示す）

影地点		台風6号後
塚原ダム	No.9 越流部 取水口	
状況		取水口、越流部に少量の流木が確認できる 令和5年8月10日撮影
大内原ダム	No.25 越流部 取水口	
状況		取水口、越流部に流木が確認できる 令和5年8月10日撮影
諸塚ダム	No.8 越流部	
状況		貯水池全体に流木が確認できる 令和5年8月10日撮影


写真 12-1(3) ダム地点の流木到達状況 ※参考 (R5)

撮影地点		台風10号後
塚原ダム	No.9 越流部 取水口	
状況		湖面には少量の流木が確認できる 令和6年9月3日撮影
大内原ダム	No.25 越流部 取水口	
状況		湖面には少量の流木が確認できる 令和6年9月3日撮影
諸塚ダム	No.8 越流部	
状況		貯水池全体に流木が確認できる 令和6年9月3日撮影

写真 12-1(4) ダム地点の流木到達状況 (R6)

問題・課題	
(12)放流設備機能の維持	

モニタリング項目		方向性				状態			
		ランク	点数	重み付け	点数	ランク	点数	重み付け	点数
27	流木処理実績	-	2	×1	2	a	3	×1	3
19	写真観測 (流木到達状況)	今年度調査未実施のため、今回WGでの評価対象外							
		青文字は状態のみで評価するため、便宜上、2点の評価とした(座標の中心)							
小 計		-	-	×1	2	-	-	×1	3
重心(加重平均)		2/1= 2.0点				3/1= 3.0点			

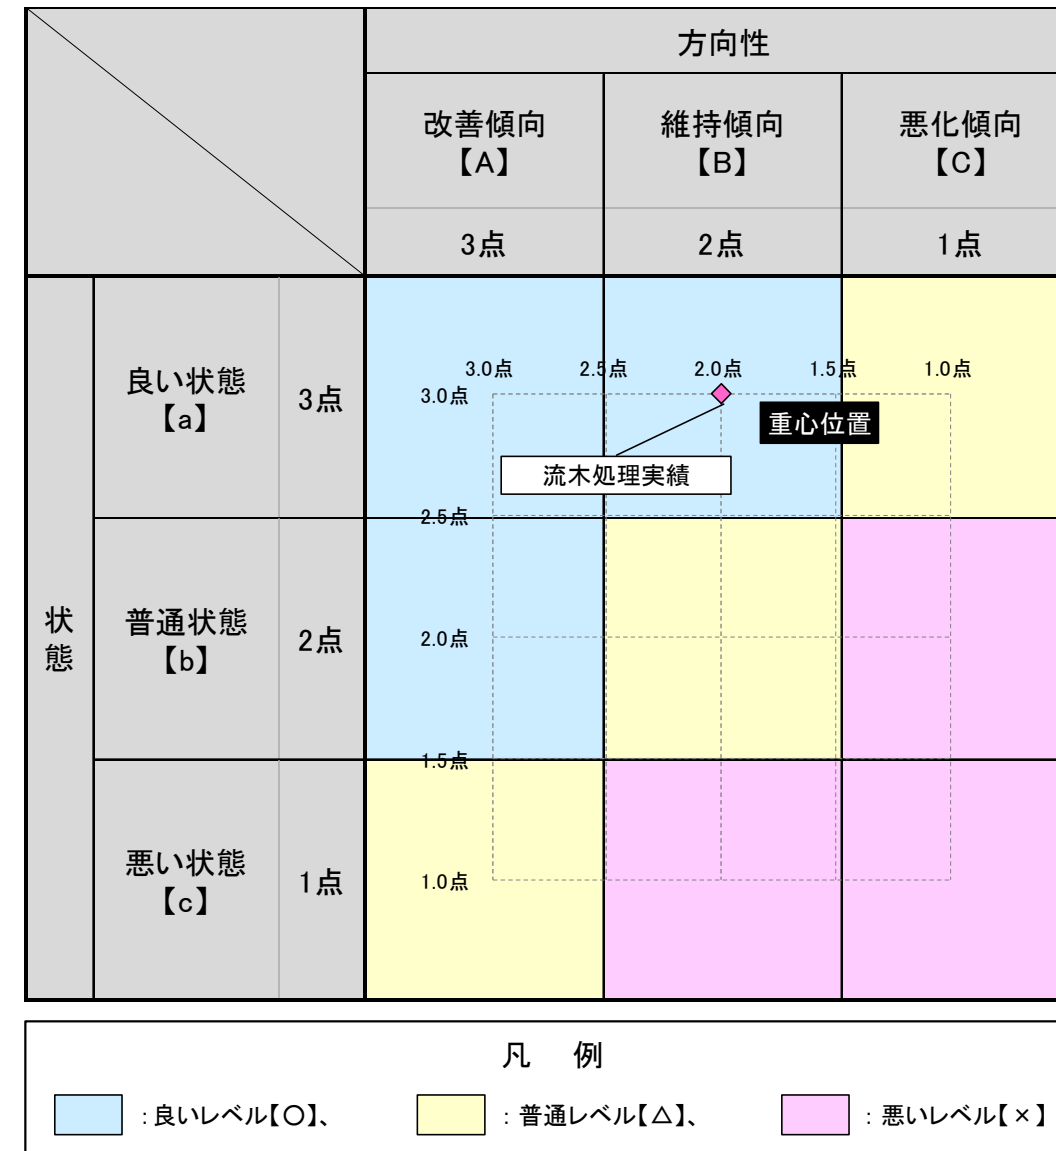


注1)「方向性」は、至近3年間のデータと比較して評価した結果である。  
 注2)「状態」は、基準値又は基準年データ(H11~13)等を参考に評価した結果である。  
 注3)主項目(赤文字)は、点数を2倍して重み付け(加重平均)した。  
 注4)重心位置は、これらの評価結果の総合的な位置付けを示したものである。  
 注5)WG時点のデータ状況により方向性または状態の評価ができない項目は対象外とした。

放流設備機能の維持に関する総合評価 : 良いレベル【O】	
方向性	-
状態	a ・流木処理実績の状態は、基準年(平成11~13年)と比較すると「良い状態」と評価される。(参考:令和6年度評価) ・以上より、「放流設備機能の維持」の状態は、良い状態【a】と評価される。

問題・課題	
(13)利水設備機能の維持	

モニタリング項目		方向性				状態			
		ランク	点数	重み付け	点数	ランク	点数	重み付け	点数
27	流木処理実績	-	2	×1	2	a	3	×1	3
19	写真観測 (流木到達状況)	今年度調査未実施のため、今回WGでの評価対象外							
		青文字は状態のみで評価するため、便宜上、2点の評価とした(座標の中心)							
小 計		-	-	×1	2	-	-	×1	3
重心(加重平均)		2/1= 2.0点				3/1= 3.0点			

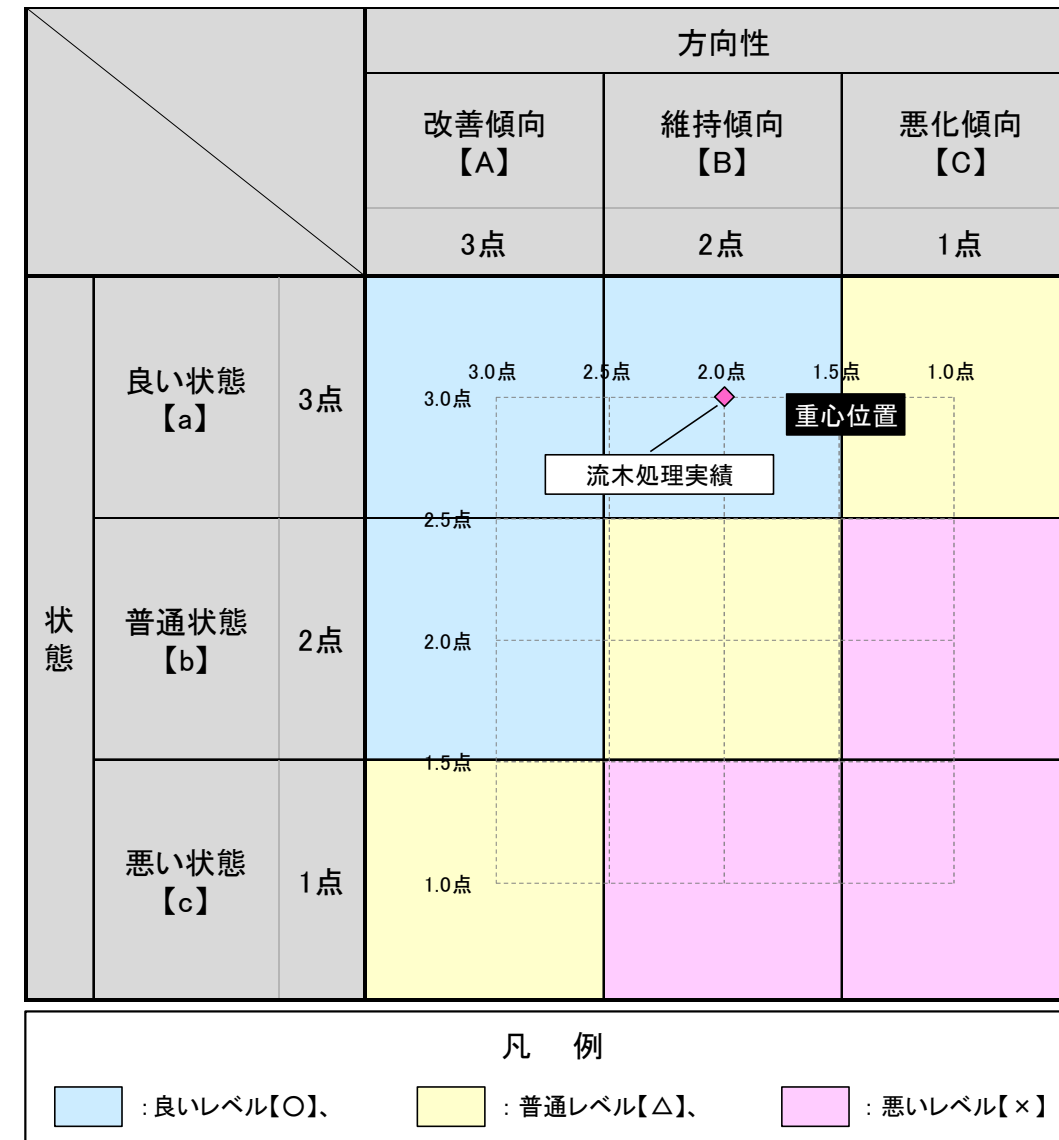

注1)「方向性」は、至近3年間のデータと比較して評価した結果である。  
 注2)「状態」は、基準値又は基準年データ(H11~13)等を参考に評価した結果である。  
 注3)主項目(赤文字)は、点数を2倍して重み付け(加重平均)した。  
 注4)重心位置は、これらの評価結果の総合的な位置付けを示したものである。  
 注5)WG時点のデータ状況により方向性または状態の評価ができない項目は対象外とした。

利水設備機能の維持に関する総合評価：良いレベル【O】	
方向性	-
状態	a ・流木処理実績の状態は、基準年(平成11~13年)と比較すると「良い状態」と評価される。(参考:令和6年度評価) ・以上より、「利水設備機能の維持」の状態は、良い状態【a】と評価される。

## 【課題No.14】生物生息生育環境の変化

各問題・課題に対する指標概説書						
問題・課題	(14) 生物生息生育環境の変化					
指標名	水質調査、動植物調査(魚類、底生動物)等					内水面漁獲量調査
モニタリング項目	1. 水質	6. 魚類	7. 底生動物	8. 付着藻類	30. ヒアリング	6. 漁獲量
実施主体	九州電力(株)	九州電力(株)	九州電力(株)	九州電力(株)	漁協組合	漁協組合
実施時期	定期:1回/4ヶ月 出水時:台風時	定期:2回/年	モニタリングの見直しにより、令和3年度からとりやめ(評価しない)	モニタリングの見直しにより、令和3年度からとりやめ(評価しない)	1回/年	1回/年
場所(範囲)	山須原ダム貯水池上流～河口(美々津橋)				各漁協	各漁協
<p>【評価の概要】</p> <p>■水質(出水時)は、出水時調査及び自動観測における濁度結果等を用いて、流量規模別濁度や濁水長期化の状況に着目して評価する。</p> <p>■魚類は、山須原ダム、西郷ダム、大内原ダムにおいて、魚類相・アユ・カマツカ等の状況を把握し、経年変化に着目して評価する。</p> <p>■ヒアリングは、漁協組合への聞き取りにより生物の生息生育環境の経年変化を把握し、この結果を用いて評価する。</p> <p>■漁獲量は、各漁協組合から魚種別漁獲量データを収集し、経年変化に着目して評価する。</p>						

1. 水質（出水時）(No.1)

(1) 調査概要

平常時や出水時の水質の現況、経時変化<sup>※</sup>や変動範囲を把握することを目的として、水質調査を実施している。定期調査は、平成23年度までは1回/月の頻度、平成24年度からは1回/2ヶ月で実施している。調査地点を図14-1に示す。

なお、**水質の評価に関しては、特にダム通砂事業と関連性が強いと考えられる出水時調査（濁水調査）に着目して評価する。**

表14-1 生活環境の保全に関する環境基準（河川）

ア 河川（湖沼を除く。）  
(a) BOD等

耳川水系：A類型

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	50MPN/100mL 以下
A	水道2級 水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN/100mL 以下
B	水道3級 水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN/100mL 以下
C	水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	-
D	工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	100mg/L 以下	2mg/L 以上	-
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊物が認められないこと。	2mg/L 以上	-

備考  
基準値は、日間平均値とする。  
(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全  
2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  
" 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  
" 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの  
3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用  
" 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用  
" 3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用  
4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの  
" 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの  
" 3級：特殊の浄水操作を行うもの  
5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

表14-2 調査項目一覧（河川）

調査項目	内容	定期	出水時
水温	水の温度	○	○
水素イオン濃度 pH	酸性、アルカリ性の強さ、偏りを示す指標。 pH7が中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示す（数値が7から遠くなればなるほど、強い偏りとなる）。 湖沼・貯水池で植物プランクトンや付着藻類の増殖が大きくなると、増殖水域のpHはアルカリを示す。一方、プランクトンを含む生物の遺骸や他の有機物の分解が進行する水域では、分解生成物である二酸化炭素や有機酸によりpHは低下する。	○	○
溶存酸素量 DO	水中に溶存する酸素の量のこと。 汚染度の高い水中（富栄養）では、消費される酸素量が多いため、溶存酸素量の値は小さくなる。	○	○
生物的酸素要求量 BOD	水中の有機物が酸化分解される際に消費される酸素量を有機物量の指標としている水質項目。 BODが生物の呼吸反応による酸素消費量を指標とするのに対し、CODは酸化剤で化学反応として酸化させた場合に消費される酸素の量を、試水に含まれる有機物量として表すもの。	○	○
化学的酸素要求量 COD		○	○
浮遊物質 SS	水中に浮遊する粒の量を単位当りで示す指標。 実際に水中に存在する固形物の量を表すことで、濁りの指標となる。 自然界では、粘土粒子や微生物などがその由来となる	○	○
濁度	水の濁り度合いを数字で表す項目。 濁りの成分は、泥・土・藻・微生物等多岐にわたるが、それらを統合した異物として認識し、異物量を濁り度合いとして表すもの。 数字が大きいほど、濁り度合いが大きい=水中の異物が多いことになる。	○	○
電気伝導度・塩分	水中に含まれる溶存成分量（イオン類など）をあらわす。	○	○
全窒素T-N	水中に含まれる、化合物中も含めた全ての窒素、リン 生物が生きていくために必要な元素のうち、自然界では、窒素N、リンP、カリウムKが不足しがちで、水域では特にNとPの不足がプランクトン等の成長律速になる事が多いと言われている。	○	○
全リンT-P	そのような環境下の閉鎖性水域に、人為的影響でNやPが多量に供給されると、今まで律速となっていた栄養素が十分供給されるのでプランクトン等の大量発生が見込まれる。この人為的影響でNやPが多量に供給された状態が富栄養化と呼ばれ、プランクトンが大量発生した状態が赤潮やアオコの大量発生につながる。	○	○
クロロフィルa	植物プランクトン等に含まれる葉緑素系色素の一つ。クロロフィルaは、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれるため、水中のクロロフィルaを測定することにより、植物プランクトンの相対的な量を推定できる。	○	○
アンモニア態窒素 NH <sub>4</sub> -N	アンモニア及びその化合物に含まれる窒素 汚水中の尿が腐って分解するときに、尿に含まれる尿素やタンパク質が、アンモニア性窒素に変化する。水質汚染の指標として重要で、湖沼、海域などの富栄養化の原因物質の一つでもある。	○	○
鉄	全鉄（溶解性鉄と不溶性鉄の合計量） 主に岩石や土壌に由来するが、工場廃水等に由来する場合もある。	○	○
粒度分布	ある粒径をもった土粒子の混合割合を粒度という。レーザー回折、ふるい分け試験、沈降試験等によって得られた重量比で示される。	○	○
臭気強度	河川水の臭気は、生活排水や下水処理、工場排水や畜舎排水等の流入により生じるほか、水中の細菌類や藻類、その他魚介類等の生物繁殖や死滅に起因する。水の臭気を示す指標として、臭気強度（TON）があり、これは河川や湖沼・貯水池の水を、臭気を感じなくなるまで無臭水で希釈し、その希釈倍率で示す（個人差をできるだけ小さくするために、数人のモニターで実施）。 水道法に基づく、水道基準では「異常な臭味がないこと」と臭気が規定されており、水質管理目標設定項目中ではTON-3以下と設定されている。	○	○

※経時変化：時間の経過に伴う変化

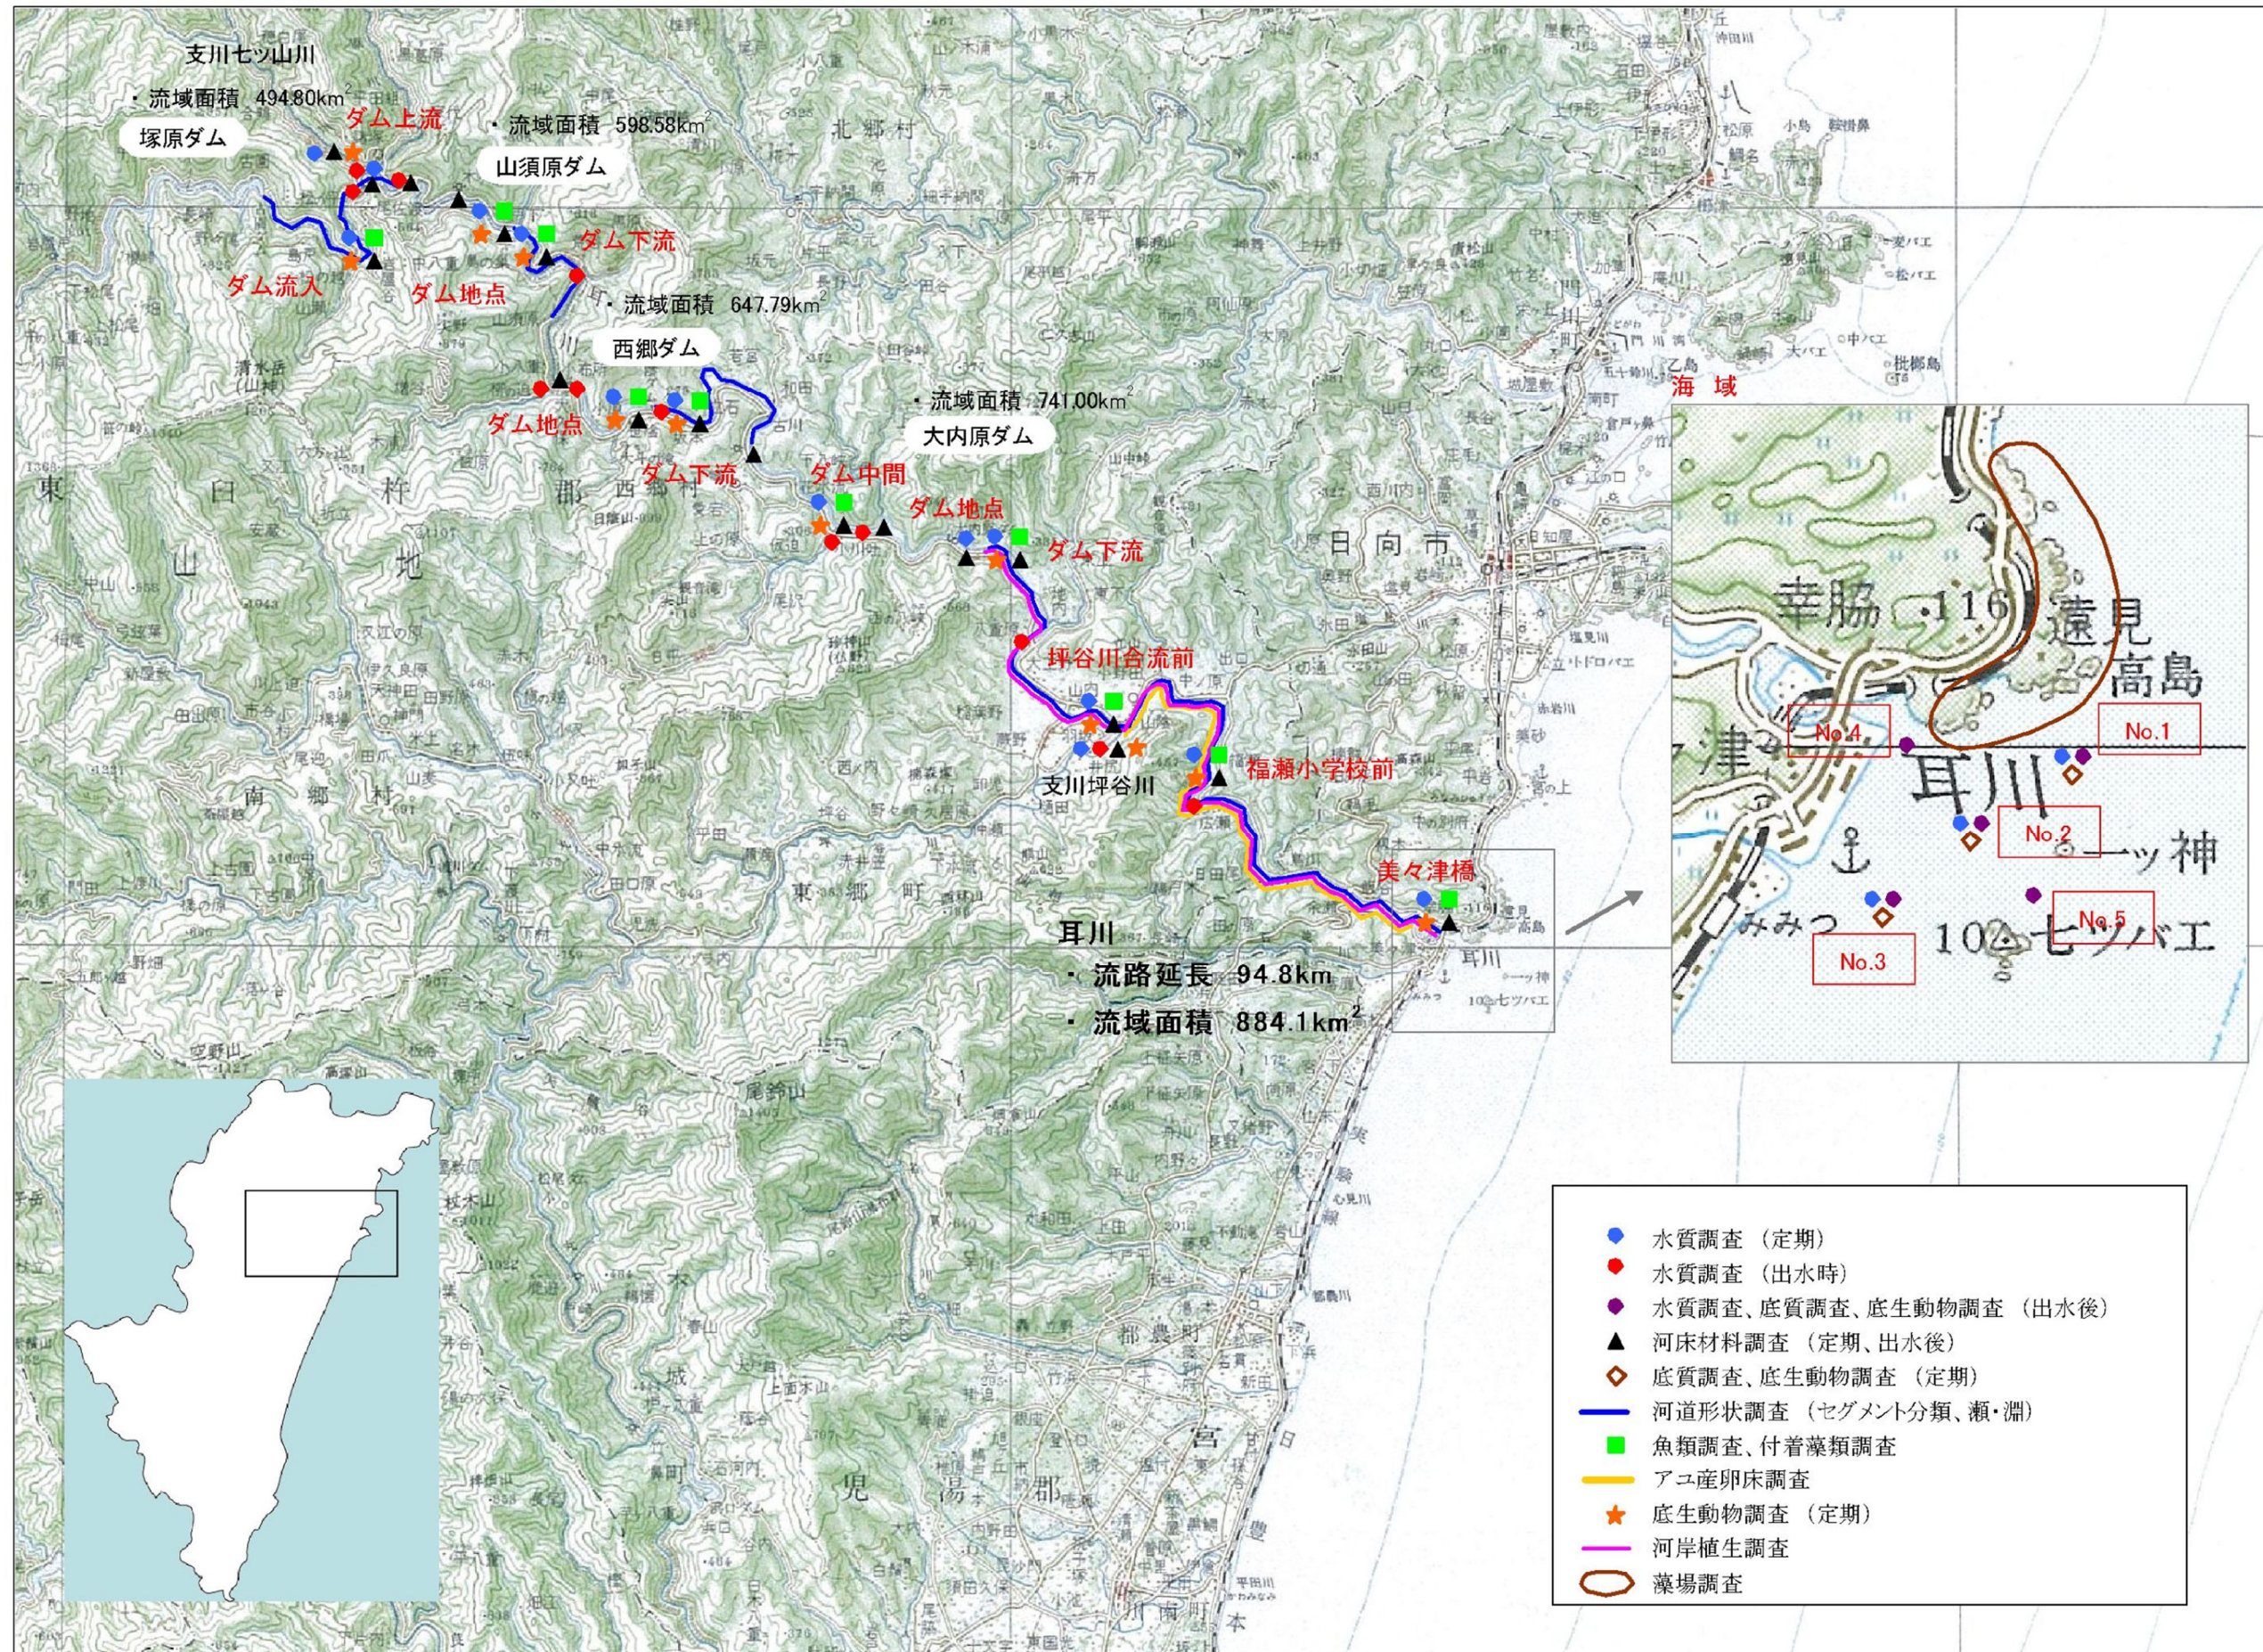


図14-1 水質調査地点位置図

(2) 出水時調査の概要

出水時調査（濁水調査）の概要を以下に示す。**令和7年度はダム通砂未実施のため、調査を実施していない。**

台風出水時において、耳川の12地点で出水時の水質調査を実施している（下図の●印）。

また、自動濁度計は、椎原橋（山須原ダム貯水池上流端）、荒谷橋（山須原ダム下流）、立石橋（西郷ダム下流）、東郷大橋（大内原ダム下流）の4箇所設置している（下図の○印）。



図14-2 出水時水質調査位置

(3) 水質（濁水）の評価

①-1 方向性評価（流量規模別濁度）

水質（流量規模別濁度）の方向性評価は、**図14-3**に示すとおり、**出水時調査結果と自動濁度計による観測結果を用いて、濁度と流量の関係から評価を行う。**

**令和6年度調査で得られた濁度と流量の関係の分布（図中のプロット）を見ると、令和6年度の椎原橋の調査結果は至近3年間の分布を包絡する最大の傾きを一部上回っていた。**

参考（今年度は調査を実施していないため、参考としてR6年度の結果を示す）

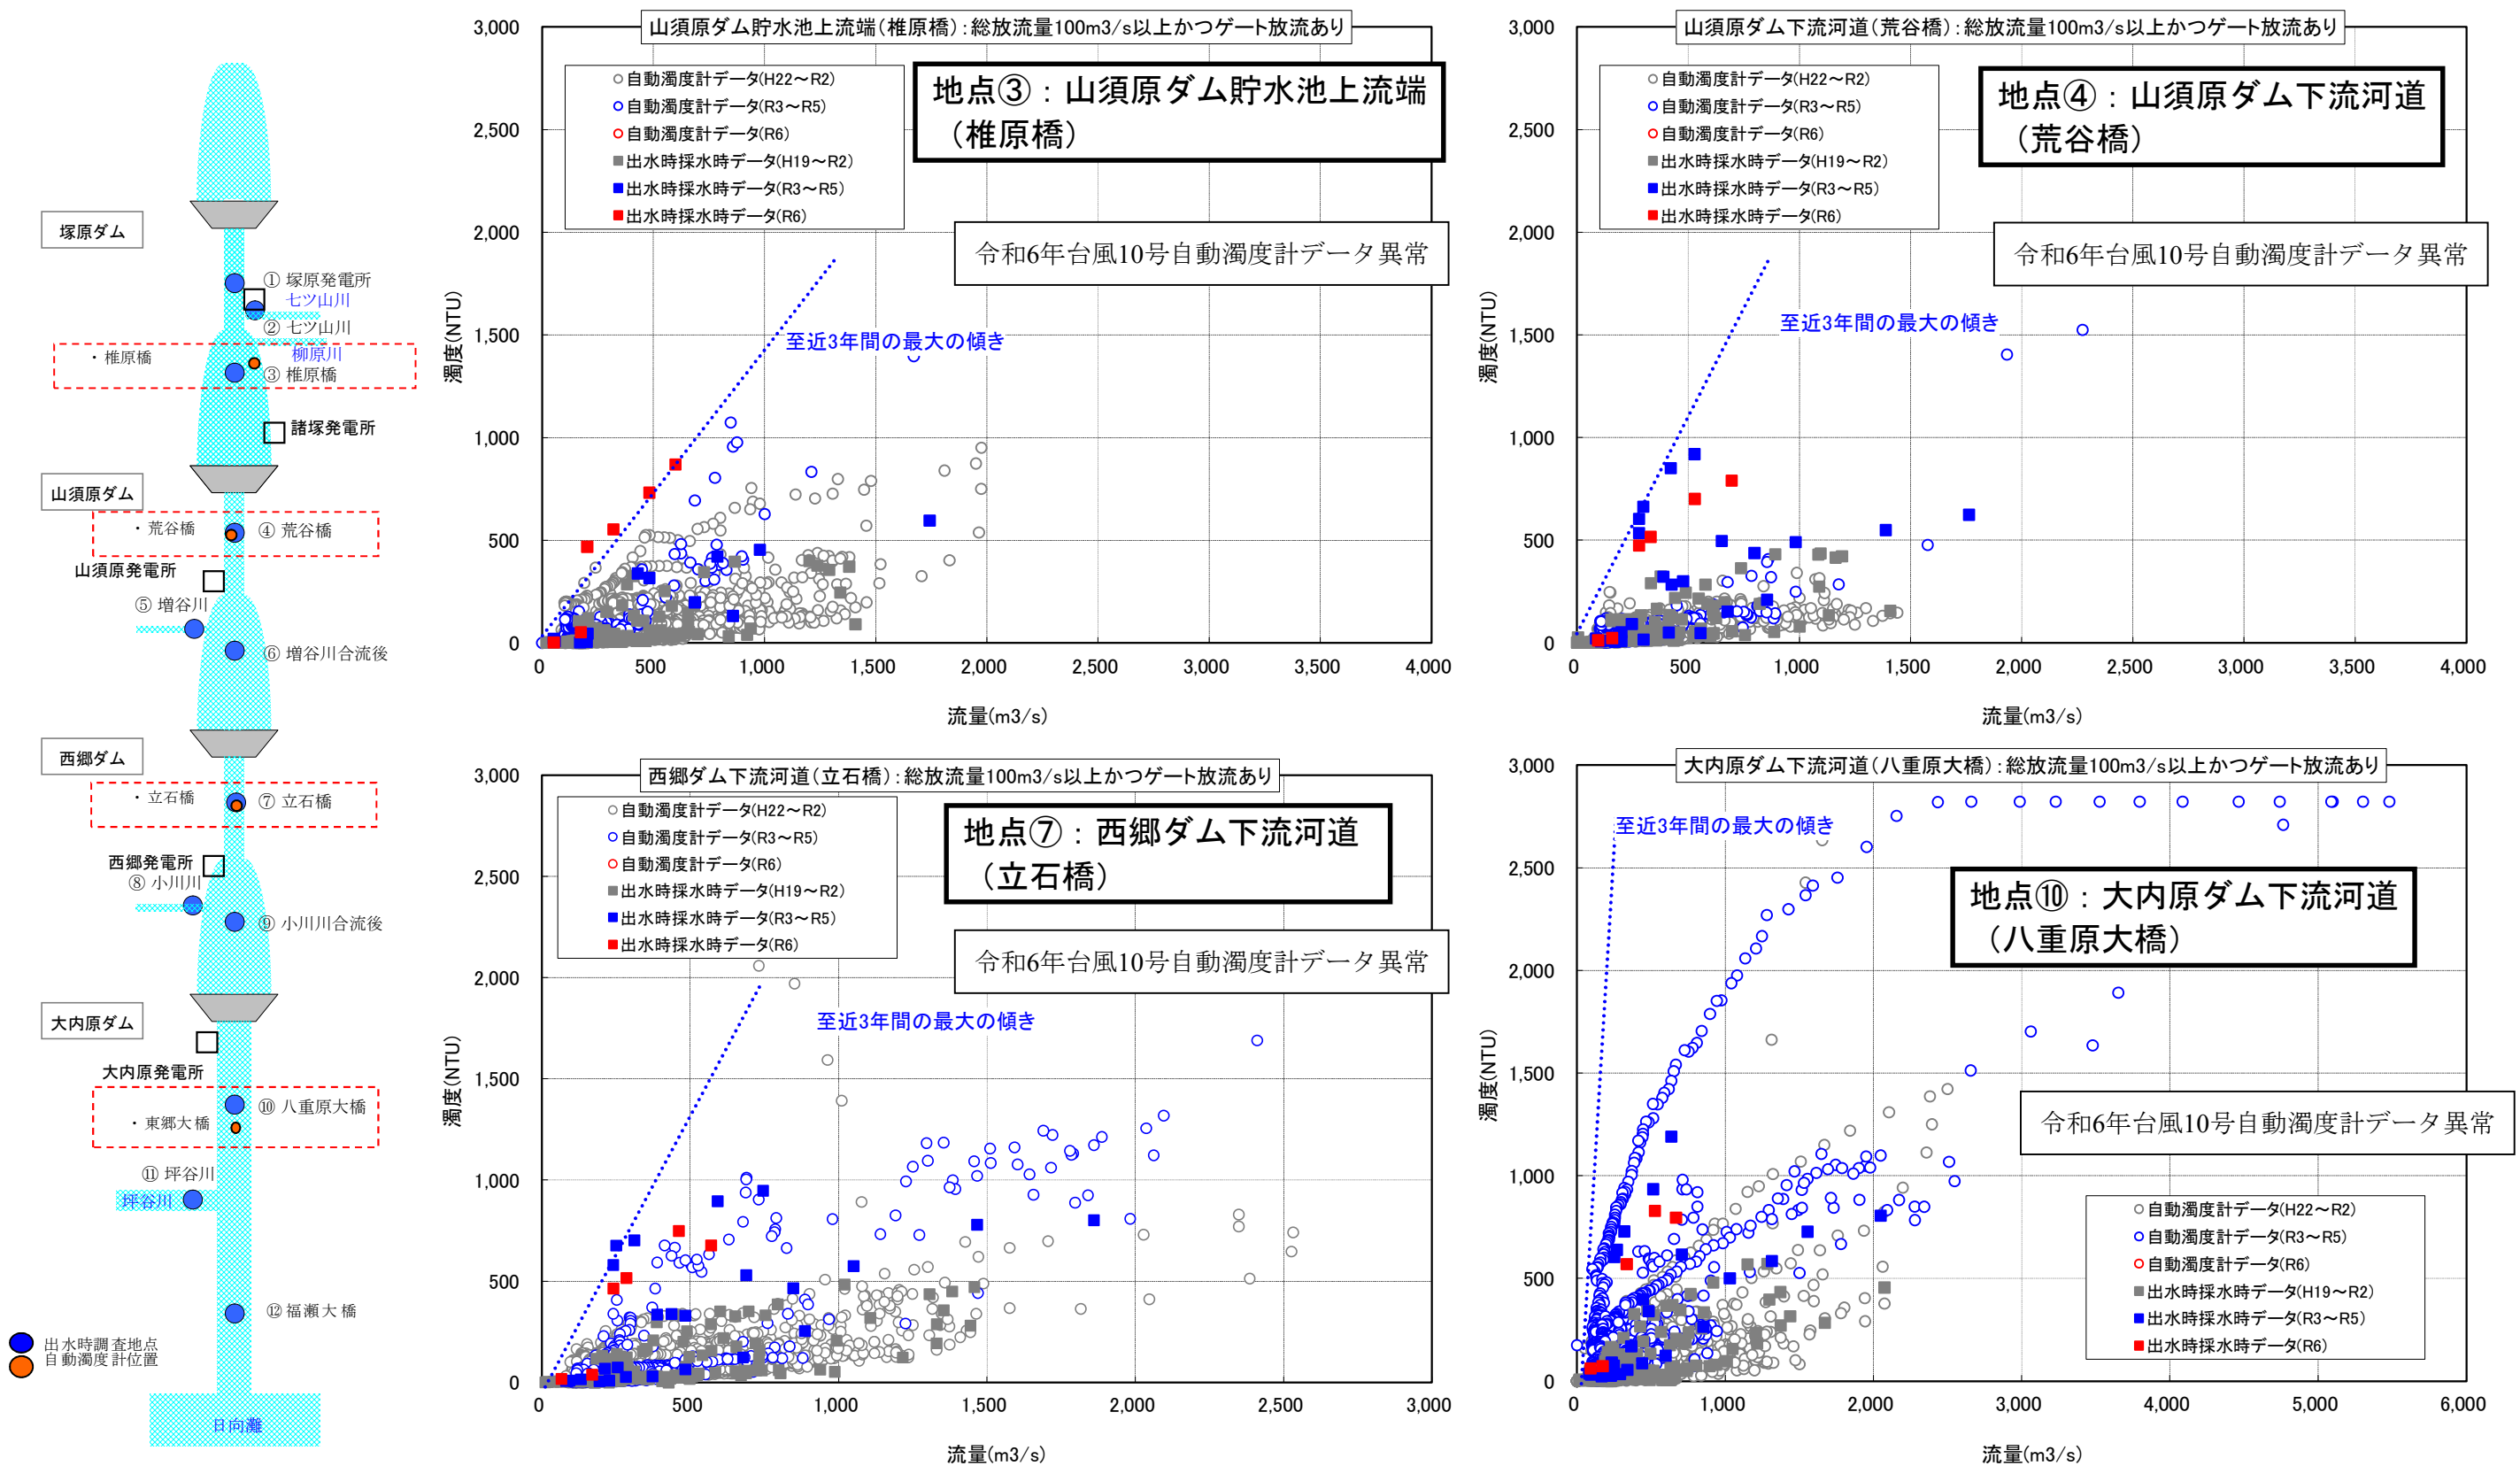


図14-3 流量規模別濁度の状況

①-2 方向性評価（濁水長期化）

参考（今年度は調査を実施していないため、参考としてR6年度の結果を示す）

水質（濁水長期化）の方向性評価は、図14-4に示すとおり、自動濁度計による濁度データを用いて、出水時における濁度ピーク時点から濁度10度（一ツ瀬川水系で用いられている濁度基準）まで下がる期間に着目して評価する。対象洪水は台風10号洪水を対象とした。（立石橋地点は、自動濁度計が損傷したことにより欠測が発生した。）

令和6年度は、濁度ピークから10度以下に低減するまでに、椎原橋で77日、荒谷橋で77日、立石橋で77日、東郷大橋で78日かかっており、濁水長期化の目安の期間（2～3週間：10度以下）を上回っている。令和6年度は、いずれの地点でも継続して濁水長期化の傾向が確認されているが、至近3年間の変動幅の範囲内の濁水長期化日数であった。

（令和3年度は調査未実施）

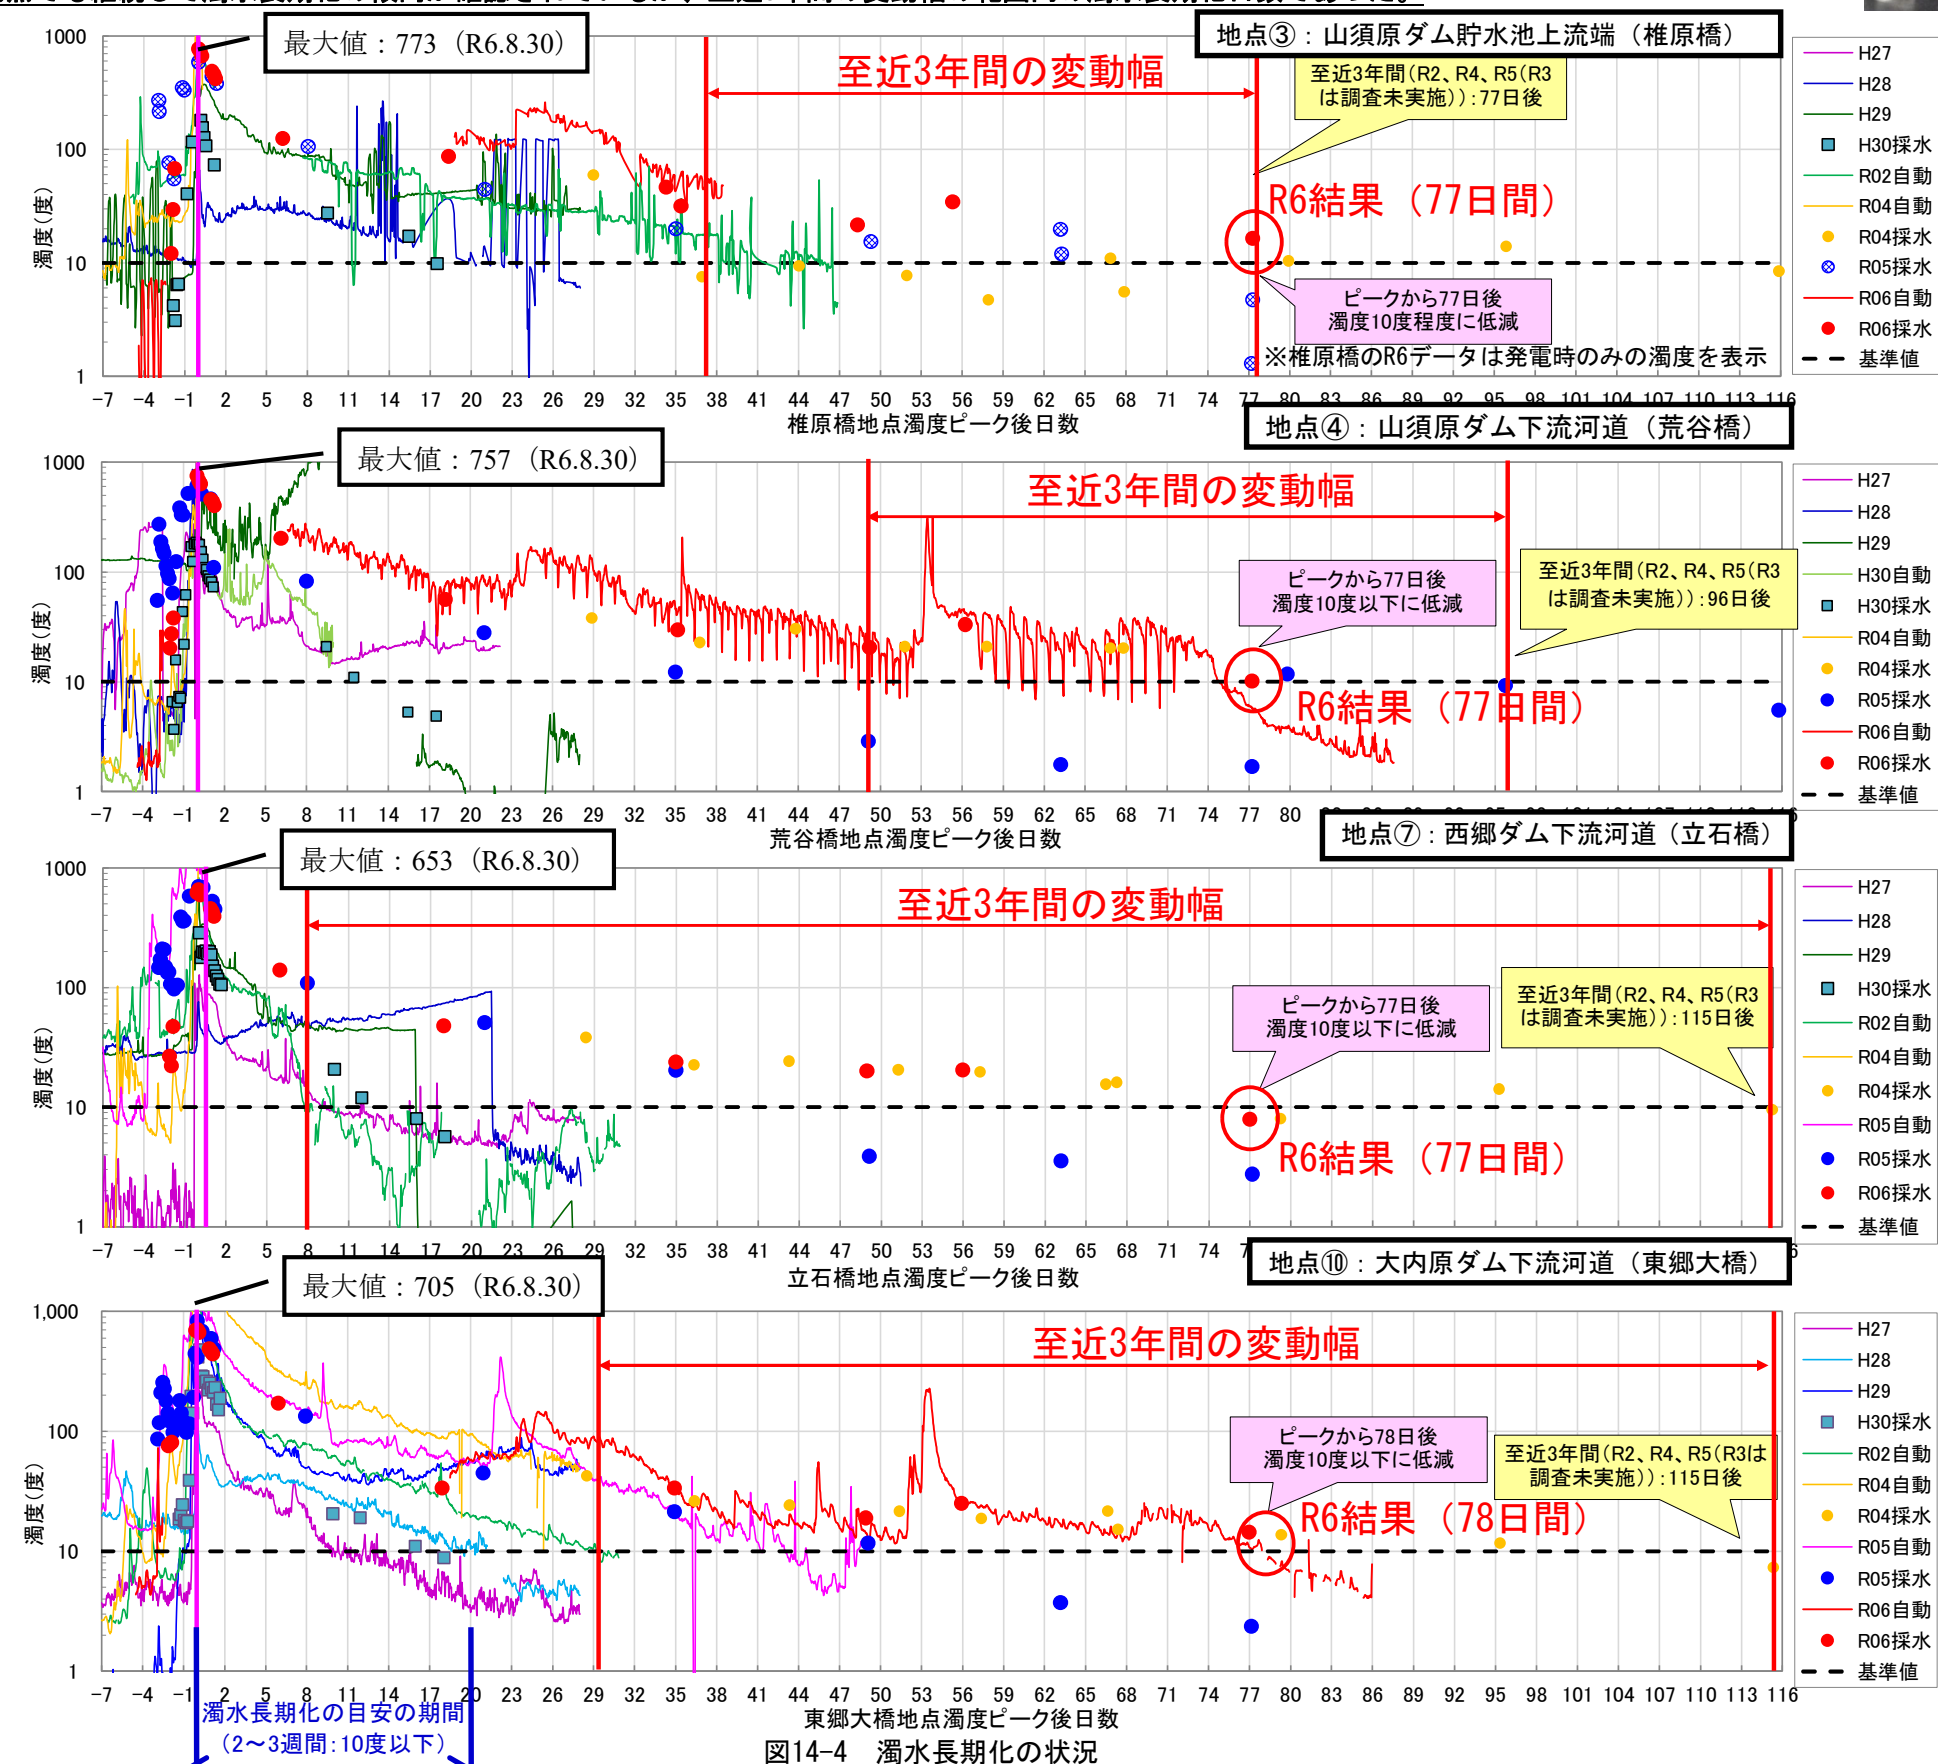
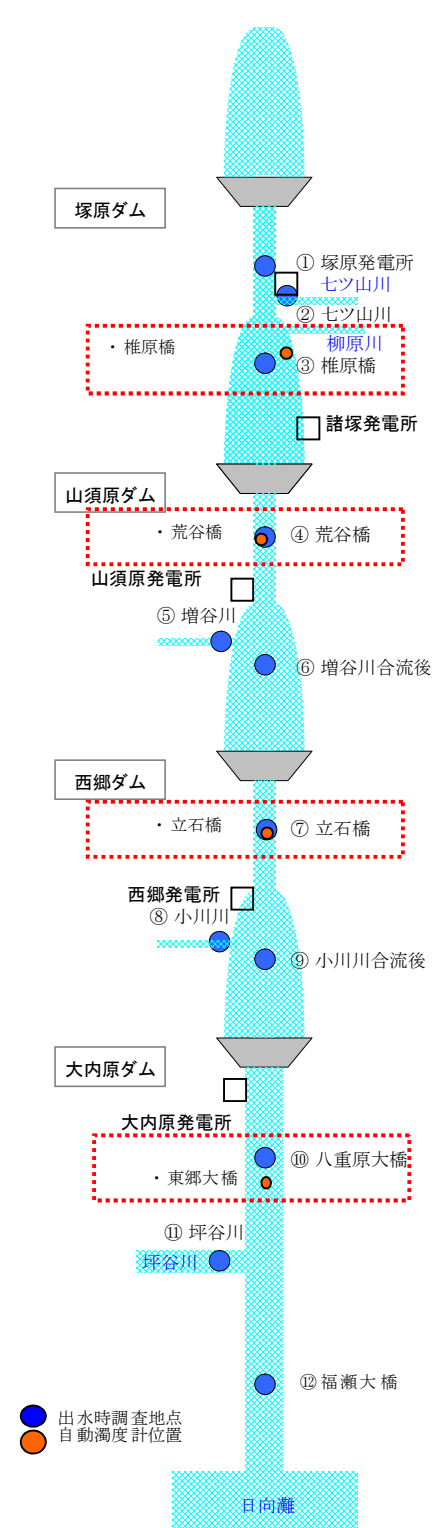
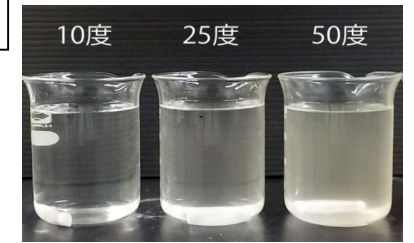


図14-4 濁水長期化の状況

②状態評価（濁水長期化）

参考（今年度は調査を実施していないため、参考としてR6年度の結果を示す）

水質（濁水長期化）の状態評価は、出水後の濁水は一般的に2～3週間程度で平常時の状態に回復するといわれることから、**図14-5に示すとおり、2～3週間（14～21日）を「普通状態」とし、それより短い期間の場合は「良い状態」、長い期間の場合は「悪い状態」と設定して、濁度10度（一ツ瀬川水系で用いられている濁度基準）まで下がる期間に着目して評価する。**対象洪水は台風10号洪水とした。

令和6年度の**結果は、椎原橋、荒谷橋、立石橋、東郷大橋で濁水長期化の目安の期間（2～3週間：10度以下）の範囲を上回っている。**

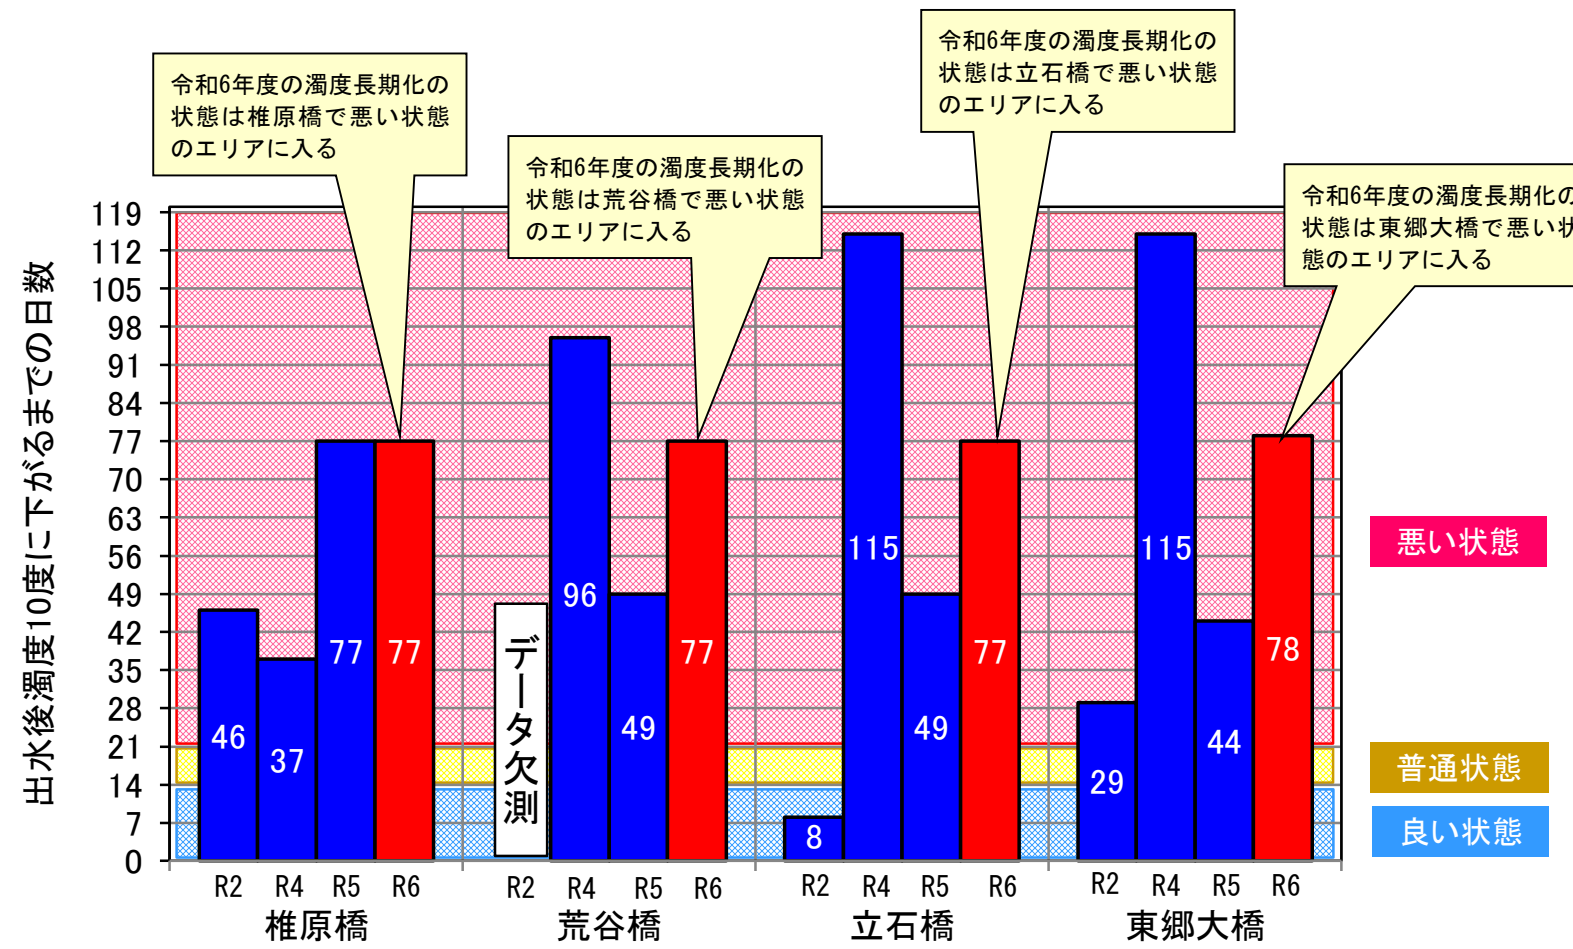
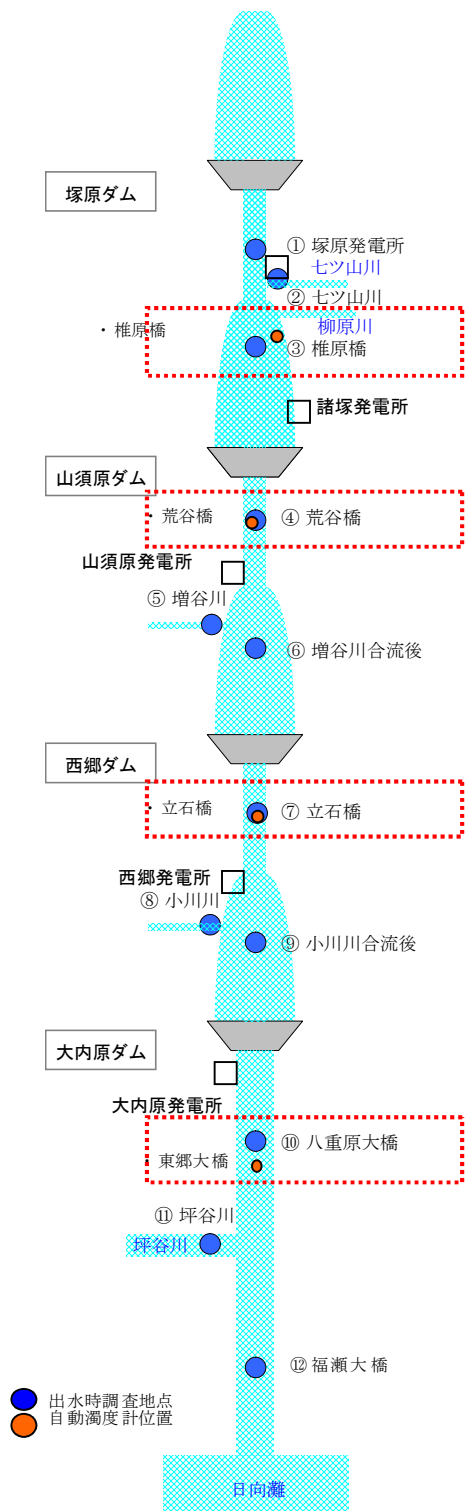


図14-5 濁水長期化の状況


<水質（出水時調査）の評価>

- ① 方向性：出水時の濁水長期化は至近3ヶ年の変動幅の範囲内の濁水長期化日数を示している。しかし、出水時の流量規模別濁度は、椎原橋で至近3ヶ年（令和2、4、5年度（令和3年度は調査未実施））の最大の傾き（流量に対する濁度の比率）を上回っていることから、「悪化傾向」と評価される。【評価結果：C】
- ② 状態：椎原橋、荒谷橋、立石橋、東郷大橋で濁水長期化の目安の期間（2～3週間：10度以下）の範囲を上回っていることから、濁水長期化の状態は「悪い状態」と評価される。【評価結果：c】


【参考】ピーク発生時間の時系列変化について

令和6年度の台風10号の出水（8月28～29日）を含む8/26～11/24に濁度観測を実施している。  
自動計測・手動計測の観測データを用いて、上流～下流における濁度のピーク発生時間の時系列変化を整理した。（尾前、上福良、立石地点の自動濁度計は欠測のためデータなし。）


参考（今年度は調査を実施していないため、参考としてR6年度の結果を示す）

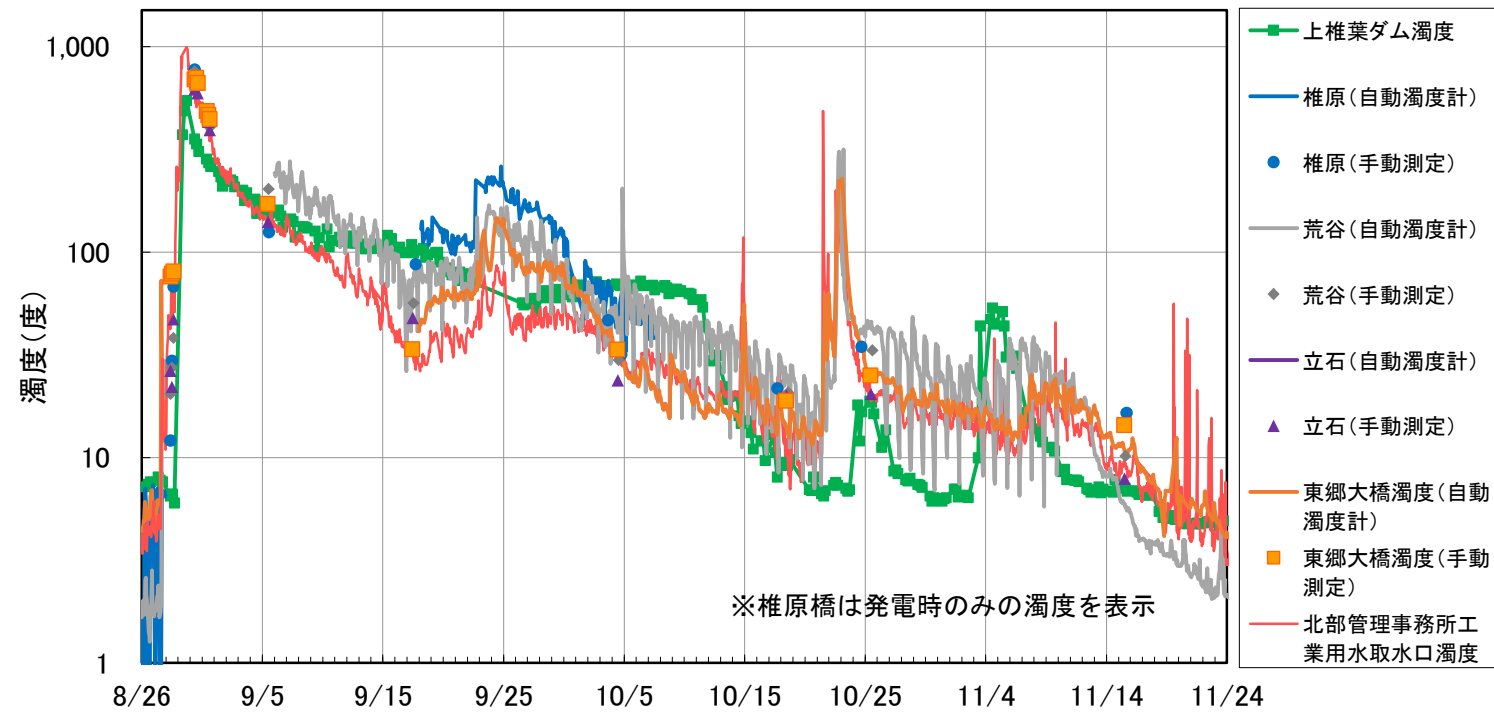

濁度時系列データ

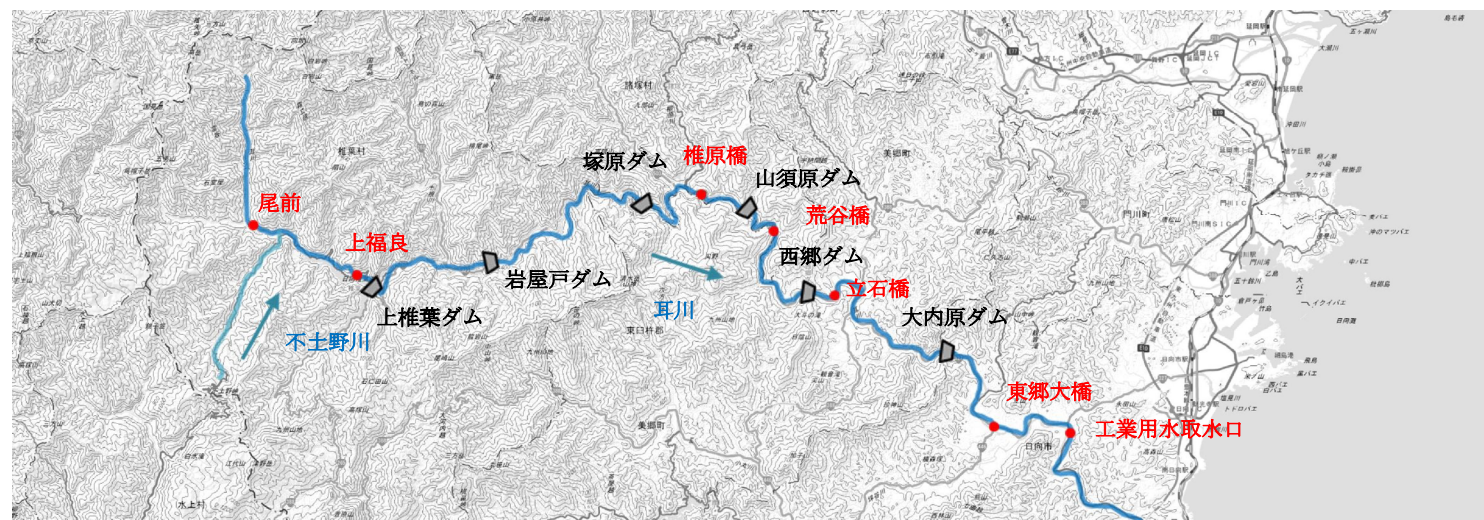

位置図

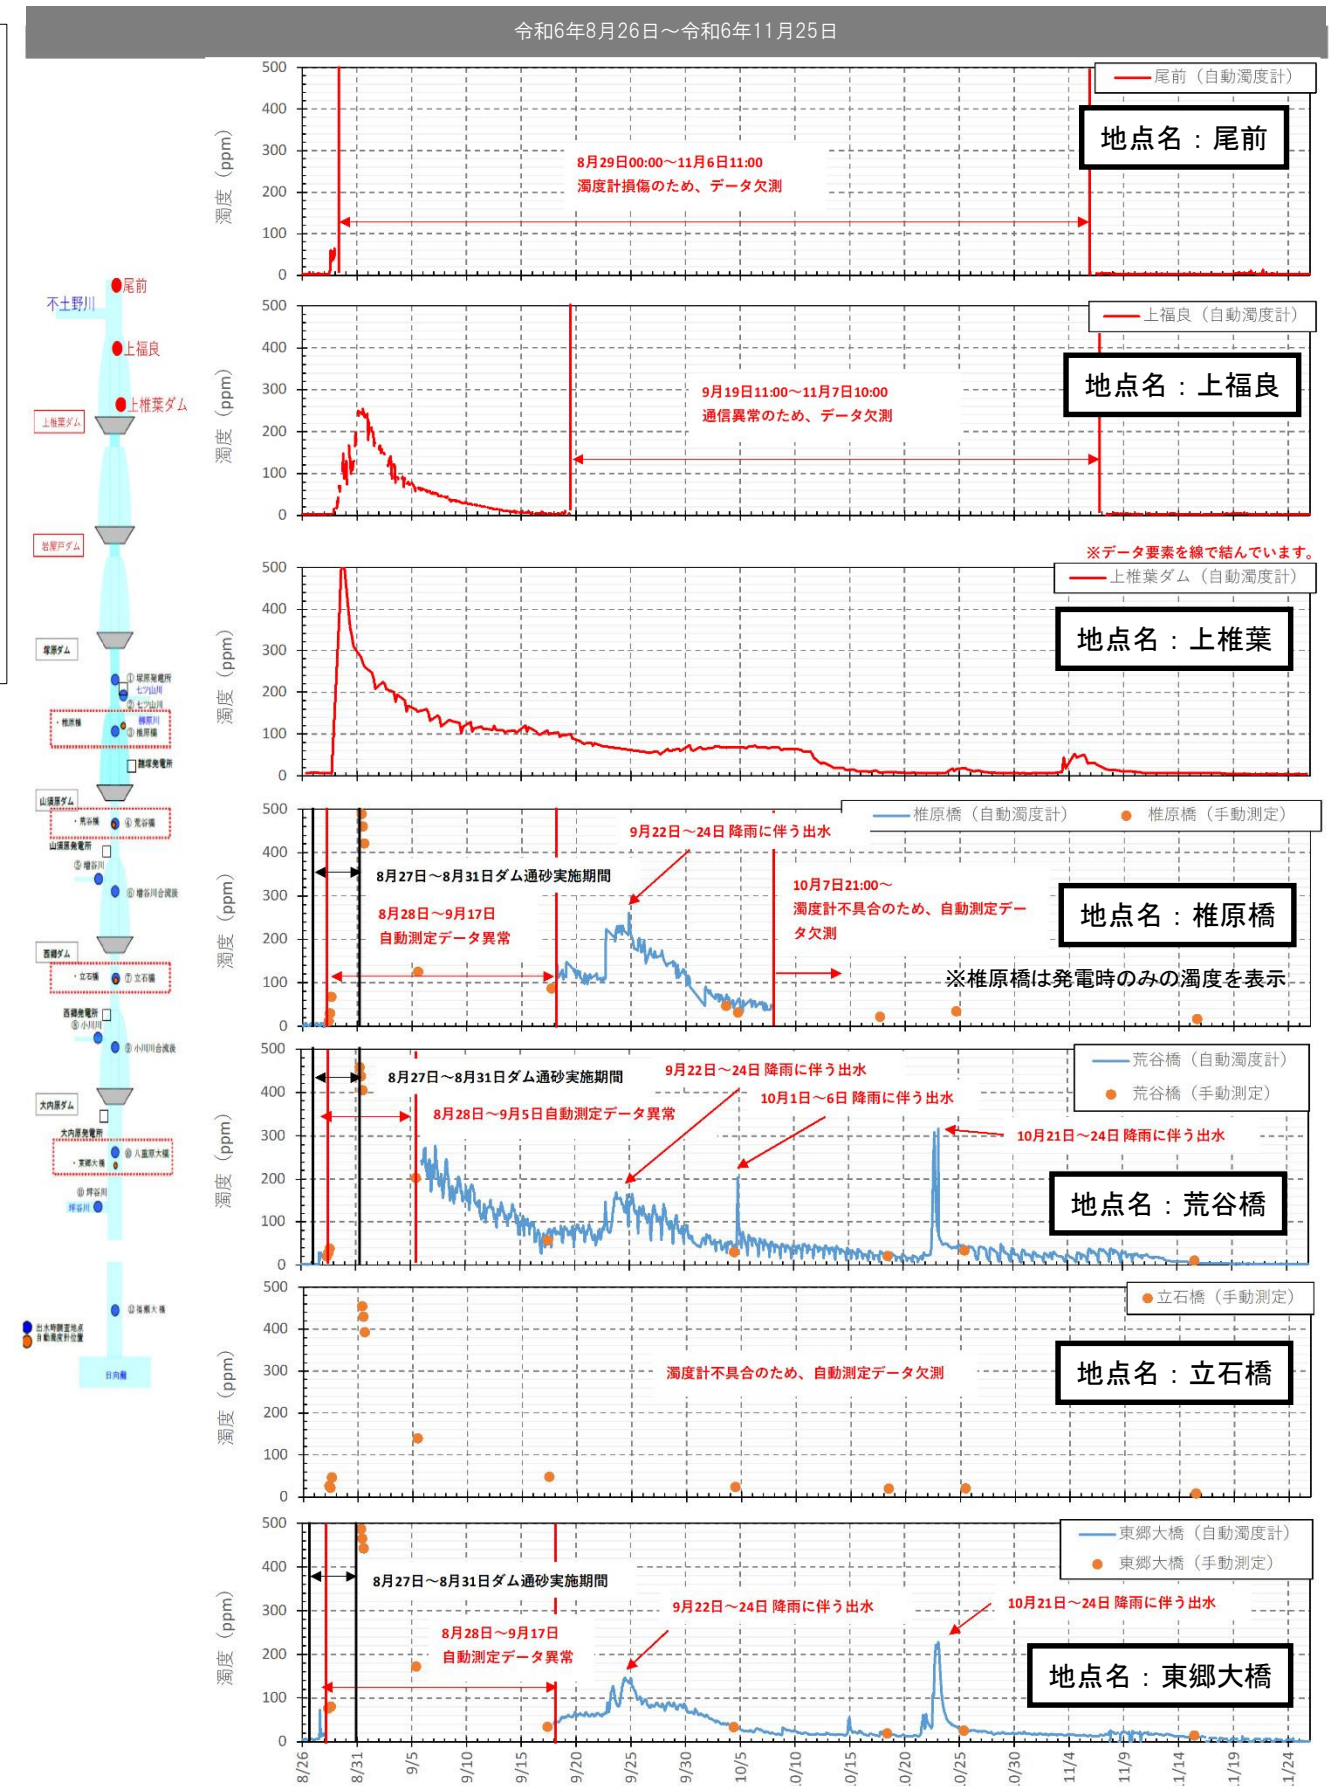

## 4. 魚類 (No.6)

### (1) 調査概要

令和7年度の魚類調査は、山須原ダム貯水池上流～美々津橋（合計12箇所）において、夏季（令和7年8月）及び秋季（令和7年10月）の2回実施された。

なお、令和7年度の秋季調査は、山須原ダムゲート放流の影響により、山須原ダム下流の調査は実施していない。

### (2) 調査結果概要

平成20年度から令和7年度までの調査で確認されている魚類は合計72種となっている。この内、環境省レッドリスト又は宮崎県レッドリスト掲載種は18種となっている。

優占種は、上流からタカハヤ・カワムツ→オイカワ→マハゼと遷移しており、令和7年度も同様の傾向を示している。

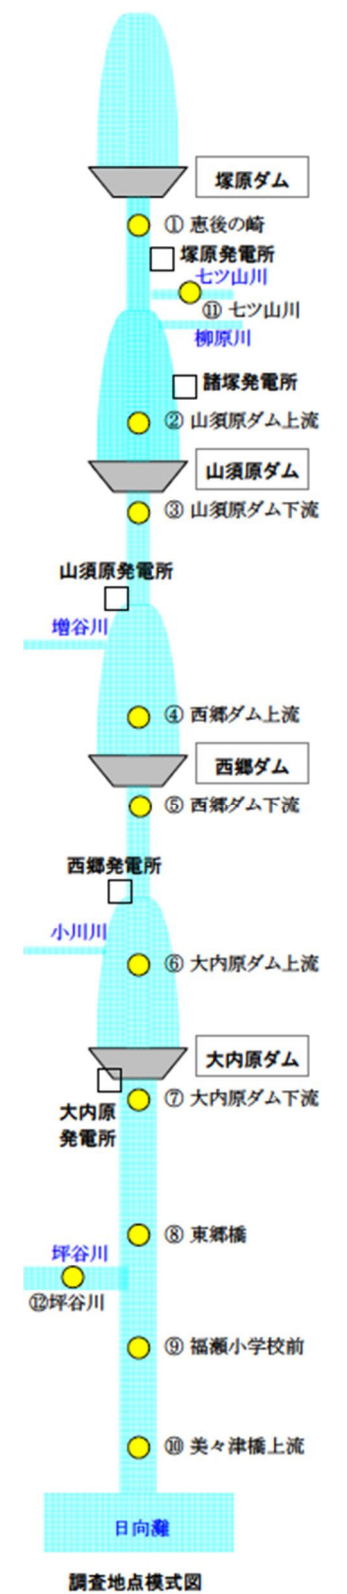
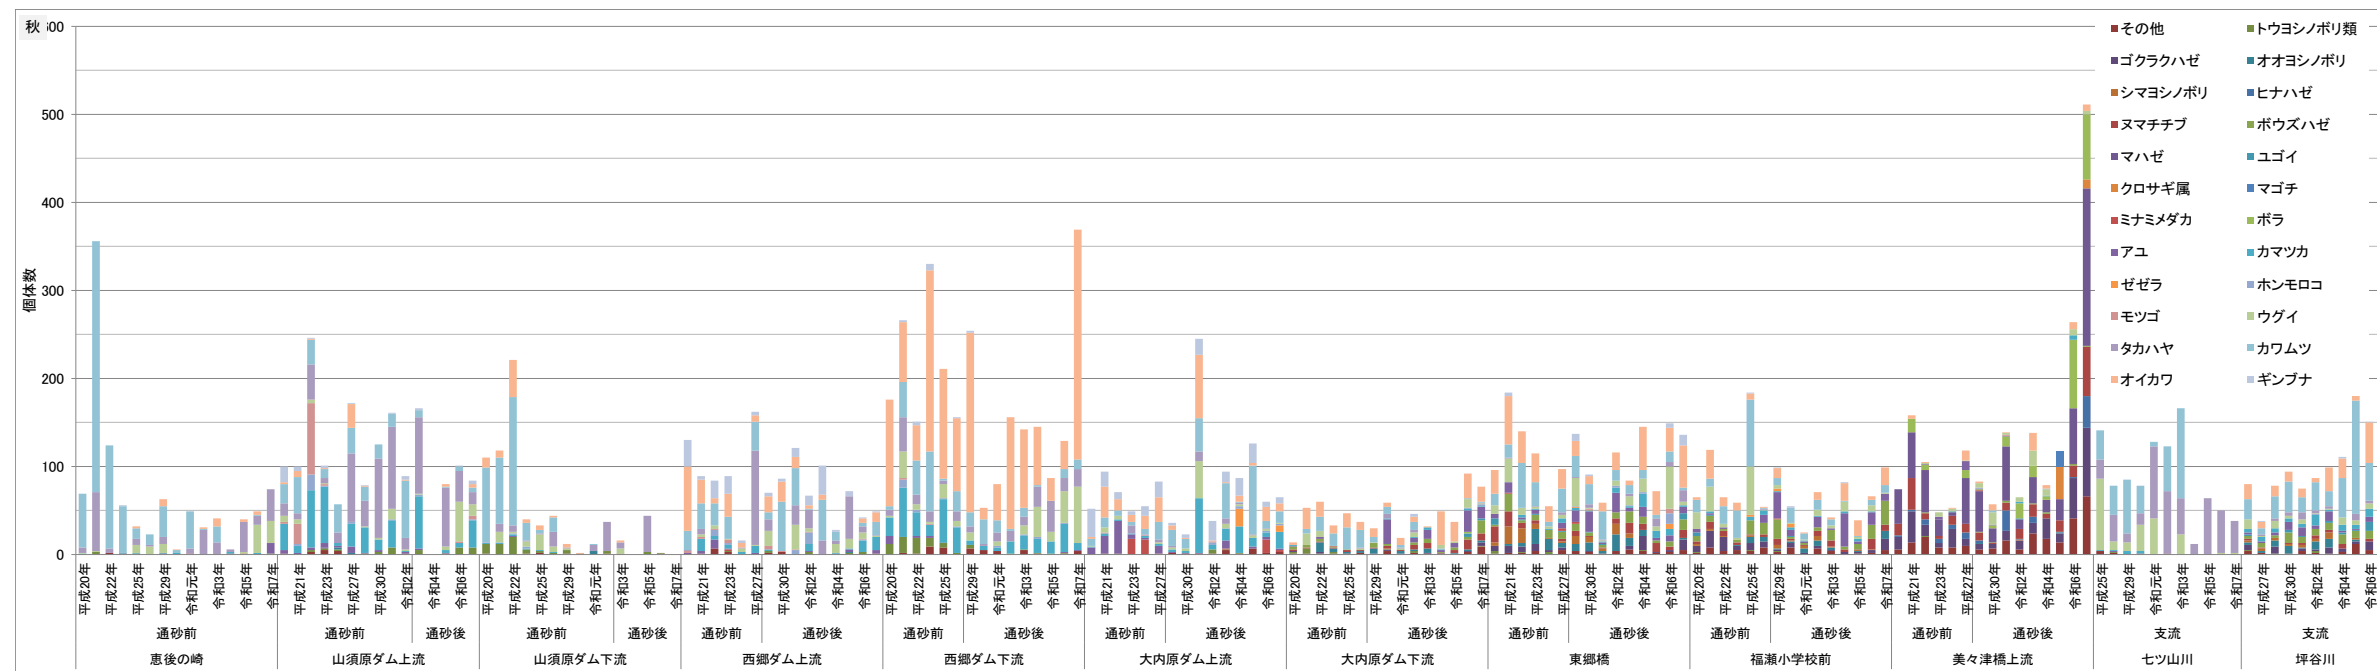
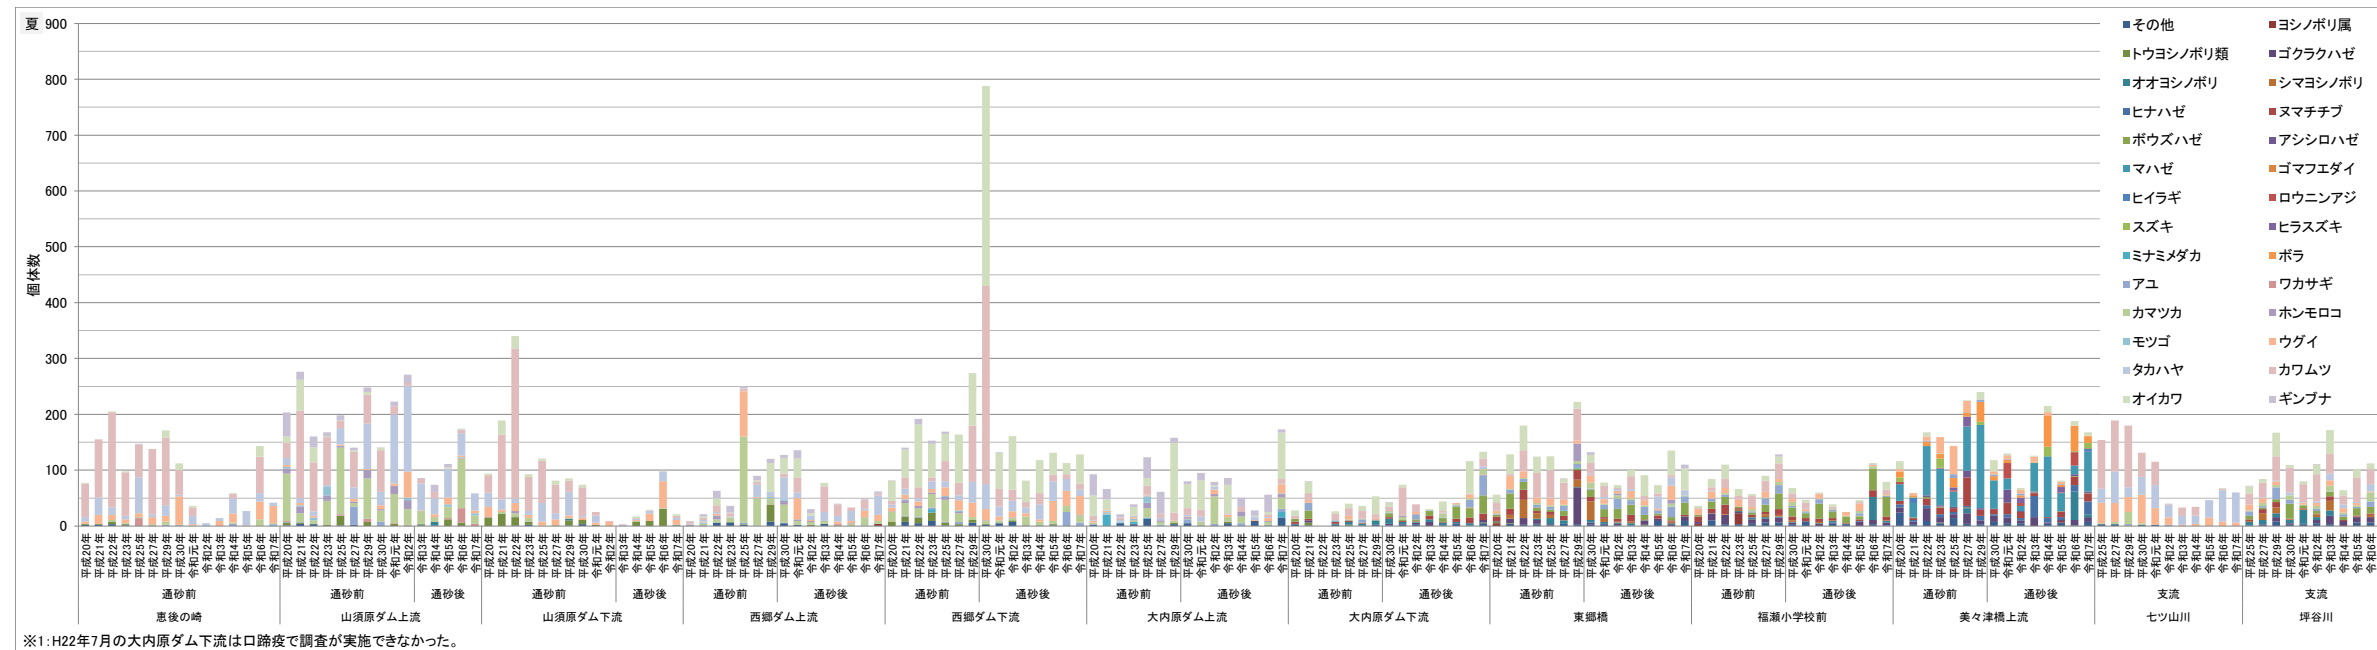


図14-6 魚類調査の結果概要

(3) 魚類の評価

① 方向性評価 (魚類生息状況)


魚類の方向性評価は、**図14-7**に示すとおり、**魚類全体の種数・個体数、アユ(個体数)、カマツカ(個体数)**に着目して評価する。

**魚類全体の種数は、至近3回の調査結果と比較すると、大内原ダム上流(夏季)、山須原ダム上流(秋季)で増加傾向が、山須原ダム上流(夏季)で減少傾向が確認されたが、それ以外は変動幅の範囲内にある。**

**魚類全体の個体数は、至近3回の調査結果と比較すると、西郷ダム上流(夏季)、大内原ダム上流(夏季)で増加傾向が、山須原ダム上流(夏季)で減少傾向が確認されたが、それ以外は変動幅の範囲内にある。**

**アユの個体数は、至近3回の調査結果と比較すると、大内原ダム上流(夏季)、西郷ダム上流(秋季)で増加傾向が確認されたが、それ以外は変動幅の範囲内にある。**


**カマツカの個体数は、至近3回の調査結果と比較すると、大内原ダム上流(夏季)、山須原ダム上流(秋季)、西郷ダム上流(秋季)で増加傾向が確認されたが、それ以外は変動幅の範囲内にある。**

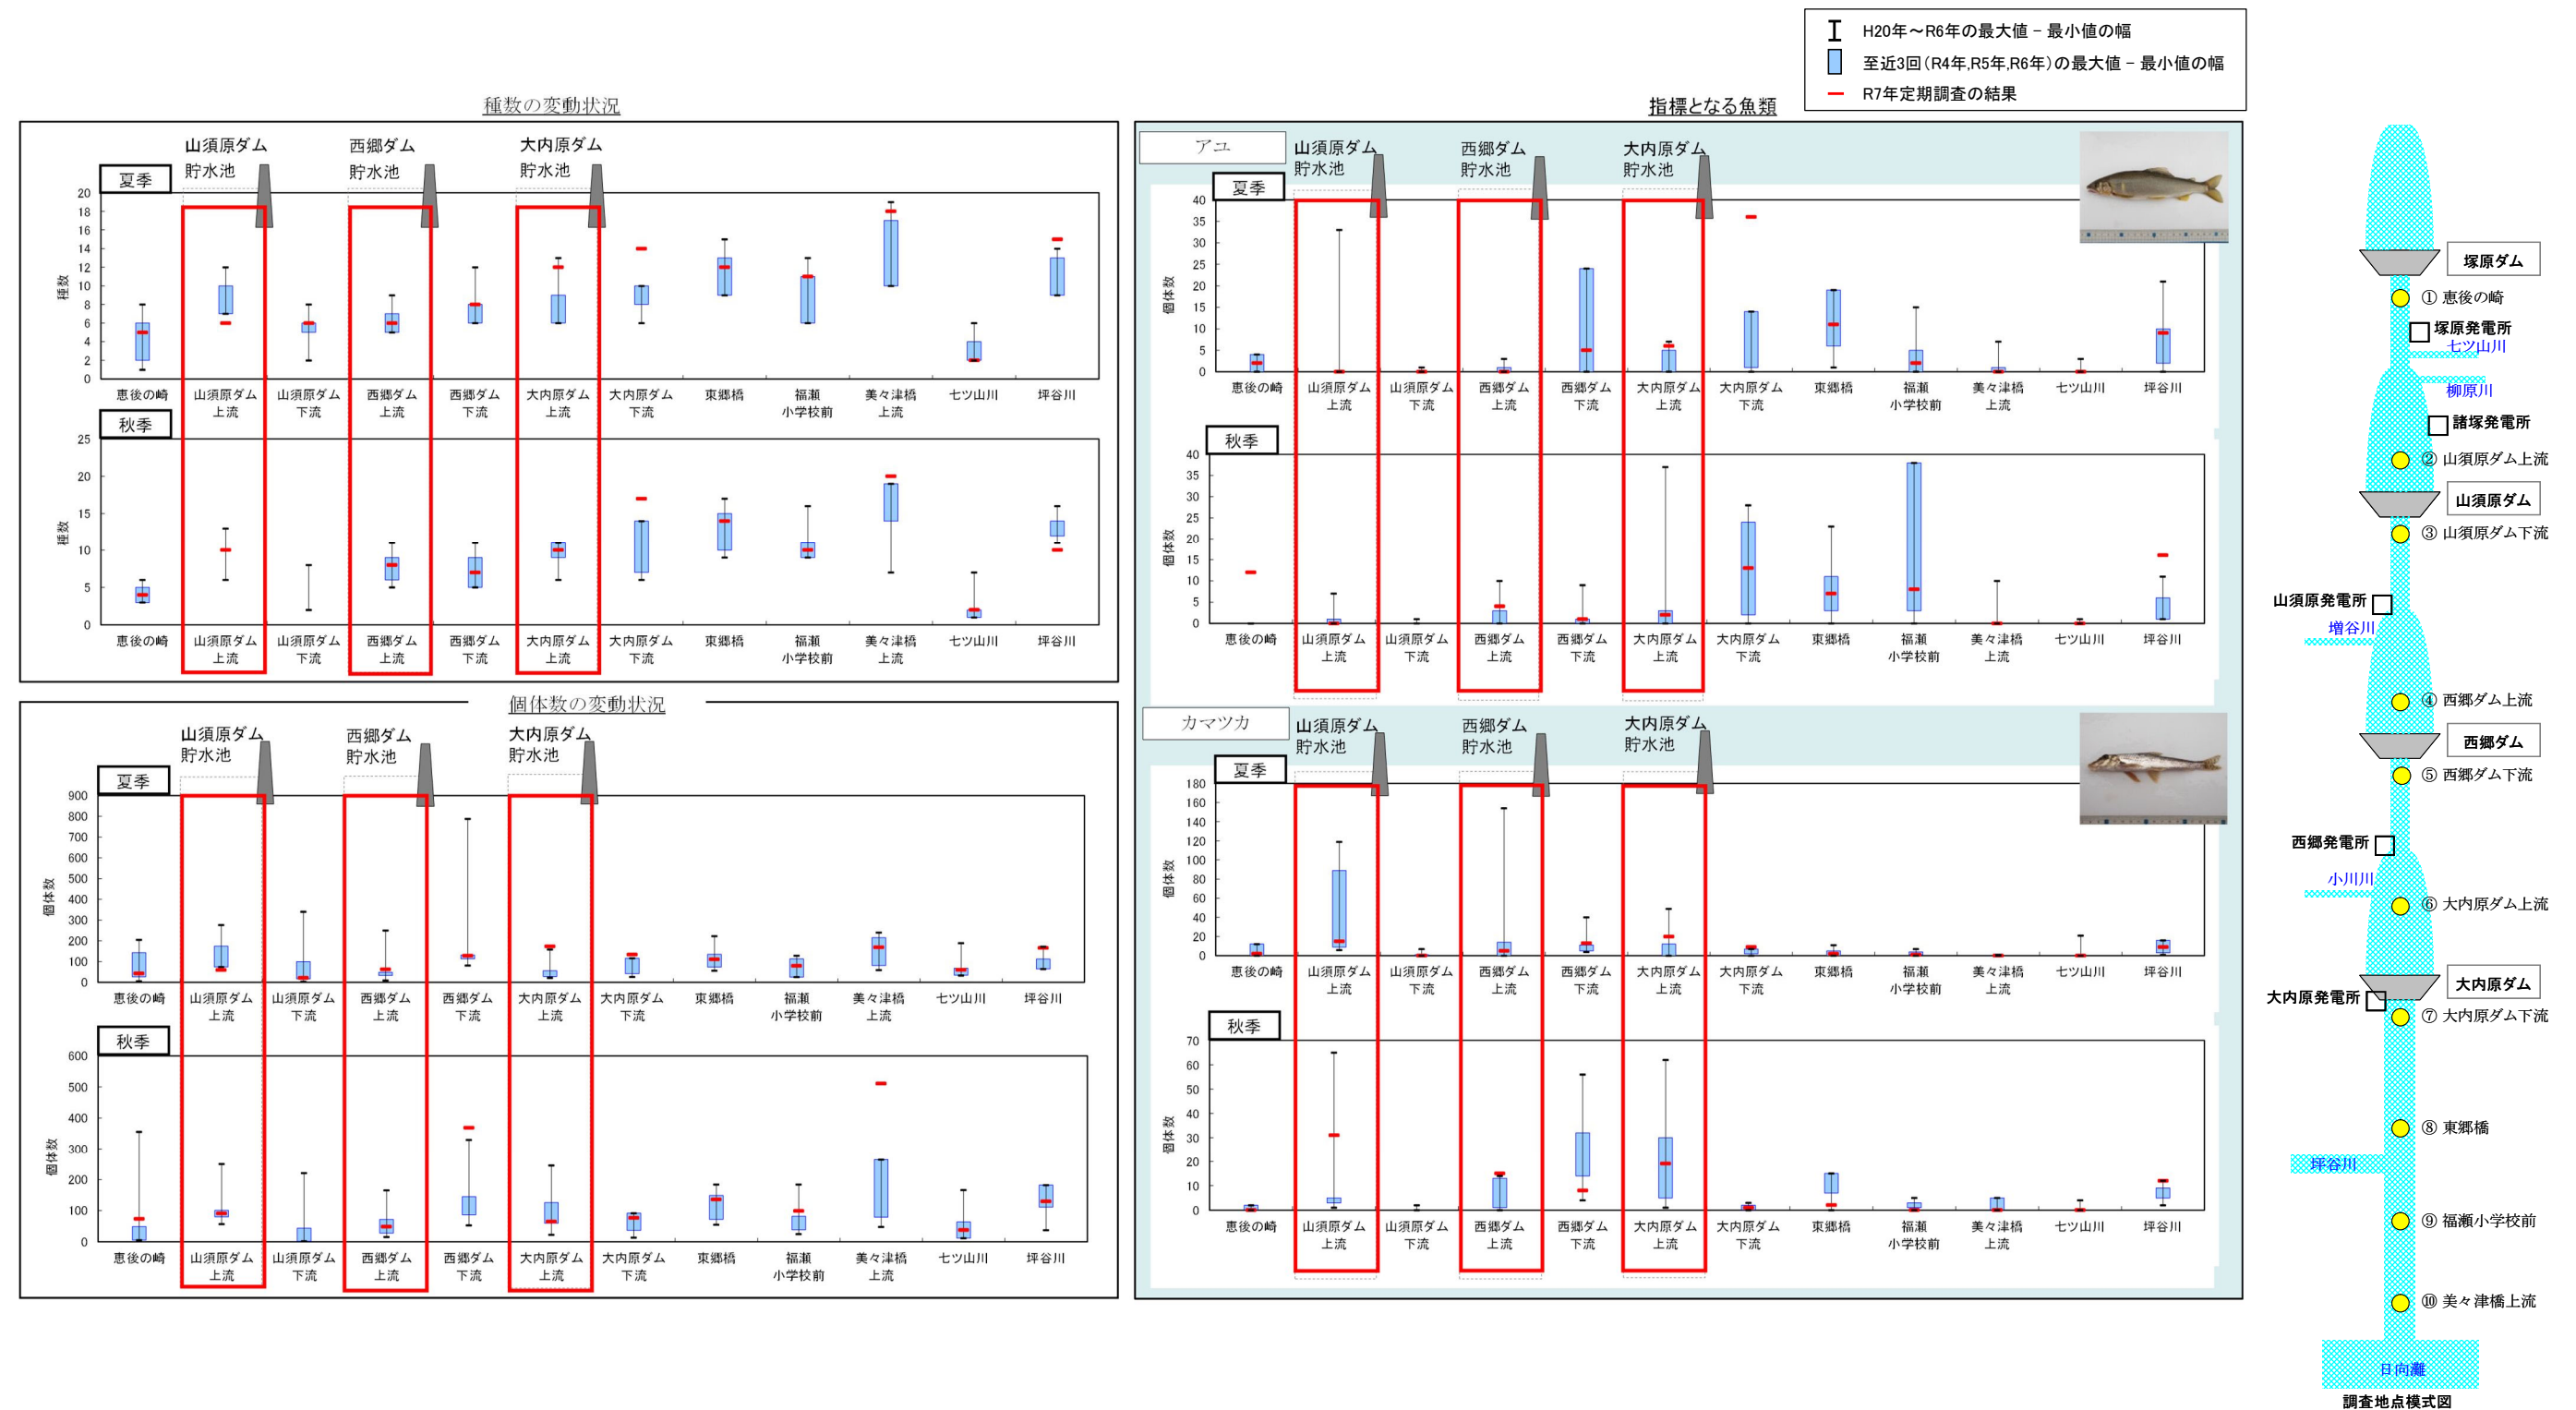

②状態評価（魚類生息状況）

魚類の状態評価は、これまでの調査結果をもとにアユ・カマツカの全個体数(夏季・秋季)に占める割合を基準値（H20～R3平均値の50%増減を普通状態）として評価する。

ダム湖内の調査地点3地点の調査結果から悪い状態が最多であるため、悪い状態と評価される。

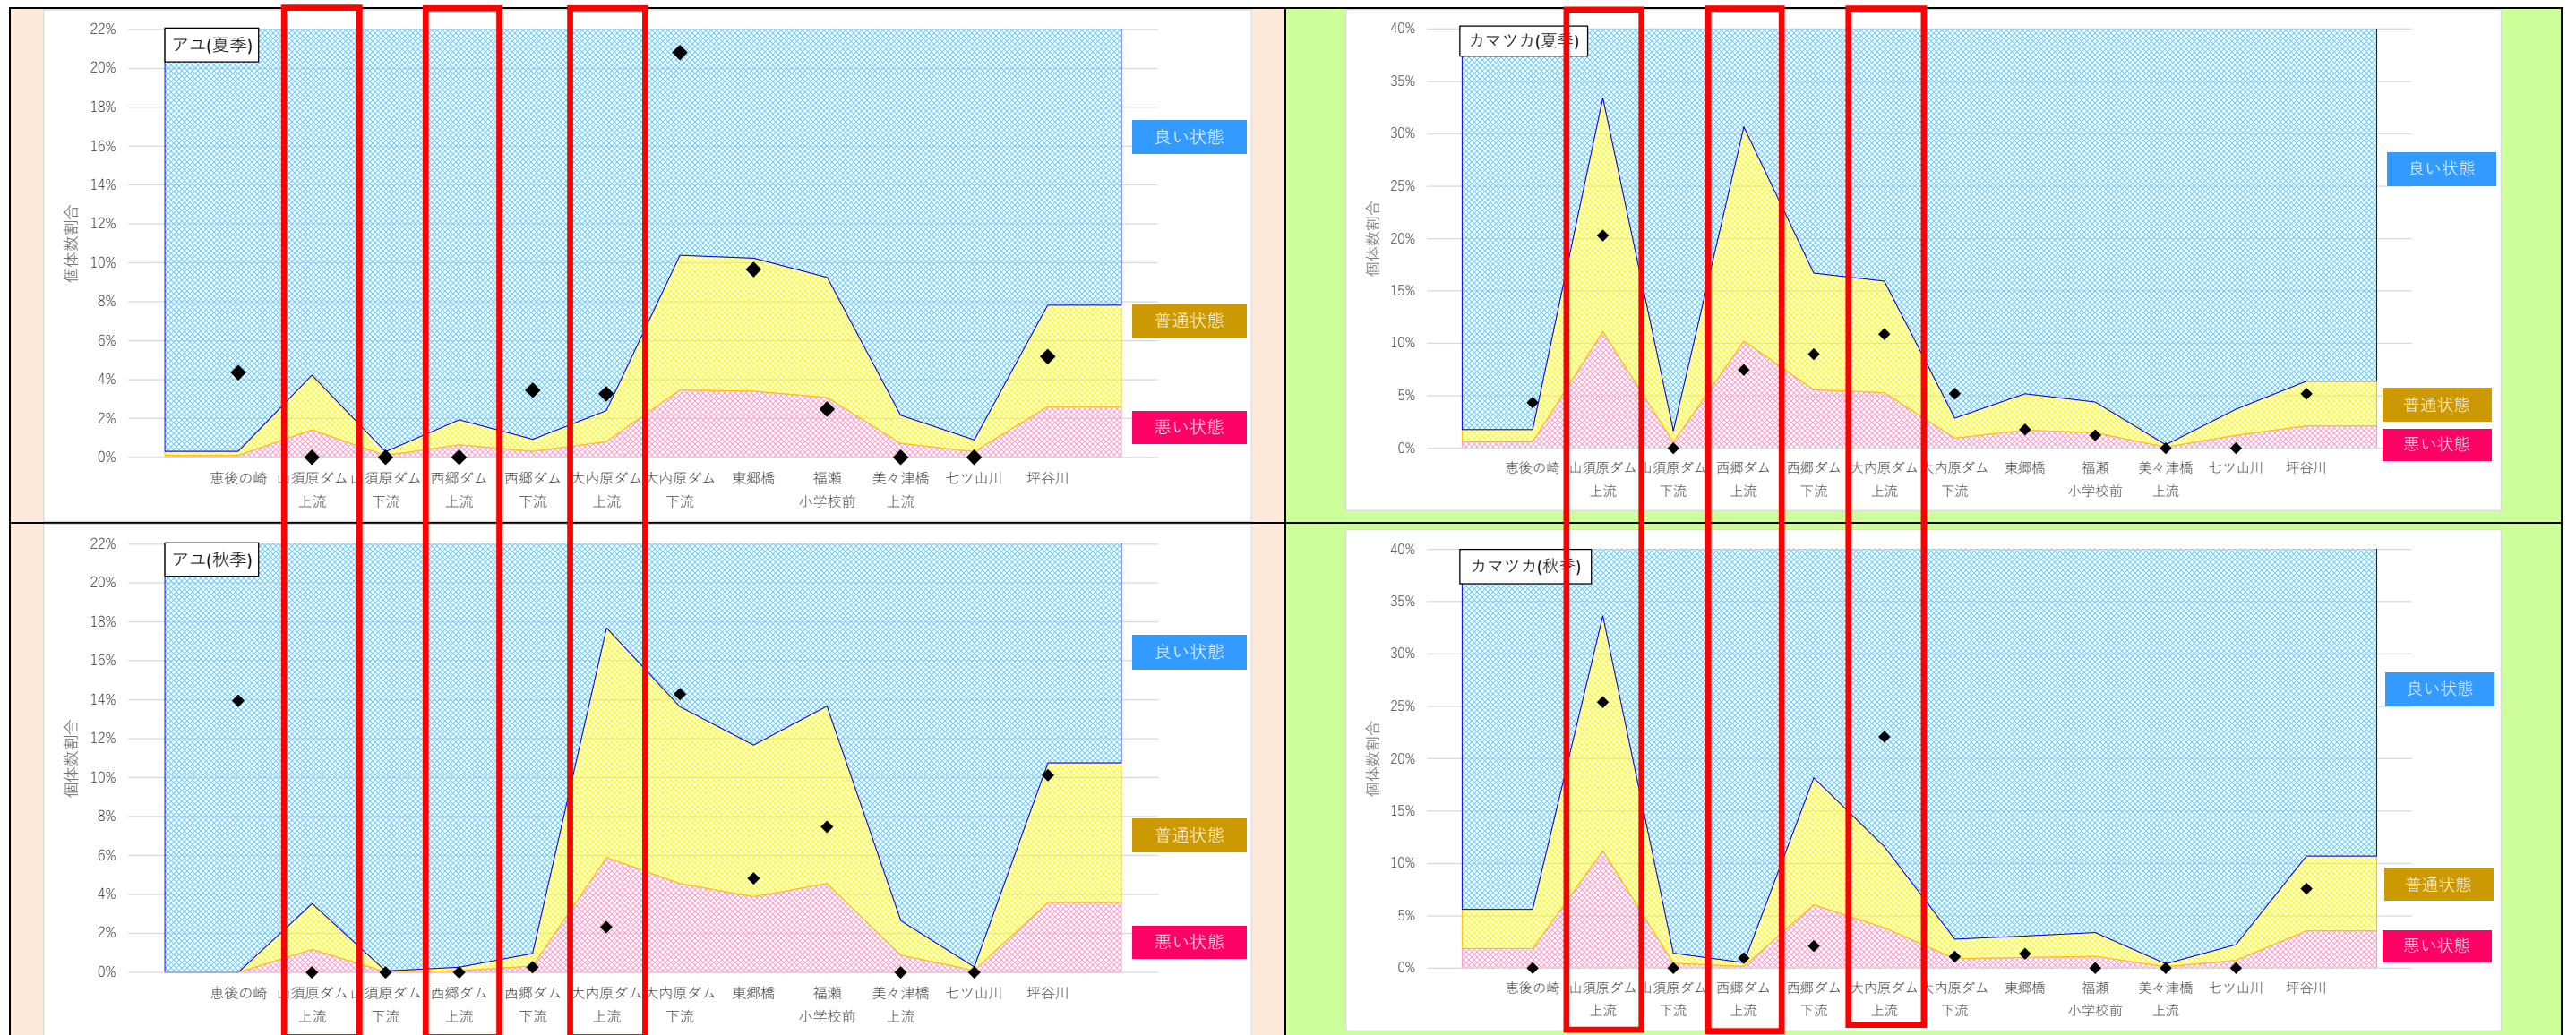

調査地点	恵後の崎	山須原ダム 上流	山須原ダム 下流	西郷ダム 上流	西郷ダム 下流	大内原ダム 上流	大内原ダム 下流	東郷橋	福瀬 小学校前	美々津橋 上流	七ツ山川	坪谷川	計
良い状態	3	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	3
普通状態	0	2	0	0	1	1	1	4	1	0	0	4	3
悪い状態	1	2	4	3	2	1	0	0	3	4	4	0	6

図14-7 魚類生息状況の評価

<魚類の評価>

- ① 方向性：魚類の方向性は、全体の種数・個体数に一部減少傾向がみられるものの、大きな変化がみられないことから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：魚類の状態は、指標種のアユ・カマツカの個体数割合から「悪い状態」と評価される。【評価結果：c】

## 5. ヒアリング (No.30)

### (1) 調査概要

ダム貯水池の生物生息生育環境について、漁協組合（ダム領域：椎葉村漁協、諸塚漁協、西郷漁協）に年1回ヒアリングを実施している。なお、**生物調査の状態評価について別途評価の反映が行われていることから、点数化はせずに、ヒアリング意見の共有を行う。**

### (2) 生物生息生育環境の評価

#### ① 方向性評価

ヒアリングによるダム貯水池の生物生息生育環境の方向性評価は、**表14-3に示すとおり、付着藻類（アユの餌となる付着藻類の生育状況はどうか）及び魚類（魚類の種数が増えているか）について、至近3年間（令和4年度～令和6年度）と比較して評価して頂いた結果を用いて行う。**

**ダム貯水池の生物生息生育環境に関する方向性のヒアリング結果、付着藻類の生育状況について、複数の漁協から「悪化傾向」との回答を得た。魚類の種数について、「改善傾向」と「維持傾向」との回答を得た。**

#### ② 状態評価

ヒアリングによるダム貯水池の生物生息生育環境の状態評価は、**表14-3に示すとおり、付着藻類（アユの餌となる付着藻類の生育状況はどうか）及び魚類（魚類の種数が増えているか）について、基準年（平成11～13年）と比較して評価して頂いた結果を用いて行う。**

**ダム貯水池の生物生息生育環境に関する状態のヒアリング結果、付着藻類の生育状況について、複数の漁協から「悪い状態」との回答を得た。魚類の種数について、全ての漁協から「普通状態」との回答を得た。**

表14-3 生物生息生育環境に関するヒアリング結果（令和8年2月）

総合土砂管理上の 問題・課題	ヒアリング内容		ヒアリング先	方向性			状態			評価結果の具体的理由
				至近3年間(R4年～R6年)と比較して、今年度は改善されているか			平成17年台風14号襲来前(H11～13年)と比較して、今年度はどの状態か			
	項目	評価の視点		改善	維持	悪化	良い	普通	悪い	
・生物生息生育環境の変化	付着藻類	アユの餌となる付着藻類の生育状況はどうか	椎葉村漁協			○			○	
			諸塚漁協		○			○		
			西郷漁協			○			○	
	魚類	魚類の種数が増えているか	椎葉村漁協		○			○		
			諸塚漁協	○				○		
			西郷漁協		○			○		

6. 漁獲量（内水面）（No.6）

令和7年度データは現在とりまとめ中のため、令和6年度の評価を暫定として採用した。

(1) 調査概要

内水面の魚種・漁獲量の現状、変化を把握するために、漁獲量の整理と漁協組合へのヒアリングを年1回実施している。

(2) 漁獲量の評価

令和7年度の漁獲量（内水面）は現在とりまとめ中であるため、令和7年度の評価は、方向性のみ令和6年度の評価を暫定として採用した。なお、組合員1人あたりの漁獲量で評価した。

① 方向性評価（参考：令和6年度評価）

令和6年までの漁獲量を以下に示す。

ダム領域の漁獲量の方向性評価は、**図14-11に示すとおり、椎葉村漁協、諸塚漁協、西郷漁協における漁獲量の集計結果を用いて、至近3年間と比較して評価する。**

**令和6年の内水面の組合員1人あたりの漁獲量は、至近3年間（令和3年～令和5年度）の変動幅を下回っている。** 組合員一人当たりの漁獲量は、宮崎県全体と比較すると、宮崎県全体と比較して耳川流域（大内原ダム上流域）では変動が小さい。

なお、参考までに宮崎県全体と比較した耳川流域（大内原ダム上流域）の漁獲量と組合員数の推移を図14-11に示す。全体的に宮崎県全体とほぼ同じような傾向（減少）となっている。

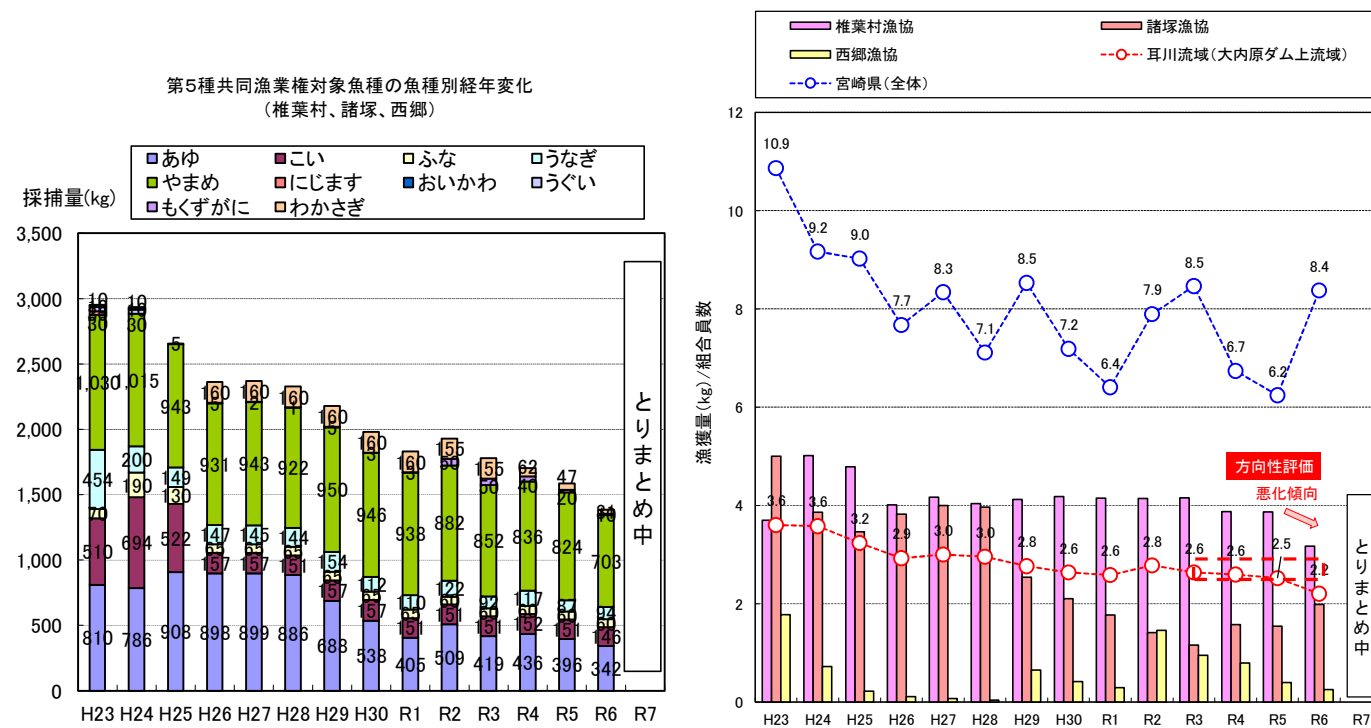


図14-11 漁獲量（内水面）

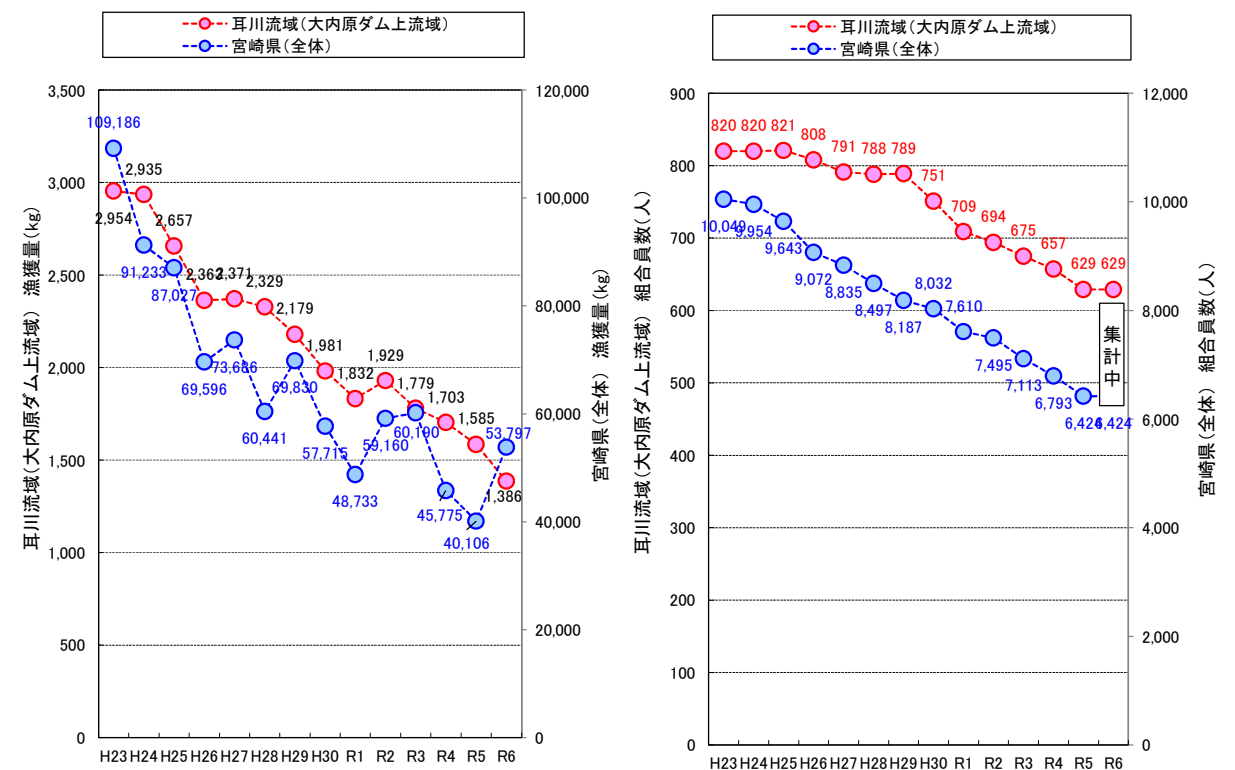


図14-11 宮崎県全体と比較した耳川流域（大内原ダム上流域）の漁獲量と組合員数等の推移

② 状態評価（ヒアリング結果）

漁獲量の状態評価は、表14-5に示すとおり、漁協ヒアリングにおいて、基準年（平成11～13年）と比較して評価して頂いた結果を用いて行う。

**漁獲量の状態は、一部の漁協から「良い状態」との回答を得て、複数の漁協から「悪い状態」の回答を得た。**

なお、稚魚放流量については、全ての漁協から「普通状態」の回答を得た。

表14-5 漁協ヒアリング結果（令和8年2月）

総合土砂管理上の問題・課題	ヒアリング内容	ヒアリング先	方向性			状態			評価結果の具体的な理由
			至近3年間（R4年～R6年）と比較して、今年度は改善されているか			平成17年台風14号襲来前（H11～13年）と比較して、今年度はどのような状態か			
			改善	維持	悪化	良い	普通	悪い	
・生物生息生育環境の変化	漁獲量（内水面）	漁獲量は増加しているか	○		○				前年度のアユの漁獲量は無く、R7年度約600匹程度であった。
		椎葉村漁協			○				
		諸塚漁協	○			○			
	稚魚放流量は増加しているか	椎葉村漁協		○			○		
		諸塚漁協		○			○		
		西郷漁協		○			○		

< 漁獲量の評価（参考：令和6年度評価） >


① 方向性：漁獲量の方向性は、至近3年間（令和3年～令和5年度）と比較すると「悪化傾向」と評価される。【評価結果：C】（参考：令和6年度評価）

② 状態：漁獲量の状態は、漁協ヒアリングの結果、一部の漁協から「良い状態」との回答を得て、複数の漁協から「悪い状態」の回答を得たことから、総合的に「悪い状態」と評価される。【評価結果：c】

### 個別課題評価シート（ダム領域）

問題・課題	
(14)生物生息生育環境の変化	

モニタリング項目	方向性				状態					
	ランク	点数	重み付け	点数	ランク	点数	重み付け	点数		
1			今年度調査未実施のため、今回WGでの評価対象外							
6	B	2	×	1	2	c	1	×	1	
7			ダム貯水池内の底生動物は、第1回中間とりまとめにおけるモニタリング見直しにより、令和3年度から調査取りやめとなったことから評価対象外							
8			ダム貯水池内の付着藻類は、第1回中間とりまとめにおけるモニタリング見直しにより、令和3年度から調査取りやめとなったことから評価対象外							
30			ヒアリングは評価対象外(点数化しない)							
6	C	1	×	1	1	c	1	×	1	
小 計		-	-	×	2	3	-	-	×	2
重心(加重平均)		3/2= 1.5点			2/2= 1.0点					

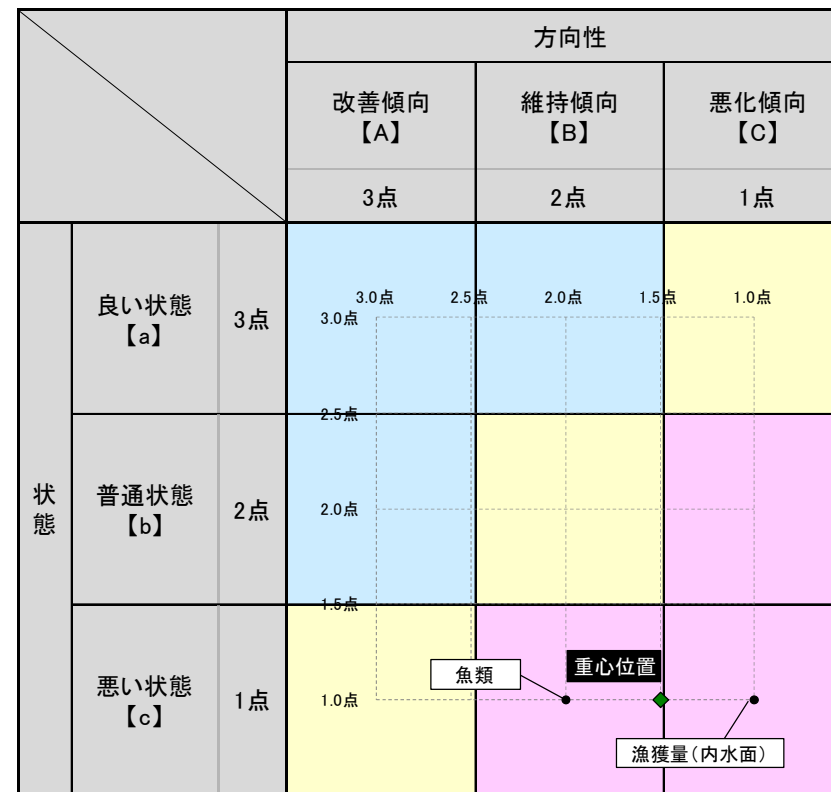

凡 例

□ : 良いレベル【O】、 □ : 普通レベル【△】、 □ : 悪いレベル【×】

注1)「方向性」は、至近3年間のデータと比較して評価した結果である。  
 注2)「状態」は、基準値又は基準年データ(H11~13)等を参考に評価した結果である。  
 注3)主項目(赤字)は、点数を2倍して重み付け(加重平均)した。  
 注4)重心位置は、これらの評価結果の総合的な位置付けを示したものである。  
 注5)WG時点のデータ状況により方向性または状態の評価ができない項目は対象外とした。

生物生息生育環境の変化に関する総合評価：悪いレベル【×】	
方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>魚類の方向性は、全体の種数・個体数に大きな変化がみられないことから「維持傾向」と評価される。</li> <li>漁獲量の方向性は、至近3年間(令和3年~令和5年度)と比較すると「悪化傾向」と評価される。(参考:令和6年度評価)</li> <li>以上より、「生物生息生育環境の変化」の方向性は、悪化傾向【C】と評価される。</li> </ul>
状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>魚類の状態は、指標種のアユ・カマツカの個体数割合から「悪い状態」と評価される。</li> <li>漁獲量の状態は、一部の漁協から「良い状態」との回答得て、複数の漁協から「悪い状態」の回答を得たことから、総合的に「悪い状態」と評価される。</li> <li>以上より、「生物生息生育環境の変化」の状態は、悪い状態【c】と評価される。</li> </ul>

## 【課題No.15】 生物生息空間の連続性

各問題・課題に対する指標概説書			
問題・課題	(15) 生物生息空間の連続性		
指標名	河床材料調査、動植物調査(魚類、底生動物)		
モニタリング項目	2. 河床材料	6. 魚類	7. 底生動物
実施主体	九州電力(株)		
実施時期	1回/年 (出水期後)	定期：2回/年 アユ産卵床：1回/年	モニタリングの見直しにより、令和3年度からとりやめ(評価しない)
場所(範囲)	山須原ダム貯水池上流～河口(美々津橋)		
<p>【評価の概要】</p> <p>■河床材料は、山須原ダム上下流、西郷ダム上下流、大内原ダム上下流における容積サンプルによる粒度分布を把握し、経年変化に着目して評価する。</p> <p>■魚類は、山須原ダム上下流、西郷ダム上下流、大内原ダム上下流における魚類相・アユ・カマツカ等の状況を把握し、経年変化に着目して評価する。</p>			



# 1. 河床材料 (No.2)

## (1) 調査概要

河床材料の現況や経年変化を把握するために、山須原ダム貯水池上流から美々津橋間で、合計21地点で河床材料調査を実施している。(右図参照)  
 調査方法は広範囲の河床材料の粒径分布を把握する「線格子法」と細かい土砂の動きを把握する「容積サンプリング法」による手法としている。  
 調査時期は定期(2月)及び出水後(出水期)に実施し、出水後は河床材料の化学分析も行っている。

### ■線格子法

広範囲の河床材料の粒径分布を調査する方法。河床上に巻尺等で直線を張り、一定間隔(河床材料の最大粒径以上)で下にある材料を採取する。

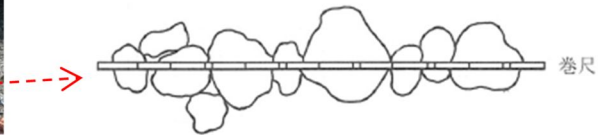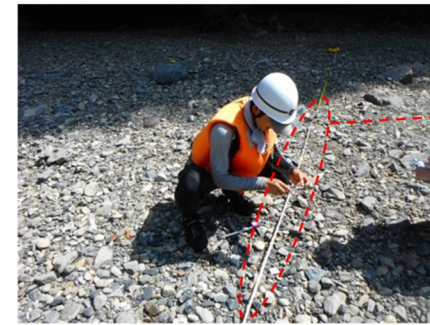


河床上に巻尺等で直線を張り、一定間隔のマークの直下にある材料の粒径を測る方法

※最大粒径のバラツキが大きい地点は、粒径の大きな石が点在していることを意味する

### ■容積サンプリング法

細かい土砂の粒径分布を調査する方法。調査範囲(1m×1m)を設定し、範囲内の土砂を採取する。採取した試料は、ふるいを用いて大きさ毎に分類する。

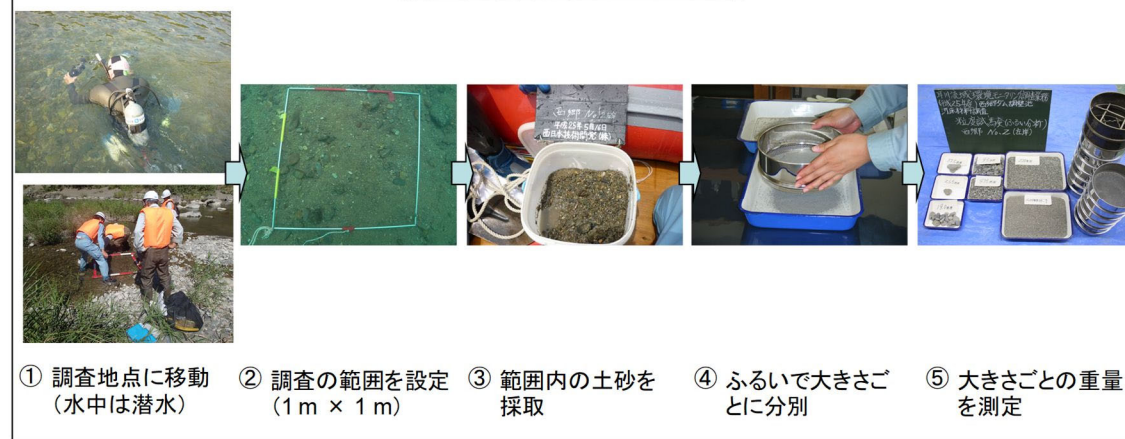

粘土・シルト  
(0.075mm以下)



砂  
(0.075~2mm)



レキ  
(2~75mm)

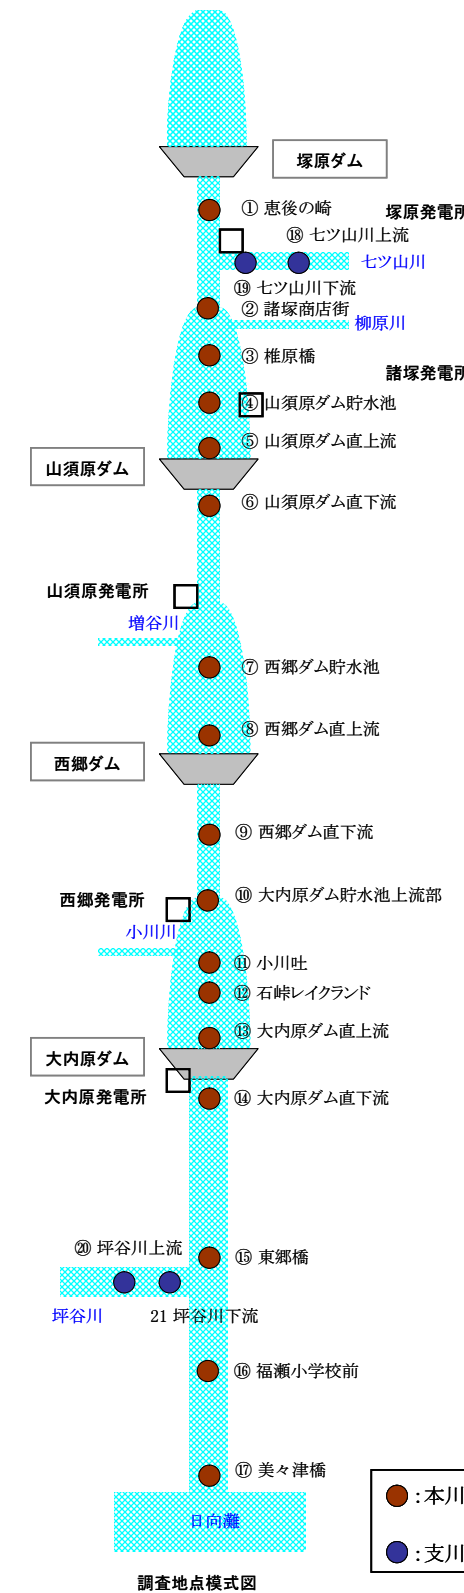


図15-1 河床材料調査概要

(2) 連続性遮断に係る河床材料の評価

① 方向性評価

連続性遮断に係る河床材料の方向性評価は、表15-1に示すとおり、細かい土砂移動の状況を捉えるために、ダム上下流の代表箇所(水中)の容積サンプリング結果の粒径分布に着目して評価する。

令和7年度の河床材料の粒度分布は、至近3年間(令和4年～令和6年)と比較すると、変動の範囲内であり大きな変化は見られない。


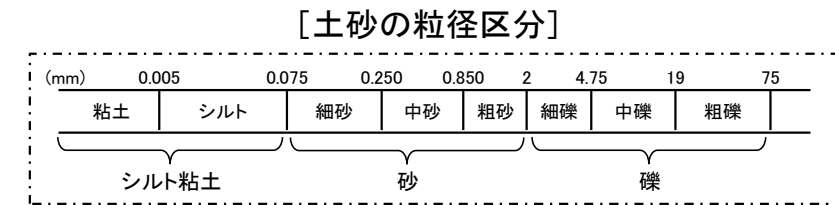


表15-1 ダム上下流の河床材料(粒径分布)の状況

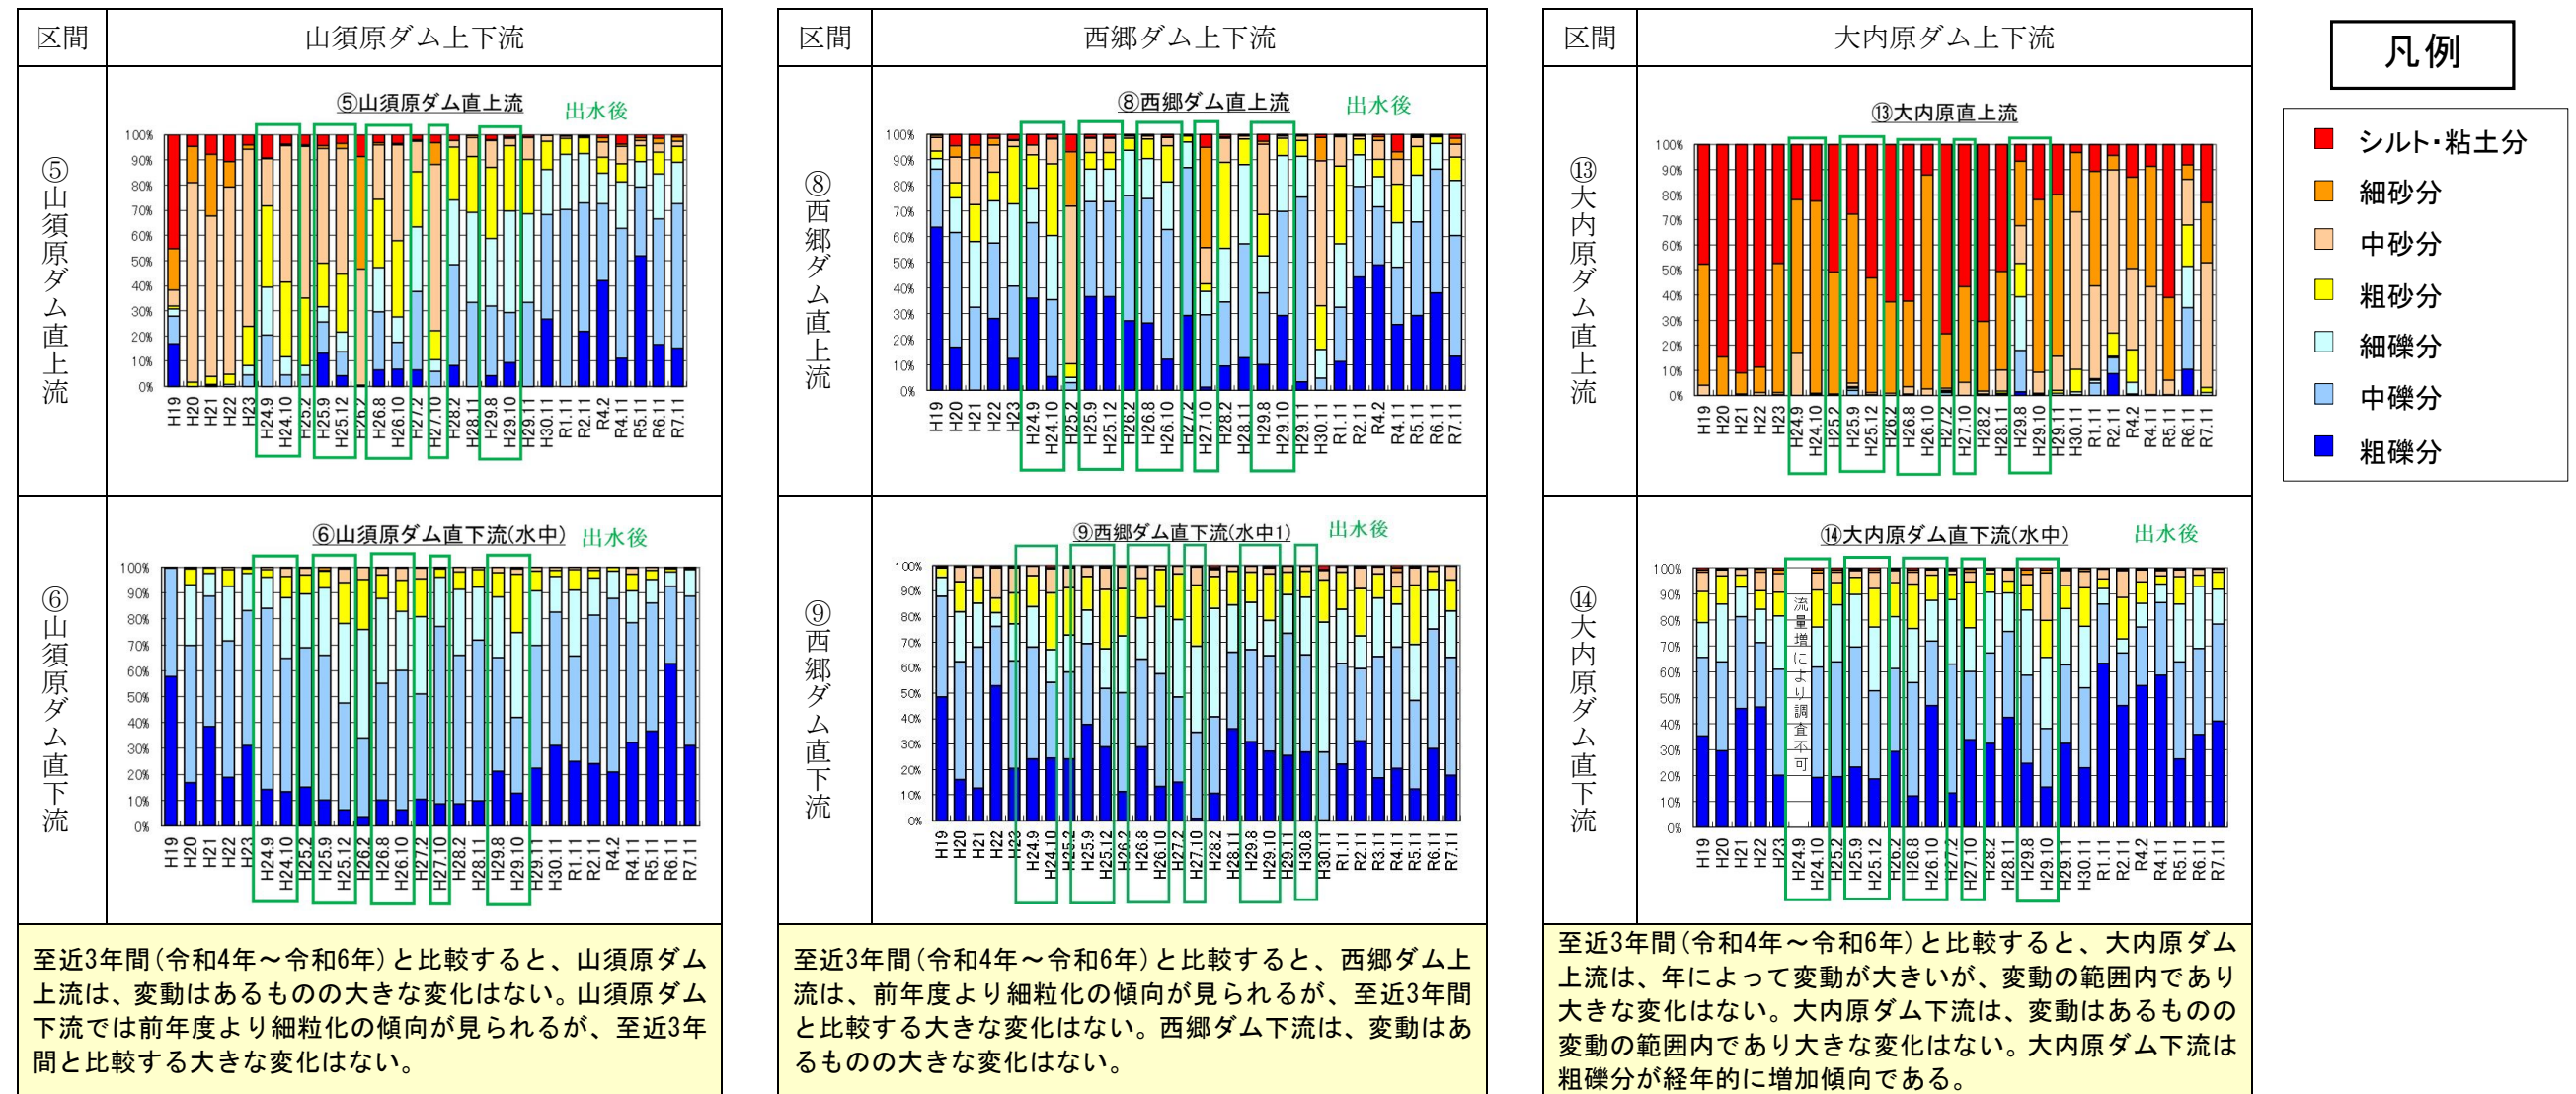

② 状態評価 (ヒアリング結果)

河床材料の状態評価は、表15-2に示すとおり、漁協ヒアリングにおいて、基準年(平成11～13年)と比較して評価して頂いた結果を用いて行う。

河床材料の状態(アユの産卵場となる河床が増えたか)は、複数の漁協から「悪い状態」の回答を得た。

表15-2 漁協ヒアリング結果(令和8年2月)

総合土砂管理上の問題・課題	ヒアリング内容	ヒアリング先	方向性			状態			評価結果の具体的な理由
			至近3年間(R4年～R6年)と比較して、今年度は改善されているか			平成17年台風14号襲来前(H11～13年)と比較して、今年度はどの状態か			
			改善	維持	悪化	良い	普通	悪い	
・生物生息生育環境の変化	河床材料 アユの産卵場となる河床が増えたか	椎葉村漁協		○			○		産卵場所なし
		諸塚漁協							
		西郷漁協			○		○		
		耳川漁協		○				○	
		余瀬飯谷漁協		○				○	
		美幸内水面漁協		○			○		

上流は改善しているけど、その分下流は、砂、ヘドロで悪化している。

<河床材料の評価>

- ① 方向性: 河床材料の粒度分布は、大きな変化が見られないことから、方向性は「維持傾向」と評価される。【評価結果: B】
- ② 状態: 河床材料の状態は、漁協ヒアリングの結果、複数の漁協から「悪い状態」の回答を得たことから「悪い状態」と評価される。【評価結果: c】

## 2. 魚類 (No.6)

### ①方向性評価 (魚類生息状況)

魚類の方向性評価は、**図15-2**に示すとおり、**魚類全体の種数・個体数、アユ (個体数)、カマツカ (個体数)**に着目して評価する。

**魚類全体の種数は、至近3回の調査結果と比較すると、大内原ダム上流 (夏季)、大内原ダム下流 (夏季)、山須原ダム上流 (秋季)、大内原ダム下流 (秋季) で増加傾向が、山須原ダム上流 (夏季) で減少傾向が確認されたが、それ以外は変動幅の範囲内にある。**

**魚類全体の個体数は、至近3回の調査結果と比較すると、西郷ダム上流 (夏季)、大内原ダム上流 (夏季)、大内原ダム下流 (夏季)、西郷ダム下流 (秋季) で増加傾向が、山須原ダム上流 (夏季) で減少傾向が確認されたが、それ以外は変動幅の範囲内にある。**

**アユの個体数は、至近3回の調査結果と比較すると、大内原ダム上流 (夏季)、大内原ダム下流 (夏季)、西郷ダム上流 (秋季) で増加傾向が確認されたが、それ以外は変動幅の範囲内にある。**

**カマツカの個体数は、至近3回の調査結果と比較すると、西郷ダム下流 (夏季)、大内原ダム上流 (夏季)、大内原ダム下流 (夏季)、山須原ダム上流 (秋季)、西郷ダム上流 (秋季) で増加傾向が、西郷ダム下流 (秋季) で減少傾向が確認されたが、それ以外は変動幅の範囲内にある。**


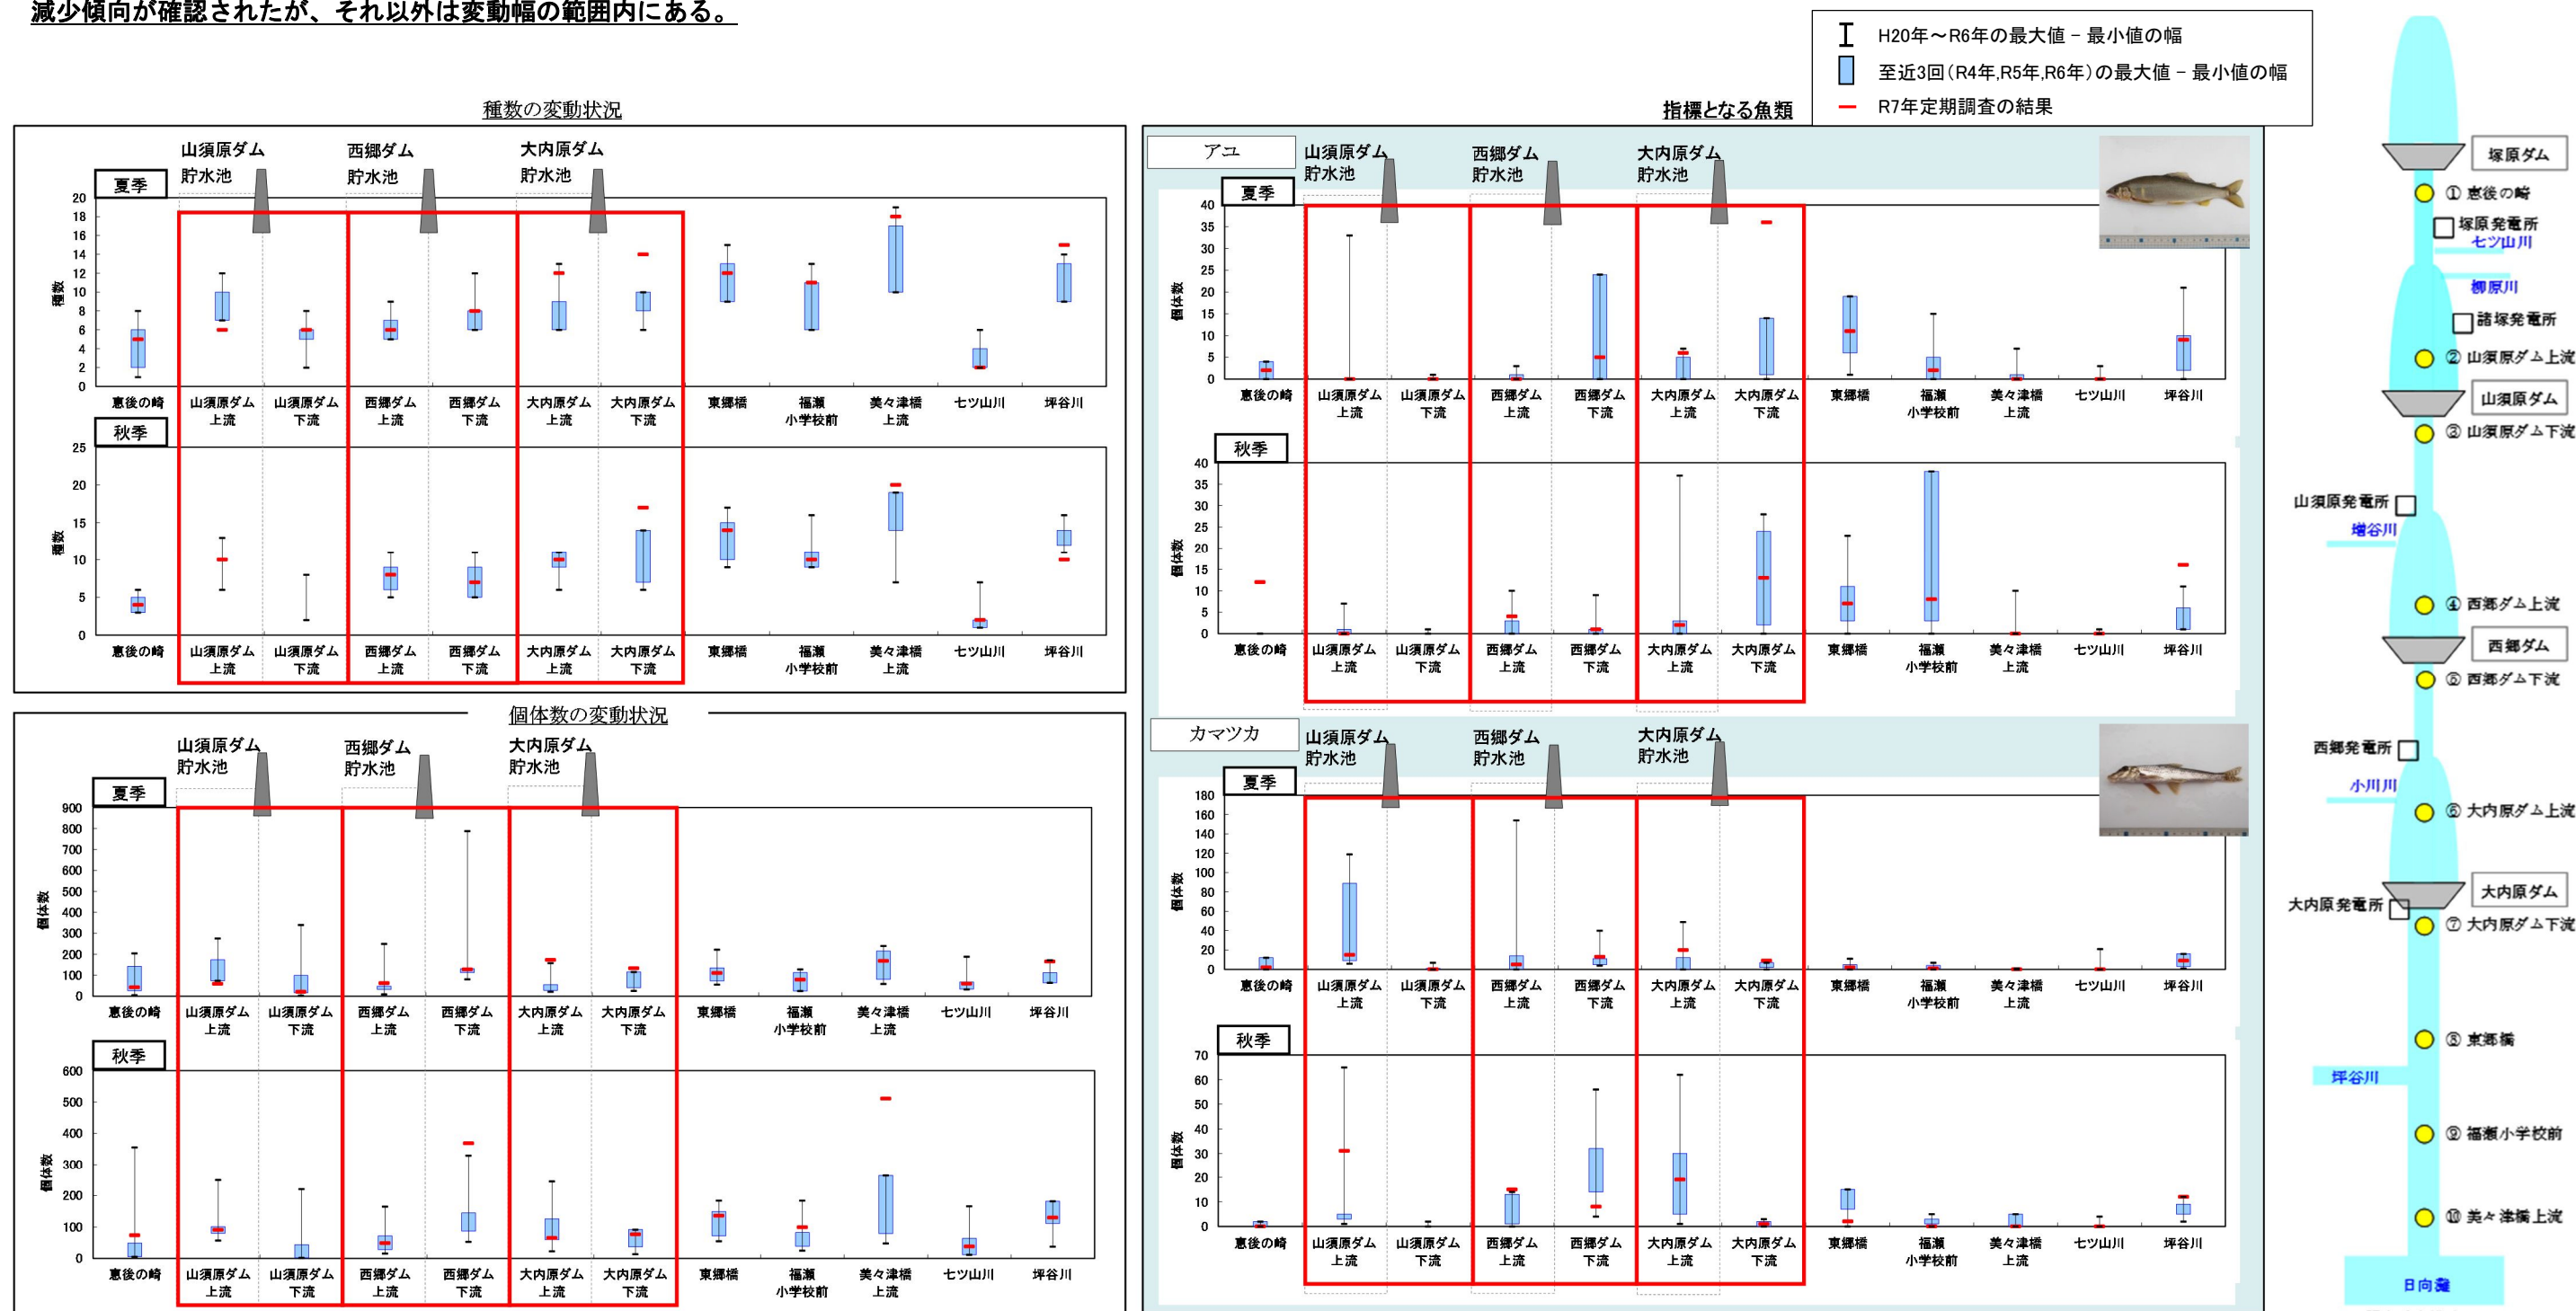


図15-2 魚類生息状況の評価

②状態評価（魚類生息状況）

魚類の方向性評価は、これまでの調査結果をもとにアユ・カマツカの全個体数(夏季・秋季)に占める割合を基準値（H20～R3平均値の50%増減を普通状態）として評価する。

ダム上下流の調査地点3地点の調査結果から悪い状態が最多であるため、悪い状態と評価される。

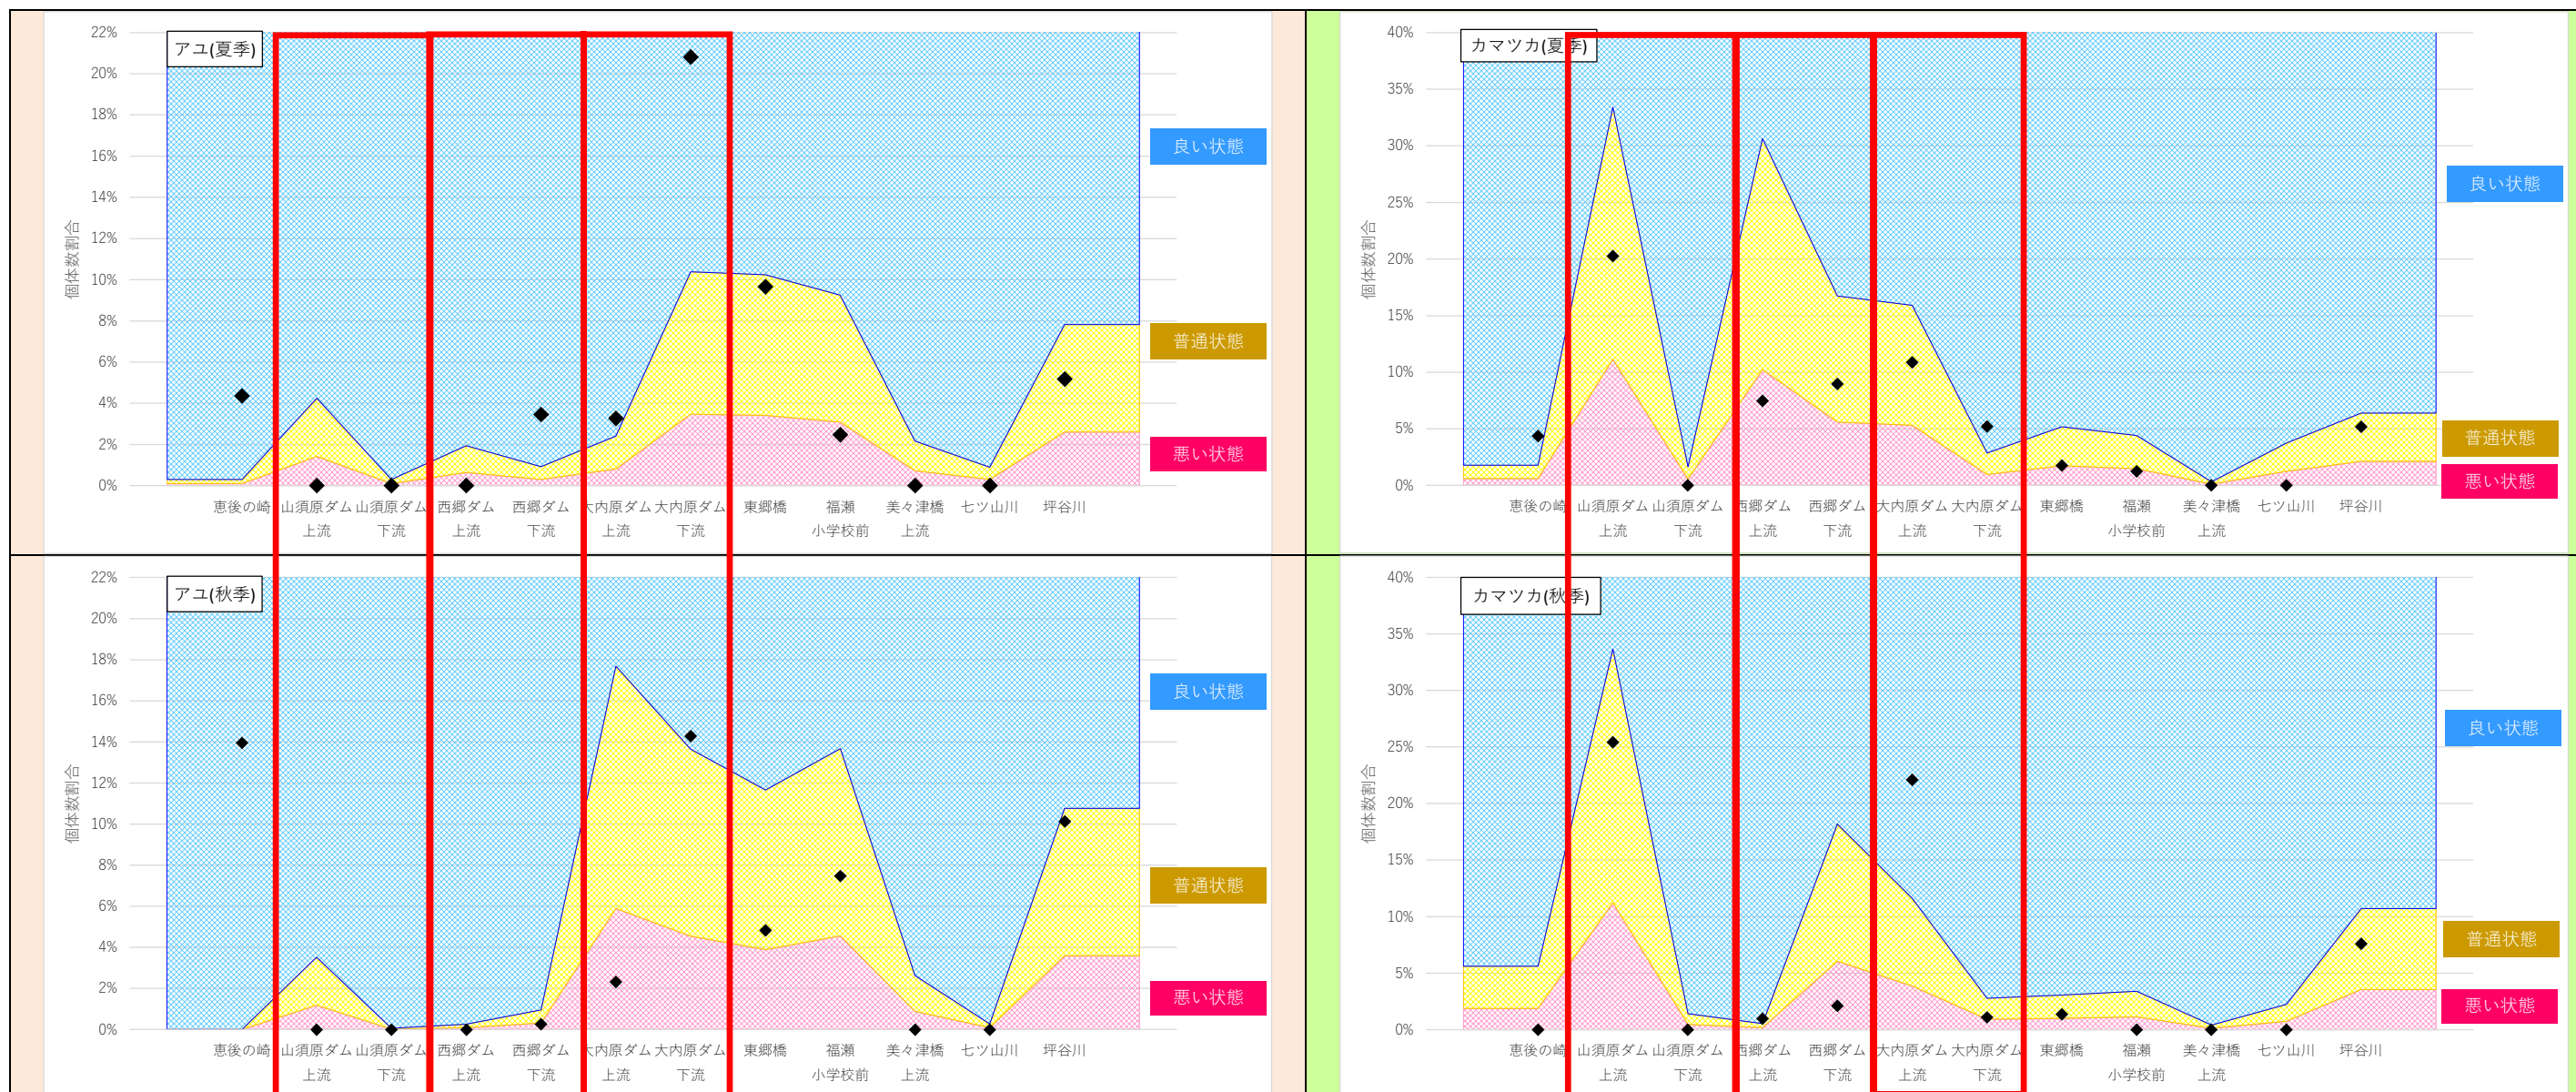

調査地点	恵後の崎	山須原ダム 上流	山須原ダム 下流	西郷ダム 上流	西郷ダム 下流	大内原ダム 上流	大内原ダム 下流	東郷橋	福瀬 小学校前	美々津橋 上流	七ツ山川	坪谷川	計
良い状態	3	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	7
普通状態	0	2	0	0	1	1	1	4	1	0	0	4	5
悪い状態	1	2	4	3	2	1	0	0	3	4	4	0	12

図15-3 魚類生息状況の評価

<魚類の評価>


- ① 方向性：魚類の方向性は、全体の種数・個体数やカマツカの個体数に一部減少傾向がみられるものの、大きな変化がみられないことから「維持傾向」と評価される。【評価結果：B】
- ② 状態：魚類の状態は、指標種のアユ・カマツカの個体数割合から「悪い状態」と評価される。【評価結果：c】



# ダム領域の総合評価（令和7年度）



## R7 ダム領域の総合評価シート

総合土砂管理上の問題・課題	評価点	
	方向性	状態
(9) 貯水池末端部(貯水池への河川流入部)治水安全度	2.2	1.8
(10) 利水容量	2.4	1.9
(11) 取水機能の維持	1.8	2.6
(12) 放流設備機能の維持	2.0	3.0
(13) 利水設備機能の維持	2.0	3.0
(14) 生物生息生育環境の変化	1.5	1.0
(15) 生物生息空間の連続性	2.0	1.0
R7重心	2.0	2.0
R6重心	1.7	2.0

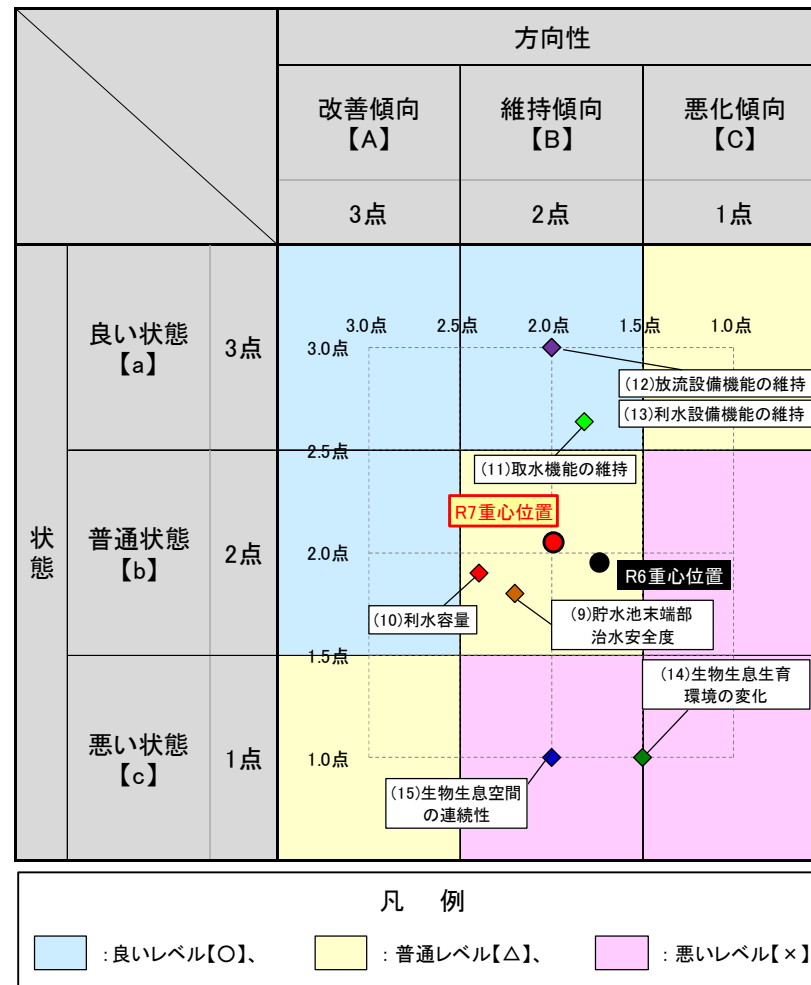

注1) グラフは問題・課題ごとの評価結果をプロットしている。  
 注2) 重心位置は、これらの評価結果の総合的な位置付けを示したものである。

ダム領域の総合評価：普通レベル【△】	
方向性	B <ul style="list-style-type: none"> <li>改善傾向の問題・課題は、令和7年度は見られない。</li> <li>悪化傾向の問題・課題は、「生物生息生育環境の変化」である。</li> <li>それ以外の問題・課題は、維持傾向と評価される。</li> <li>以上より、ダム領域の問題・課題の方向性は、総合的に維持傾向【B】と評価される。</li> </ul>
状態	b <ul style="list-style-type: none"> <li>良い状態の問題・課題は、「取水機能の維持」、「放流設備機能の維持」、「利水設備機能の維持」である。</li> <li>悪い状態の問題・課題は、「生物生息生育環境の変化」、「生物生息空間の連続性」である。</li> <li>それ以外の問題・課題は、普通状態と評価される。</li> <li>以上より、ダム領域の問題・課題の状態は、総合的に普通状態【b】と評価される。</li> </ul>

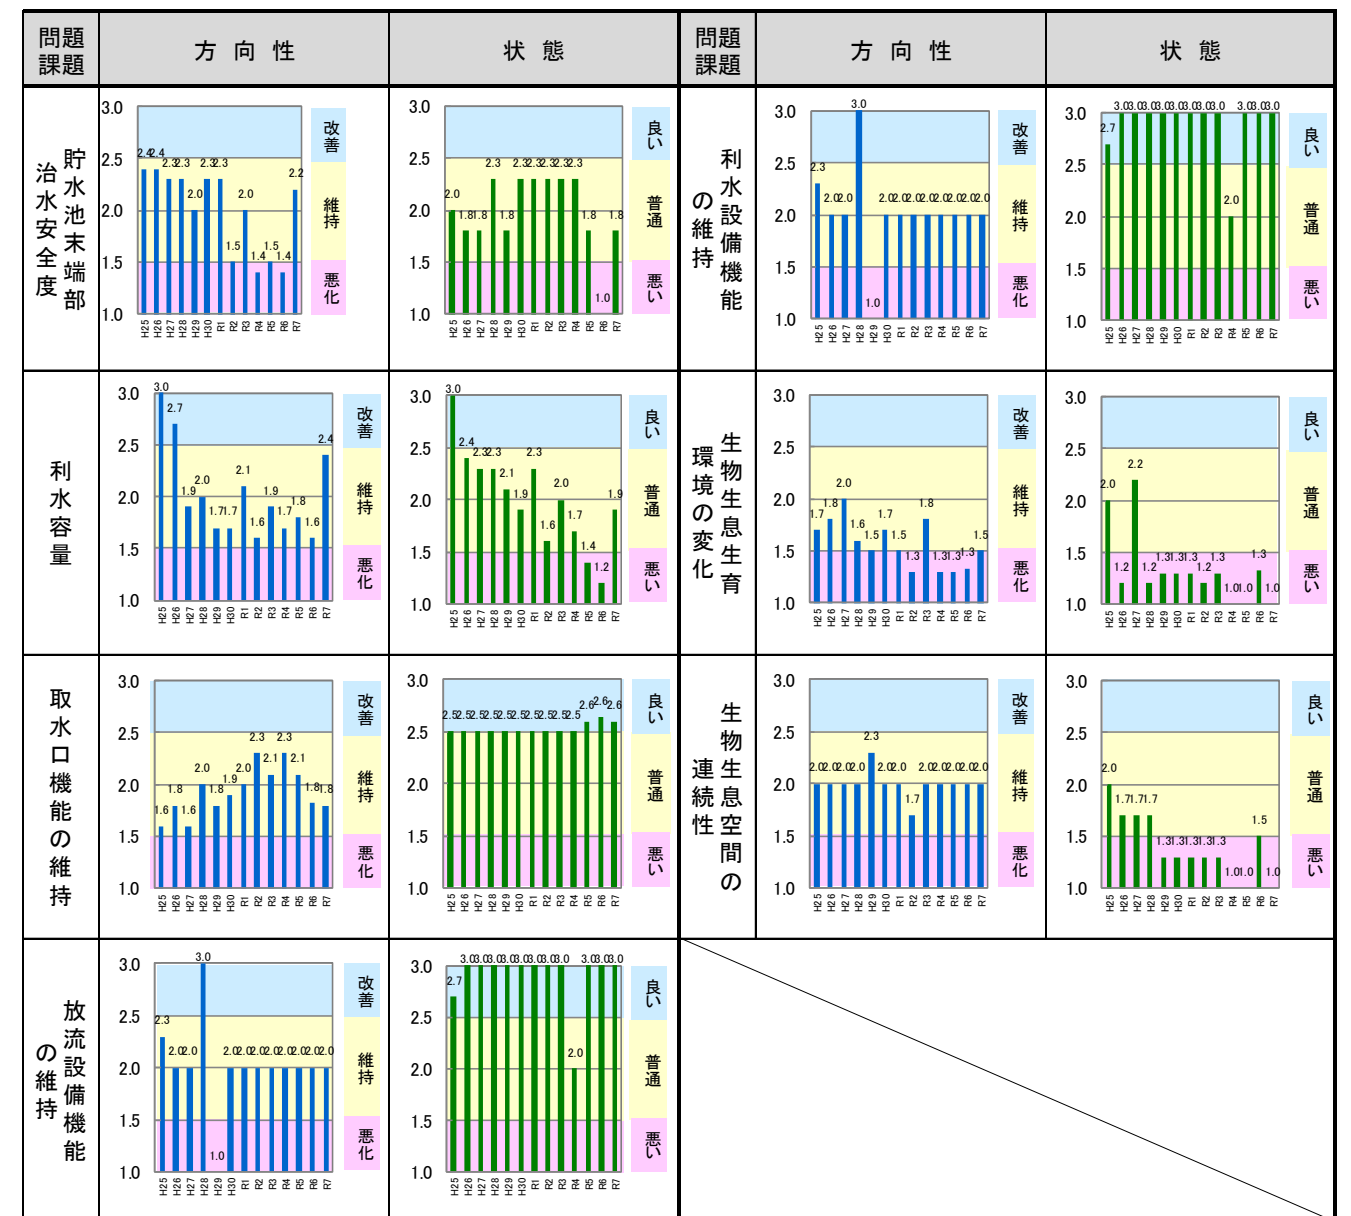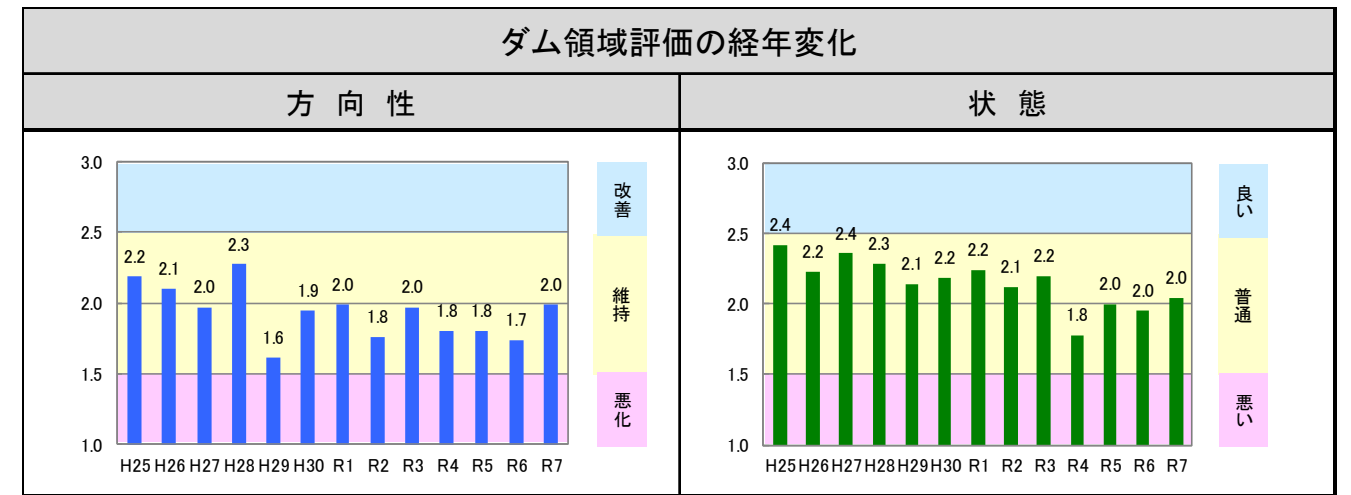

注) 評価手法を改良しているモニタリング項目があるため、正確に経年変化を捉えていないケースがある。