

ペンタダイアグラムを活用した豚房施設排水処理施設の簡易診断

中山能久 萩原摩耶¹⁾ 有簾真奈美 押川早穂
寺崎三季 中村公生²⁾ 島田玲子 三角敏明³⁾

Diagnostic Method of Pig House Drainage Treatment Facility Utilizing Penta Diagram

Yoshihisa NAKAYAMA, Maya HAGIHARA, Manami ARIKADO, Saho OSHIKAWA,
Miki TERASAKI, Kimio NAKAMURA, Reiko SHIMADA, Toshiaki MISUMI

要旨

生物的硝化脱窒素法による排水処理施設においては、稼働状況を確認するには専門的な指標を用いて行うことが一般的であった。今回、考案したペンタダイアグラムに処理水の理化学試験結果をあてはめることにより、豚房施設排水処理施設の処理状況を視覚的に図示する手法を提案する。この手法を用いることにより、水質汚濁防止法に規定する排水基準項目のみを用いて、排出水の水質から簡易的に豚房施設排水処理施設の稼働状況を診断することが可能になる。

キーワード：ペンタダイアグラム，豚房施設，排水処理施設，排出水

はじめに

水質汚濁防止法に規定する特定施設の一つである豚房施設においては、一般的に生物処理法により、排出水の処理が行われている。生物処理法においては、排水処理施設の維持管理に MLSS（活性汚泥濃度）、SVI（汚泥容量指標）、SRT（汚泥滞留時間）、HRT（水理学的滞留時間）といった指標が用いられるが、こういった指標は行政職員にとっては馴染みが薄く、排水処理施設の稼働状況を知るには、専門業者による診断を待たざるを得ない。

今回、水質汚濁防止法に規定する排水基準項目である理化学検査結果のみを用いて豚房施設の排水処理施設の稼働状況を簡易的に診断する手法を提案する。

生物的硝化脱窒素法

豚房施設から排出される排出水は、一般的に図1の過程（生物的硝化脱窒素法）を経て処理されている¹⁾。




図1 豚房施設排出水の処理過程

畜産施設の排水処理においては、集められた原水は、まず曝気槽で好気条件下において酸化分解（好気処理）が行われる。この過程においては、原水中に含まれるアンモニア性窒素は硝酸性窒素に変化し、pHは酸性側に移動する。



その後、嫌気条件下に移行し嫌気分解（嫌気処理）が行われる。この過程においては、処理水中の硝酸性窒素は窒素ガスとなり大気に放出される。

このとき、pH はアルカリ性側に移動し、その結果 pH は中性付近に収束する。



最後に、沈殿槽や膜透過法を用いて、処理水中の固形物（主として活性汚泥）を除去して、排水水として場外に排出する。

以上のことをまとめると、処理水の性質は、水処理が進行するに伴い表 1 のような推移を示す。

表 1 処理水の性質の推移

	原水	好気処理後	嫌気処理後
BOD	高	低下	さらに低下
pH	アルカリ性	酸性化	中性化
NH ₄ -N	高	低	低
NO ₃ -N	低	高	低

使用した基準項目

- アンモニア又はアンモニウム化合物
排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(以下、「告示法」という。)による測定値を使用した。
- 硝酸化合物
告示法による測定値を使用した。
- 水素イオン濃度(pH)
告示法による測定値を使用した。
- 生物学的酸素要求量(BOD)
告示法による測定値を使用した。

ペンタダイアグラムと排水処理施設の診断

1 ペンタダイアグラム

豚房施設の排水処理施設について稼働状況を簡易的に診断する手法として、前述の理化学試験結果を、図 2 に示すペンタダイアグラムにあてはめる方法を提案する。なお、図中の pH 以外の単位は、いずれも mg/L である。

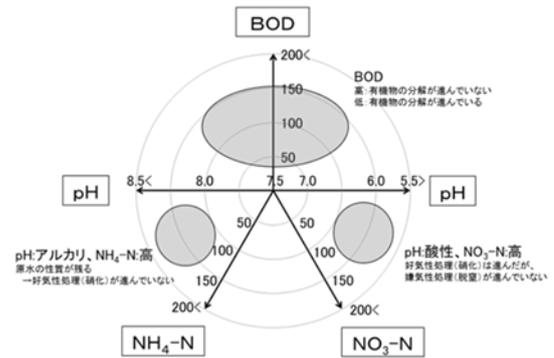


図 2 ペンタダイアグラム

図の上段に生物学的酸素要求量(以下、「BOD」という.)、横軸に水素イオン濃度(pH)、下段左にアンモニア又はアンモニウム化合物(以下、「アンモニア性窒素」という.)、下段右に硝酸化合物(以下、「硝酸性窒素」という.)をプロットしている。

水素イオン濃度(pH)については、中央を pH7.5 とし、左端が pH8.5 以上、右端が pH5.5 以下と、左右で非対称な数直線としている。これは、処理前の pH が概ね 8.5~9.0 であること、好気性処理後は pH が一旦 5.5 以下まで達すること、及び最終的な処理水の pH が 7.5 付近に収束することによる。

BOD については、排水基準値である 160mg/L を含む形で図中の最大値を 200mg/L としている。

アンモニア性窒素及び硝酸性窒素についても、利便性を高める観点から、BOD に合わせて最大値を 200mg/L としている。

以下に、実際の処理水の測定結果をペンタダイアグラムに導入した例を示す。

2 パターンその 1

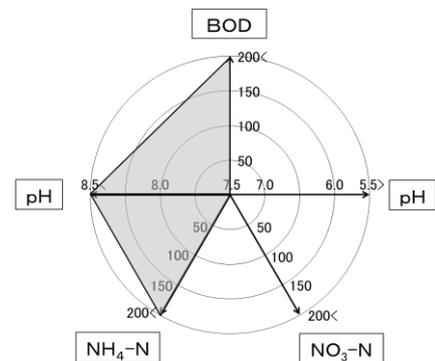


図 3 パターンその 1

BOD とアンモニア性窒素が高く、pH も塩基性を示しており、ペンタダイアグラムが左側に大

きく張り出した形になっている。これは、原水の性質が強く残っている形で、好気条件下における酸化分解（硝化）が進んでいない状態を示している。

そのため、ペンタダイアグラムがこの形をとる時は、好気性処理過程の不具合（処理槽が小さい、ばっ気不足、好気性微生物相の不調など）が疑われる。

また、この状態の処理水は、臭気（アンモニア臭）が強いことが特徴としてあげられる。

3 パターンその2

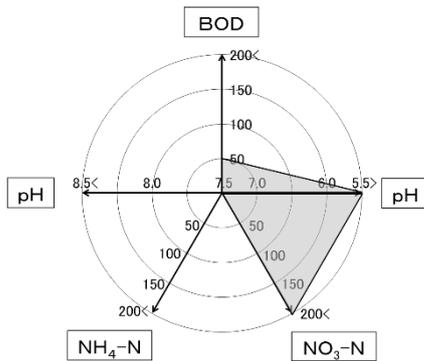


図4 パターンその2

BOD とアンモニア性窒素は低下したものの、硝酸性窒素が高く、pHが酸性を示しているため、ペンタダイアグラムが右下に張り出した形になっている。これは、好気性条件下における分解（硝化）は行なわれたものの、その後の嫌気条件下における分解（脱窒）が進んでいない状態を示している。

そのため、ペンタダイアグラムがこの形をとる時は、嫌気性処理過程の不具合（ばっ気過剰、嫌気性微生物相の不調、栄養不足など）が疑われる。

この状態の処理水は、臭気はなく、外観上は排水処理が正常に行われた状態（パターンその3）と見分けがつかない。

4 パターンその3

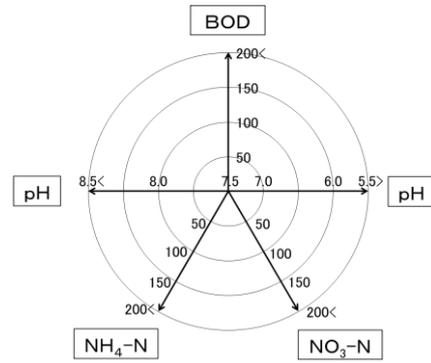


図5 パターンその3

排水処理が正常に行われた場合、BOD、アンモニア性窒素及び硝酸性窒素はいずれもゼロ付近まで低下し、pHは7.5付近を示すため、ペンタダイアグラムは図5のように、ほぼ中心に収束する。この状態の処理水が、排水水として理想的な状態である。

5 その他のパターン

排水処理が正常に行われた場合、その過程で処理水の性質はパターン1→2→3の順に変動するため、パターン1又は2の性質を持つ処理水は処理が不完全であると判断できる。

ここで、排水処理施設が正常に稼働していない場合、処理水が1～3以外のパターンを示すこともある。

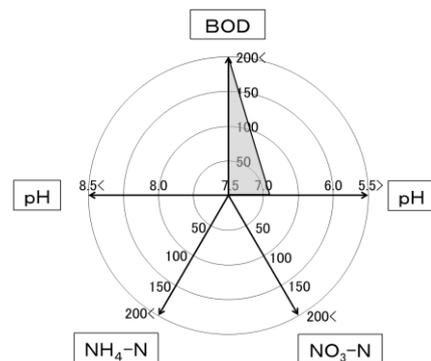


図6 その他のパターン

図6は、実際の処理水で示されたパターンで、アンモニア性窒素及び硝酸性窒素がともに除去できており、pHも中性付近であるにも関わらず、BODが高いという、特異的な形を示している。この処理水は浮遊物質(SS)の数値が高く、活性汚泥の流出が認められていた。そのため、水処理自体は順調に稼働したものの、沈殿過程がうまく機能せず、流出した活性汚泥がBODのみを引き

上げたものと考えられた。

まとめ

考案したペンタダイアグラムに理化学試験結果をあてはめることにより、生物的硝化脱窒素法を用いて処理を行う豚房施設排水の処理状況を視覚的に図示することが出来た。また、専門的な指標を使うことなく、行政による排水検査結果のみを用いて、簡易的に排水処理施設の稼働状況を診断することが可能になった。

一方で課題としては、まず、現状、豚房施設に特化したものであるため、牛房施設やその他の業

種についてこの形のまま適用しても不都合が発生することが予想される。また、図 6 にて示したような、水処理過程（好気性／嫌気性）以外の要因による水質変動については、その都度考証を必要とする。

文献

- 1) 公害防止の技術と法規編集委員会：新・公害防止の技術と法規 2014 水質編 技術編，71-103 109-112，一般社団法人産業環境管理協会，(2014)